


INSTRUCTIONS ORIGINALES

Manuel d'instructions Pressostat numérique haute précision Série ZSE20A(F) / ISE20A



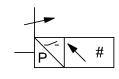

Ce pressostat numérique sert à mesurer, surveiller et afficher la pression et de fournir un signal de sortie.

1 Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité ont été rédigées pour prévenir des situations dangereuses pour les personnes et/ou les équipements. Les précautions énumérées dans ce document sont classées en trois grandes catégories : « Précaution », « Attention » ou « Danger ». Elles sont toutes importantes pour la sécurité et doivent être appliquées, en

Elles sont toutes importantes pour la securite et doivent etre appliquées, et plus des normes internationales (ISO/IEC) *1) et autres normes de sécurité.

¹⁾ ISO 4414: Transmissions pneumatiques - Règles générales relatives aux systèmes.

ISO 4413: Transmissions hydrauliques - Règles générales relatives aux systèmes.

IEC 60204-1 : Sécurité des machines - Equipement électrique des machines.

(Partie 1 : Règles générales)

ISO 10218-1 : Robots et dispositifs robotiques - Exigences de sécurité pour les robots industriels - Partie 1 : Robots.

- Consultez le catalogue du produit, manuel d'opérations et précautions de manipulation pour des informations supplémentaires concernant les produits SMC.
- Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

A Précaution	Précaution indique un risque potentiel de faible niveau qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures mineures ou peu graves.
▲ Attention	Attention indique un risque potentiel de niveau moyen qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
▲ Danger	Danger indique un risque potentiel de niveau fort qui, s'il est ignoré, entraînera la mort ou des blessures graves.

A Attention

- Veillez à toujours respecter les réglementations et normes de sécurité applicables.
- Tous les travaux doivent être effectués de manière sécuritaire par une personne qualifiée, conformément aux réglementations nationales en vigueur.
- Ce produit est un appareil de classe A conçu pour être utilisé dans un environnement industriel. Des difficultés potentielles à assurer une compatibilité électromagnétique dans d'autres environnements peuvent apparaître à cause des perturbations conduites ou rayonnées.

Vous risqueriez de vous électrocuter, de provoquer des dysfonctionnements ou d'endommager le produit.

 Consultez le manuel d'utilisation sur le site Internet de SMC (URL : https://www.smcworld.com) pour plus de consigne de sécurité.

2 Caractéristiques techniques

ZSE20A(pressi

ZSE20AF

ISE20A

2.1 Caractéristiques générales

Réf. produit	ZSE20A(pressi on du vide)	(Pression composée)	(Pression positive)		
Fluide compatible	Air, gaz nor	n corrosif, gaz inir			
Plage de pression nominale	0.0 à -101.0 kPa	-100.0 à 100.0 KPa	-0.100 à 1.000 MPa		
	10.0 à	-105.0 à	-0.105 à		
Affichage / Réglage de la plage de pression Affichage / Unité de	-105.0 kPa	105.0 kPa	1.050 MPa		
réglage min.	0.1 k	0.001 MPa			
Pression d'épreuve	500	1.5 MPa			
Tension d'alimentation	12 à 24 VDC (±1	0 %), ondulation	max. 10 % (p-p)		
Tension d'alimentation Consommation électrique Protection		35 mA max.			
Protection	Protection des polarités				
Précision de l'affichage		±2 % E.M. ±1 chiffre (à température ambiante de 25 ±3 °C)			
Répétitivité		.2 % E.M. ±1 chift	,		
Précision de la sortie analogique Linéarité de sortie	±2.5 % E.M. (à la	a température am	biante 25±3 °C)		
		±1 % E.M.			
analogique Caractéristiques de					
température		E.M. (25 °C stand			
Type de sortie		ollecteur ouvert N s, mode compara			
Mode de sortie	sortie d'erreur ou	sortie du presso	stat désactivée.		
Utilisation du pressostat Courant de charge max.	Sortie i	normale, sortie in 80 mA	versee		
Tension appliquée max.	2	28 V (Sortie NPN)	l		
Chute de tension interne (Tension résiduelle)	1 V max. ((courant de charg	e 80 mA)		
Coulant de charge max. Tension appliquée max. Chute de tension inteme (Tension résiduelle) Temps de réponse *1		1.5 ms max. (temps de réponse pour la fonction anti-broutage) : 20, 100, 500, 1000, 2000, 5000			
e la	ms)				
भू Mode comparateur	Variable à partir de 0 *2				
全 de fenêtre Protection contre les					
courts-circuits		Fournie			
Type de sortie	Sortie de tens	sion : 1 à 5 V	0.6 à 5 V		
antiboreur entropy of the properties of the prop		1 kΩ environ			
Type de sortie	Sortie de coura	nt : 4 à 20 mA	2.4 à 20 mA		
Type de sortie Type de sortie Impédance de charge	. 6	Impédance de charge max. : 300 Ω (à 12 VDC) 600 Ω (à 24 VDC)			
Entrée Type d'entrée	Impédance de charge min. : 50 Ω Entrée de non-tension : 0.4 V max.				
auto- Mode d'entrée	Choix possible	entre auto-shift et	auto-shift zéro		
shift Temps d'entrée		5 ms min.			
Unité *3	MPa, kPa, kgf/ InHg, n	nmHg	MPa, kPa, kgf/cm², bar, psi		
Type d'affichage Nombre d'écrans		LCD ffichage (affichag sous-affichages)	e principal, 2 x		
Couleur d'affichage	Écran principal : rouge/vert Écran inférieur : orange				
Écran inférieur : 4 chiffres (11 segments		' segments)			
affichés	à 10biffro	4 chiffres (11 segr	nents superieurs		
affichés Indicateur lumineux	à 1chiffre, La LED est	4 chiffres (11 segr 7 segments pour activée lorsque l mutateur est activ	les autres) a sortie de		
affichés Indicateur lumineux de fonctionnement	à 1chiffre, La LED est com (OU	7 segments pour activée lorsque l mutateur est activ JT1, OUT2 : Oran	les autres) a sortie de vée. ge)		
affichés Indicateur lumineux de fonctionnement Filtre numérique *4	à 1chiffre, La LED est com (OU	7 segments pour activée lorsque l mutateur est activ JT1, OUT2 : Oran 100, 500, 1000,	les autres) a sortie de vée. ge)		
affichés Indicateur lumineux de fonctionnement Filtre numérique *4 Protection Surtension admissible	à 1chiffre, La LED est com (OU 0, 10, 50,	7 segments pour activée lorsque l mutateur est activ IT1, OUT2 : Oran 100, 500, 1000, IP65 lant 1 minute entr	les autres) a sortie de vée. ge) 5000 ms		
affichés Indicateur lumineux de fonctionnement Filtre numérique *4 Protection Surtension admissible	à 1chiffre, La LED est com (OU 0, 10, 50, 1000 VAC pend	7 segments pour activée lorsque l'mutateur est activit11, OUT2 : Oran, 100, 500, 1000, IP65 lant 1 minute entre tle boîtier tre les bornes et l	les autres) a sortie de vée. ge) 5000 ms e les terminaux e boîtier (avec		
affichés Indicateur lumineux de fonctionnement Filtre numérique *4 Protection Surtension admissible	à 1chiffre, La LED est com (OU 0, 10, 50, 1000 VAC pend 50 MΩ min. en' mégc	7 segments pour activée lorsque l' mutateur est activit (T1, OUT2 : Oran, 100, 500, 1000, IP65 lant 1 minute entret le boîtier	les autres) a sortie de vée. ge) 5000 ms e les terminaux e boîtier (avec		
affichés Indicateur lumineux de fonctionnement Filtre numérique *4 Protection Surtension admissible	à 1chiffre, La LED est com (OU 0, 10, 50, 1000 VAC pend 50 MΩ min. ent mégo Fonctionnement (sans	7 segments pour activée lorsque l' mutateur est activIT1, OUT2 : Oran. 100, 500, 1000, IP65 lant 1 minute entre le boîtier tre les bornes et l'ohmmètre de 50 \ t: -5 à 50 °C, stock activée la lant l'est le boîtier les bornes et l'ohmmètre de 50 \ t: -5 à 50 °C, stock activée la lant le	les autres) a sortie de vée. ge) 5000 ms e les terminaux e boîtier (avec //DC) ckage: -10 à 60 gel)		
Filtre numérique *4 Protection Surtension admissible Résistance d'isolation Plage de température ambiante	à 1chiffre, La LED est com (OU 0, 10, 50, 1000 VAC pend 50 MΩ min. en mégo Fonctionnement (sans	7 segments pour activée lorsque l' mutateur est activit 1, OUT2 : Oran 100, 500, 1000, IP65 ant 1 minute entre le boîtier tre les bornes et lohmmètre de 50 \(\frac{1}{2}\) i : -5 à 50 \(\frac{1}{2}\)C, stoodes condensation ni	les autres) a sortie de vée. ge) 5000 ms e les terminaux e boîtier (avec /DC) ckage: -10 à 60 gel) 5 à 85 % HR		

2 Caractéristiques techniques (suite)

- *1 : Valeur sans filtre numérique (à 0 ms).
- *2 : Si la pression appliquée fluctue autour de la valeur de consigne, donnez à l'hystérésis une valeur plus importante que la plage de fluctuation, sans quoi des vibrations peuvent apparaître.
- *3 : Ce réglage n'est disponible que pour les modèles avec fonction de sélection d'unité. Seul MPa ou kPa est disponible pour les modèles ne disposant pas de cette fonction.
- *4 : Le temps de réponse indique lorsque la valeur de consigne est de 90 % de l'entrée pas à pas.

2.2 Caractéristiques du raccordement / Poids

	E.E. Garagieri Stiques du raccordement, i cius									
Réf.	produit	M5	01	N01	C4H	C6H	N7H	C4L	C6L	N7L
Taille	de l'orifice	I IR1/8 I 100/32 I ' I ' 100/32 I ' I '					φ1/4 pouce			
uide	Pièce de détection de la pression	Silicone								
tières au avec le fluide	Orifice de raccordement (commun)	PBT, CB156, PPS résistant à la chaleur, joint torique : HNBR								
Matières contact avec	Orifice de raccordement	1	C3604 (placage au nickel auto- catalytique), SUS304, NBR			POM, S	SUS304	I, NBR,	C3604	4
se	Corps [g]	24	34	36	27	28	29	30	30	36
Masse	Câble + connecteur	+39 g			•					


2.3 Caractéristiques du câble

Lo Caracteristiques du Cable			
Surface de conducteur	0.15 mm ² (AWG26)		
Diamètre externe de l'isolant	1.0 mm		
Couleur	Marron, bleu, noir, blanc, gris (5 fils)		
Diamètre extérieur de la gaine	φ3.5		

Attention

Les produits spéciaux (-X) peuvent avoir des caractéristiques différentes de celles indiquées dans cette section. Contactez SMC pour les schémas spécifiques.

3 Nom et fonction des pièces du produit

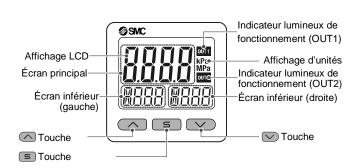

Voyant de fonctionnement : indique l'état de fonctionnement du commutateur.

Affichage LCD : affichage de l'état de pression du moment, du mode de réglage, des unités d'affichage sélectionnées et des codes d'erreur.

4 types d'affichage peuvent être sélectionnés pour l'affichage principal : couleur unique rouge ou vert en continu ; ou commutation du rouge au vert ou du vert au rouge selon la sortie.

L'indication de l'écran inférieur est orange.

Écran principal : Affiche les valeurs de mesure de la pression et les codes d'erreur. (Affichage bicolore)

Écran inférieur (gauche): Affiche les éléments. (Orange)

Écran inférieur (droit): Affiche les valeurs réglées, les valeurs de crête et minimales. (Orange)

Touche UP: Augmente les valeurs de consigne du mode et de ON/OFF.

Touche DOWN: Diminue les valeurs de consigne du mode et de ON/OFF.

Touche SET : Appuyez sur cette touche pour changer de mode et valider les réglages.

Affichage d'unités : Indique les unités actuellement sélectionnées

(uniquement pour kPa et MPa).

4 Installation

4.1 Installation

A Attention

N'installez pas le produit avant d'avoir lu et compris les consignes de sécurité.

4.1.1 Montage

- Montez la fixation et l'adaptateur de montage sur panneau en option au pressostat.
- Si le pressostat doit être monté dans un endroit exposé aux éclaboussures d'eau et aux projections de poussière, insérez un tube dans l'évent atmosphérique du pressostat (voir « Accessoires de tube »).


4.1.2 Montage avec support de fixation

- Montez la fixation sur le corps à l'aide des vis de montage (vis autotaraudeuses : taille nominale 3 x 8L (2 pcs), puis installer le corps dans la position indiquée.
- * : Appliquez un couple de serrage de 0.5±0.05 Nm pour le serrage des vis de montage.

Des vis autotaraudeuses sont utilisées, celles-ci ne doivent pas être utilisées plusieurs fois.


• Fixation A (Réf. : ZS-46-A1)

Vis autotaraudeuses: Taille nominale 3 x 8L

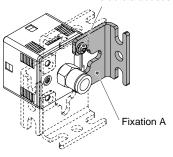


• Fixation B (Réf. : ZS-46-A2)

Vis autotaraudeuses : Taille nominale 3 x 8L

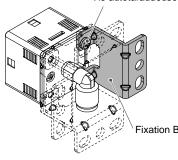

4.1.3 Montage avec adaptateur pour panneau

- Montez la pièce (a) à l'avant du corps et fixez-la. Puis insérez le corps avec (a) dans le panneau jusqu'à ce que (a) entre en contact avec la surface avant du panneau. Montez ensuite la pièce (b) sur le corps à l'arrière et insérez-la jusqu'à ce que (b) entre en contact avec le panneau.
- Adaptateur pour montage sur panneau (Réf. : ZS-46-B)
 Adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant (Réf. : ZS-46-D)

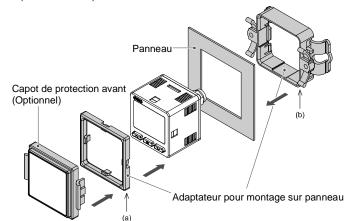

* : Il est possible de faire pivoter l'adaptateur de 90 degrés pour le montage.

4 Installation (suite)

4.2 Environnement

A Attention

- N'utilisez pas le produit dans un milieu contenant des gaz corrosifs, de l'eau salée, de la vapeur ou des produits chimiques.
- N'utilisez pas le produit dans un milieu explosif.
- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil. Utilisez un couvercle de protection adéquat.
- N'installez pas le produit dans des milieux soumis à des vibrations ou impacts. Familiarisez-vous avec les caractéristiques du produit.
- Ne pas installer le produit dans un endroit exposé à une chaleur rayonnante.

4.3 Raccordement

A Précaution

- Avant de procéder au raccordement, assurez-vous d'éliminer les copeaux. l'huile de coupe, la poussière, etc.
- · Lors de l'installation des tubes ou raccordements aux orifices, assurez-vous que le fluoropolymère ne pénètre pas dans l'orifice. Lorsque vous utilisez un revêtement en fluoropolymère, laissez à découvert 1 filet au bout du tube ou du raccordement.
- Serrez les raccords au couple spécifié.

4.3.1 Resserrez le raccord fileté

• Pour une connexion au corps (caractéristique de raccordement : -M5) Après avoir resserré manuellement, utilisez une clé de la taille adaptée aux surfaces de clé du corps du raccordement et resserrez par une rotation de 1/6 à 1/4.

Comme référence, le couple de serrage est compris entre 1 et 1.5 N·m. (Lors du remplacement de l'adaptateur de raccordement ZS-46-N#. resserrez en utilisant la même méthode).





• Spécifications de raccordement : -01, -N01 Après avoir resserré manuellement, maintenez les surfaces de clé hexagonale de l'orifice de pression à l'aide d'une clé et resserrez de 2 à 3 rotations

Comme référence, le couple de serrage est compris entre 3 et 5 N·m.



Caractéristiques de raccordement : -C4H. -C6H. -N7H. -C4L. -C6L. -N7L Tout d'abord, serrez à la main, puis utilisez une clé adaptée aux méplats hexagonaux du corps pour serrer de 1/6 à 1/4 de tour supplémentaire. Comme référence, le couple de serrage est compris entre 1 et 1.5 N·m.

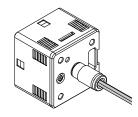

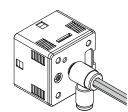

Pendant le serrage, ne pas maintenir le corps du pressostat avec une clé.





4 Installation (suite)

4.3.2 Raccord du tube

- Lorsque le pressostat est utilisé dans un endroit exposé aux éclaboussures d'eau et aux projections de poussière, insérez un tube dans l'évent atmosphérique et positionnez l'autre extrémité du tube de manière à protéger l'évent de l'eau et de la poussière (voir figure ci-dessous).
 - * : Le tube doit être inséré à l'extrémité de l'évent atmosphérique.
 - *: SMC TU0425 (polyuréthane, O.D φ4, I.D φ2.5) est une tuyauterie appropriée.

Diriger l'extrémité


du tube vers une

protéger le

position sûre pour

pressostat de l'eau

et de la poussière

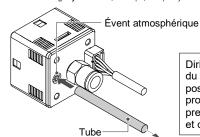


4.3.3 Raccords de câblage

- Les raccordements doivent être effectués uniquement lorsque le système est hors tension
- Acheminez les câbles de raccordement du produit séparément des câbles électriques ou à haute tension. Dans le cas contraire, des dysfonctionnements dus au bruit pourraient survenir.
- Si vous utilisez une alimentation à découpage disponible dans le commerce, assurez-vous de raccorder la masse de châssis (FG) à la terre. Si l'alimentation à découpage est connectée pour utilisation, un bruit de commutation sera superposé et les caractéristiques du produit ne pourront pas être satisfaites. Dans ce cas, insérez un filtre antiparasite tel un filtre antiparasite de ligne / noyau de ferrite entre les alimentations ou utilisez une alimentation en série au lieu d'une alimentation à découpage.


4.3.4 Utilisation d'un connecteur

Fixation/retrait du connecteur

- Pour connecter le connecteur, insérez-le droit dans les broches en maintenant le levier et le corps du connecteur, puis verrouillez le connecteur en poussant le cliquet du levier dans la rainure concave du logement jusqu'à entendre un clic.
- Pour retirer le connecteur, faites sortir le cliquet de la rainure en poussant le levier vers le bas, puis tirez le connecteur vers l'extérieur.

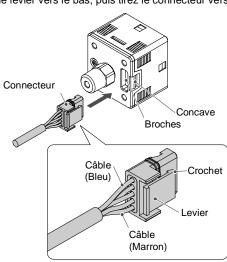

Numéros de broche du connecteur

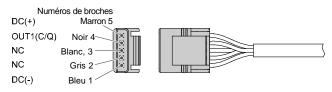

4.4 Lubrification

♠ Précaution

- Les produits SMC sont lubrifiés à vie en usine et ne nécessitent pas de lubrification ultérieure.
- Si un lubrifiant est utilisé dans le système, employez de l'huile hydraulique de Classe 1 (sans additifs) ISO VG32. Si vous avez lubrifié le système une fois, vous devrez continuer obligatoirement car le lubrifiant d'origine (lors de la fabrication) aura été éliminé.

5 Réglages

Alimentation activée.



Le code produit s'affiche pendant environ 3 secondes après la mise sous tension.

* : Environ 0.2 seconde après la mise sous tension, le pressostat démarre.



[Mode de mesure]

Détecte la pression après l'alimentation et indique l'état d'affichage et la condition de fonctionnement. Il s'agit du mode standard ; d'autres modes peuvent être sélectionnés pour modifier le point de consigne et d'autres paramètres de fonction.

Écran du mode de mesure

Élément (écran inférieur (gauche))



Valeur de consigne ou valeur (écran inférieur (droite))

En mode de mesure, l'affichage de l'écran inférieur peut être modifié temporairement en appuyant sur la touche 🛆 ou 💟 .



- *: Un mode d'affichage arbitraire peut être ajouté à l'écran inférieur en réglant l'écran inférieur [F10]
- Si l'écran inférieur se voit modifié pendant l'affichage arbitraire, l'écran retournera à l'affichage arbitraire après 30 secondes. (Les paramètres par défaut n'incluent pas l'affichage arbitraire.)



valeur de

consigne ou


l'hystérésis

(Mode de

réglage en 3

étapes)



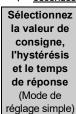

sur la touche 🗐 pendant 1 à 3 secondes

Appuvez

Modifiez les réglages fonctions (Mode de sélection des fonctions)



Appuvez

3 à 5

Autres naramètre Fonction remise à zéro Fonction blocage des touches


- * : Les sorties continueront à fonctionner pendant le réglage
- *: Si aucune touche n'est actionnée pendant 3 secondes lors du réglage, l'affichage clignotera.

(Cela afin d'empêcher que le réglage reste incomplet si, par exemple, un opérateur devait partir pendant le réglage.)

* : Le mode de réglage en 3 étapes, le mode de réglage simple et le mode de sélection des fonctions se reflètent les uns sur les autres.

5.1 Réglage de la pression par défaut

Quand la pression dépasse la valeur de consigne, le pressostat sera activé. Lorsque la pression chute en dessous de la valeur de consigne du montant de la valeur de l'hystérésis, le pressostat sera désactivé. Le réglage par défaut consiste à activer le pressostat lorsque la pression atteint le centre de la pression atmosphérique et la limite supérieure de la plage de pression de consigne. Si cette condition, indiquée cidessous, est acceptable, alors vous pouvez conserver ces réglages.

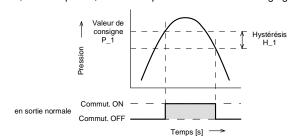


6 Mode de réglage en 3 étapes

[Mode de réglage en 3 étapes (mode hystérésis)]

Dans le mode de réglage en 3 étapes, la valeur de consigne (P 1 ou n_1, P_2 ou n_2) et l'hystérésis (H_1 ou H_2) peuvent être modifiées. Paramétrez les éléments dans l'écran inférieur (valeur de consigne ou hystérésis) par la touche ou v. Pour modifier la valeur de consigne, veuillez suivre la procédure ci-dessous. Les paramètres de l'hystérésis peuvent être modifiés de la même façon.

(1) Appuyez une fois sur la touche (5) lorsque l'élément à modifier est affiché sur l'écran inférieur.

La valeur de consigne sur l'écran inférieur (droit) commence à clignoter.

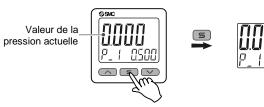

(2) Appuyez sur la touche ou pour modifier la valeur de consigne. La valeur de consigne peut être augmentée grâce à la touche de peut être réduite grâce à la touche . Lorsque les touches c et sont maintenues enfoncées simultanément pendant <u>au moins</u> 1 seconde, la valeur de consigne est affichée telle que [- - -], et la valeur de consigne sera automatiquement identique à la valeur de pression en cours (fonction de réglage instantané). Il est ensuite possible de régler la valeur en appuyant sur la touche 🛆 ou 💟

(3) Appuvez sur la touche 🗐 pour valider le réglage.

Le pressostat s'allume dans une plage de la pression de réglage (de P1L à P1H) en mode de comparateur de fenêtre.

Paramétrez P1L, la limite inférieure de la position d'utilisation, et P1H, la limite supérieure de la position d'utilisation et WH1 (hystérésis) en suivant les instructions ci-dessus. (Lorsque la sortie inversée est sélectionnée, l'écran inférieur (à gauche) indique [n1L] et [n1H].)

*: Réglez OUT2 de la même façon. (ex. P_2, H_2)

Le réglage de la commutation entre la sortie normale et inversée et la commutation entre le mode hystérésis et le mode comparateur de fenêtres est effectué grâce aux réglages de mode de sélection des fonctions [F 1] OUT1 et [F 2] OUT2.

7 Mode de réglage simple

[Mode de réglage simple (mode hystérésis)]

(1) En mode de mesure, appuyez sur la touche (5) pendant 1 à 3 secondes. [SEt] apparaît sur l'écran principal. Lorsque la touche est relâchée en étant sur l'écran [SEt], la valeur de pression en cours est affichée sur l'écran principal, [P_1] ou [n_1] est affiché sur l'écran inférieur (à gauche), et la valeur de consigne est affichée sur l'écran inférieur (droite) (clignotant).



- (2) Modifier la valeur de consigne avec la touche ou v, puis appuyez sur la touche 5 pour régler la valeur. Le réglage passe ensuite au paramètre hystérésis.
- (La fonction snapshot peut être utilisée).
- (3) Modifier la valeur de consigne avec la touche ou v, puis appuyez sur la touche 5 pour régler la valeur. Les réglages passent ensuite au délai de la sortie de pressostat. (La fonction snapshot peut être utilisée).
- (4) Le temps de réponse de la sortie du pressostat peut être sélectionné en appuyant sur la touche Ou vau point ON et OFF de la sortie de commutateur.

Le réglage du temps de réponse permet d'empêcher le cliquetis de la sortie. Le temps de réponse peut être réglé dans la plage de 0.00 à 60.00 sec. en incréments de 0.01 sec.

(5) Appuyez sur la touche spendant au moins 2 secondes pour valider le réglage.


(Si le bouton est enfoncé moins de 2 secondes, le réglage passe à OUT2).


En mode comparateur de fenêtres, paramétrez P1L, la limite inférieure de la position d'utilisation, et P1H, la limite supérieure de la position d'utilisation, WH1 (hystérésis) et dt1 (délai de temporisation) en suivant les instructions ci-dessus

(Lorsque la sortie inversée est sélectionnée, l'écran inférieur (gauche) indique [n1L] et [n1H]). *: Réglez OUT2 de la même façon.

8 Mode de sélection des fonctions

Dans le mode de mesure, appuyez sur la touche <u>pendant 3 à 5 secondes</u>, pour faire apparaître [F 0]. Sélectionnez pour afficher la fonction à modifier [F_{□□}]. Appuyez sur la touche <u>set maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes</u> en mode de sélection des fonctions pour repasser en mode de mesure.

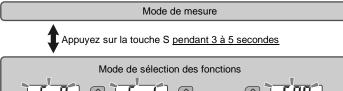

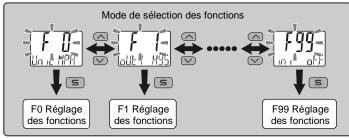

*: Certains produits n'incluent pas toutes les fonctions. Si aucune fonction n'est disponible ou sélectionnée résultant de la configuration d'autres fonctions, [- - -] s'affiche sur l'écran inférieur (à droite).

8.1 Réglages de fonction par défaut

Les réglages par défaut sont les suivants.

Si aucun problème n'est généré par ce réglage, alors conservez ces paramètres.

 [F 0] Unités d'affichage, caractéristiques de sortie de commutateur et fonction de sélection des informations de diagnostic.

Caractéristiques des unités	Plage de pression	Paramètre par défaut	
« Nil » ou M	ISE20A	MPa	
« INII » OU IVI	ZSE20A(F)	kPa	
D	ISE20A	nei	
P	ZSE20A(F)	psi	

• [F 1] Réglage de OUT1

Élément	Paramètre par défaut		
Mode de sortie	Mode hystérésis		
Sortie inversée	Sortie normale		
Réglage de la pression	ISE20A ZSE20A ZSE20AF	: 0.500 MPa : -50.5 kPa : 50.0 kPa	
Hystérésis	ISE20A ZSE20A ZSE20AF	: 0.050 MPa : 5.1 kPa : 5.0 kPa	
Temps de réponse	1.5 msec		
Couleur d'affichage	OUT1 ON : Vert / OUT1 OFF : Rouge		

• [F 2] Le réglage de OUT2 est le même que celui de [F 1] OUT1.

Autres réglages

Paramètre par défaut
0.00 s
Non utilisé
Sortie analogique
0 %
std (Standard)
1000 split
OFF
OFF
AAAA
OFF
-
OFF
N/A (sortie normale)
OFF

9 Autres paramètres

• Fonction de réglage instantané

La valeur de pression en cours peut être sauvegardée au point de consigne ON / OFF de la sortie du pressostat.

Indication de la valeur minimale/de crête

La pression maximale et minimale est détectée et mise à jour dès la mise sous tension.

• Fonction remise à zéro

La valeur affichée peut être réglée à zéro si la pression mesurée se situe dans les ± 7 %F.S (± 3.5 % E.M. pour la pression composée) du point zéro

• Fonction blocage des touches

La fonction de verrouillage des touches sert à éviter les erreurs dues à des modifications non intentionnelles des valeurs de consigne.

Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation sur le site internet du SMC (URL : https://www.smcworld.com).

10 Pour passer commande

Consultez le manuel d'utilisation sur le site Internet de SMC (URL: https://www.smcworld.com) pour savoir Comment commander des informations.

11 Cotes hors tout

Consultez le manuel d'utilisation ou le catalogue sur le site Internet de SMC (URL : https://www.smcworld.com) pour connaître les cotes hors tout.

12 Entretien

12.1 Entretien général

A Précaution

- Le non-respect des procédures d'entretien peut entraîner des dysfonctionnements et endommager l'équipement.
- S'il n'est pas manipulé correctement, l'air comprimé peut être dangereux.
- L'entretien des systèmes pneumatiques doit être réalisé exclusivement par du personnel qualifié.
- Avant de procéder à une opération d'entretien, coupez les alimentations électrique et pneumatique. Vérifiez que l'air a bien été purgé dans l'atmosphère.
- Après une installation ou une opération d'entretien, appliquez la pression d'utilisation et l'alimentation électrique à l'équipement, et testez le bon fonctionnement et l'absence de fuites afin de vous assurer que l'équipement est correctement installé.
- Si les connexions électriques sont perturbées pendant l'entretien, assurez-vous qu'elles sont correctement branchées et que des contrôles de sécurité sont effectués au besoin pour garantir la conformité continue avec les réglementations nationales en vigueur.
- Ne modifiez pas le produit.
- Ne démontez pas le produit à moins que les instructions d'installation ou d'entretien ne l'exigent.

13 Limites d'utilisation

13.1 Garantie limitée et Clause limitative de responsabilité/ Conditions de conformité

Consultez les « Précautions de manipulation pour les produits SMC ».

↑ Précaution

 Les produits SMC ne sont pas conçus pour être des instruments de métrologie.

Les instruments de mesure fabriqués ou vendus par SMC n'ont pas été approuvés dans le cadre de tests propres à la réglementation de chaque pays en matière de métrologie (mesure).

Par conséquent, les produits de SMC ne peuvent pas être utilisés dans le cadre d'activités ou de certifications imposées par les lois en question.

14 Mise au rebut du produit

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux. Vérifiez les réglementations et directives locales pour éliminer ce produit correctement, afin de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

15 Contacts

Consultez <u>www.smcworld.com</u> ou <u>www.smc.eu</u> pour connaitre votre distributeur/importateur local.

SMC Corporation

URL: https://www.smc.eu (Europe) SMC Corporation, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japon Les caractéristiques peuvent être modifiées par le fabricant sans préavis.

© 2021 SMC Corporation Tous droits réservés.

Modèle DKP50047-F-085M