

ISTRUZIONI ORIGINALI

Manuale d'istruzioni Manometro compatto PPA100 / PPA101 / PPA102





Questo prodotto è destinato alla misurazione della pressione.

1 Istruzioni di sicurezza

Le istruzioni di sicurezza servono per prevenire situazioni pericolose e/o danni alle apparecchiature. Il grado di pericolosità è indicato dalle etichette di "Precauzione", "Attenzione" o "Pericolo".

Rappresentano avvisi importanti relativi alla sicurezza e devono essere seguiti assieme alle certificazioni internazionali (ISO/IEC) *1), e agli altri regolamenti sulla sicurezza.

- *1) ISO 4414: Pneumatica Regole generali relative ai sistemi.
- ISO 4413: Idraulica Regole generali relative ai sistemi.
- IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari Apparecchiature elettriche delle macchine.

(Parte 1: Norme generali)

ISO 10218-1: Robot e dispositivi robotici - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 1: Robot.

- Per ulteriori informazioni consultare il catalogo dei prodotti, il manuale di funzionamento e le precauzioni d'uso per i prodotti di SMC.
- Tenere il presente manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

Precauzione Precauzione indica un livello basso di rischio che viene evitato, potrebbe provocare lesioni minori ci	
A Attenzione	Indica un livello medio di rischio che, se non viene evitato, potrebbe provocare la morte o gravi lesioni.
A Pericolo	Indica un livello elevato di rischio che, se non viene evitato, provocherà la morte o gravi lesioni.

A Attenzione

- Assicurare sempre la conformità alle relative normative e standard di sicurezza.
- Tutte le operazioni devono essere eseguite in modo sicuro da personale qualificato in conformità con le norme nazionali in vigore.
- Fare riferimento al manuale operativo e/o al catalogo sul sito web di SMC (URL: https://www.smcworld.com) per ulteriori istruzioni di sicurezza.

2 Specifiche

Serie		PPA100 per alta pressione	PPA101 per vuoto	PPA102 per bassa pressione	
Campo della pressione nominale		-0.1 a 1 MPa	101 a 10 KPa	10 a 100 KPa	
Metodo di visualizzazione		LCD 3 cifre retroilluminato			
Discriminazione della pressione visualizzata		1/100			
	kPa	ı	1	1	
Min.	MPa	0.01	ı	I	
unità di	mmHg	_	5	_	
visualizza-	kgf/cm ²	0.1	0.01	0.01	
zione *1	inHg	_	0.2	_	
ZIONE **	psi	1	0.1	0.1	
	bar	0.1	0.01	0.01	
Errore visualizzato		Sovrappressione, Errore nei dati di memoria, Segnale sostituzione batteria			
Funzione		Visualizzazione massimo/minimo, Retroilluminazione, Spegnimento automatico Azzeramento, Commutazione display unità			
Pressione di prova		1.5 MPa	200 kPa	200 kPa	
Fluido applicabile		Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili			
Tensione d'alimentazione		Batterie a secco tipo AA, 3 VDC, 2 pz.			
Durata della batteria		Funzionamento continuo per 12 mesi (Senza retroilluminazione, condizioni di temperatura: a 25 °C)			
Tempo di risposta		250 ms			
Precisione del display		±2 % F.S. (Condizioni di temperatura: a 20°C) *2			
Ripetibilità		±1 % F.S. (Condizioni di temperatura: a 25°C)			
Caratteristiche di temperatura		±3 % F.S. (da 0 a 50 °C con 25 °C standard)			
Dimensioni attacco		M5 x 0.8			
Campo della temperatura d'esercizio		0 a 50 °C (senza condensa)			
Campo dell'umidità d'esercizio		35 a 85 % U.R. (senza condensa)			
Grado di protezione		IP40			
Peso Circa 100 g (Unità 50 g, batterie 50 g)				erie 50 a)	

- *1) Batterie (manganese R6 o alcalina LR6) non incluse.
- *2) Per il tipo senza funzione di commutazione dell'unità, le grandezze si riferiscono al SI (KPa o MPa).
- *3) Per quanto riguarda la condizione di compatibilità per EMC, la

variazione del valore visualizzato della pressione è ±15% F.S. o meno.

A Attenzione

Le specifiche dei prodotti speciali (-X) potrebbero differire da quelle indicate in questo capitolo. Contattare SMC per ricevere i singoli disegni.

3 Installazione

3.1 Installazione

A Attenzione

Non procedere all'installazione del prodotto senza avere precedentemente letto e capito le istruzioni di sicurezza.

3.2 Ambiente

A Attenzione

- Non usare in presenza di gas corrosivi, prodotti chimici, acqua salata, acqua o vapore.
- Non utilizzare in atmosfere esplosive.
- Non esporre alla luce diretta del sole. Utilizzare un idoneo coperchio di protezione.
- Non installarlo in zone sottoposte a vibrazioni o impatti. Controllare le specifiche del prodotto.
- Non montare il prodotto nelle vicinanze di fonti di calore.

3.3 Connessione

A Precauzione

- Prima di procedere al collegamento, pulire qualsiasi traccia di schegge, olio da taglio, polvere, ecc.
- Installando un tubo o un raccordo, verificare che il materiale di tenuta non ostruisca la porta. Nell'applicare il materiale di tenuta, lasciare 1 filettatura scoperta sull'estremità della tubazione o del raccordo.
- Serrare i raccordi alla coppia di serraggio indicata.

3.4 Lubrificazione

A Precauzione

- I prodotti SMC sono prelubrificati e non richiedono ulteriore lubrificazione.
- In caso di utilizzo di lubrificante nel sistema, consultare il catalogo per maggiori dettagli.

4 Impostazioni

4.1 Impostazione iniziale

Assicurarsi di eseguire l'impostazione iniziale al primo utilizzo e dopo la sostituzione delle batterie, perché l'unità indicherà errore nei dati di memoria.



1. Conferma di visualizzazione

Se non appare niente sul display LCD quando viene alimentato, procedere al passo 2.

Se sull'LCD si visualizza "Err", spegnere l'alimentazione e poi riaccenderla. Sul display non dovrebbero apparire visualizzazioni.

Procedere al passo 2.

Tenere premuto il pulsante POWER per almeno 6 secondi. Tenere premuto per almeno 6 secondi.

Tenere premuto per almeno 6 secondi. L'unità sarà azzerata. Dopodiché, sull'LCD si visualizza "CAL".



3. Rilasciare il pulsante POWER.

Quando l'azzeramento è concluso, l'unità può essere messa in funzione

4.2 Accensione



Premere il pulsante POWER.

•Quando si preme, l'unità si accende. •Quando si mantiene premuto per almeno 6 secondi, l'unità viene azzerata.

4.3 Spegnimento



Tenere premuto il pulsante POWER per almeno 3 secondi.

- •Quando si mantiene premuto per almeno 3 secondi, l'unità si spegne.
- •Quando il dispositivo resta inutilizzato per più di 5 minuti, l'unità si spegne (spegnimento automatico)


4.4 Commutazione dell'unità

1. Tenere premuti i pulsanti POWER e LIGHT per almeno 3 secondi.



Quando si mantengono premuti per almeno 3 secondi consecutivi, le unità sull'LCD lampeggiano.

2. Premere il pulsante LIGHT. Le unità cambieranno.

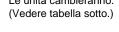



3. Premere il pulsante POWER.

Le unità vengono impostate e la commutazione dell'unità è conclusa.

*: Questa operazione non può essere eseguita per modelli senza la funzione di commutazione unità.

4 Impostazioni - continua

Alta pressione	Vuoto	Bassa pressione
(PPA100)	(PPA101)	(PPA102)
$MPa \rightarrow bar \rightarrow psi \rightarrow kgf$	$kPa \rightarrow bar \rightarrow psi \rightarrow inHg \\ \rightarrow mmHg$	$kPa \rightarrow bar \rightarrow psi \rightarrow kgf$

*Le unità "inHg" non possono essere cambiate


4.5 Visualizzazione del valore massimo/minimo




Premere il pulsante POWER. • Visualizzazione del valore massimo

Visualizza il valore massimo di pressione e appare una "P" sull'LCD. Il display cambierà se la pressione aumenta oltre il valore mantenuto.

Premere il pulsante POWER.

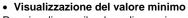

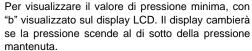

Premere il pulsante POWER.

Essendo combinata con l'operazione di spegnimento, il tasto dovrebbe essere rilasciato quando si visualizza "P" o "b".

4.6 Funzione di spegnimento automatico



Quando l'alimentazione è accesa e il dispositivo resta inutilizzato per più di 5 minuti, l'alimentazione si spegne.

*: Per annullare questa funzione, fare riferimento al funzionamento della modalità di blocco (sotto).

4.7 Modalità di blocco

Tenere premuti i pulsanti POWER e LIGHT per almeno 6 secondi.



La funzione di spegnimento automatico si annulla attivando la modalità di blocco (annullare spegnimento automatico).

Quando si mantengono premuti per almeno 6 secondi consecutivi, sull'LCD viene visualizzata una "I"

Quando si spegne l'alimentazione, si attiva la modalità di blocco.

4.8 Accensione della retroilluminazione



Premere il pulsante LIGHT.

Il display si accende mentre si preme il tasto. Nella modalità di blocco, quando si preme si accende e quando si torna a premere si spegne.

Tuttavia, il tempo massimo di accensione è di circa un minuto

4.9 Azzeramento

Premere il pulsante POWER per almeno 6 secondi.



Il punto zero a pressione atmosferica può essere regolato automaticamente. Ciò significa che si può eliminare una discrepanza di visualizzazione a pressione atmosferica.

- Spegnere l'alimentazione.
- 2. Rilasciare la pressione di alimentazione nell'atmosfera.
- Se premuto per almeno 6 secondi consecutivi, si esegue l'azzeramento e sull'LCD si visualizza "CAL".

5 Codici di ordinazione

Consultare il catalogo per i 'Codici di ordinazione'.

6 Dimensioni (mm)

Per le dimensioni, consultare il catalogo.

7 Manutenzione

7.1 Manutenzione generale

A Precauzione

- L'inosservanza delle corrette procedure di manutenzione può provocare malfunzionamenti e danni all'impianto.
- Se manipolata in modo scorretto, l'aria compressa può essere pericolosa. La manutenzione dei sistemi pneumatici deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.
- Prima di eseguire la manutenzione, interrompere l'alimentazione elettrica e assicurarsi di aver disattivato la pressione di alimentazione. Controllare che l'aria sia stata rilasciata nell'atmosfera.
- Dopo l'installazione e la manutenzione, fornire la pressione d'esercizio e l'alimentazione elettrica all'impianto ed eseguire le opportune prove di funzionamento e trafilamento per assicurarsi che l'apparecchiatura sia installata in modo corretto.
- Se durante le manutenzione vengono manomessi i collegamenti elettrici, assicurarsi che questi vengano ricollegati in modo corretto e che vengano eseguiti i controlli di sicurezza come richiesto per garantire continuamente la conformità con le leggi nazionali in vigore.
- Non apportare nessuna modifica al componente.
- Non smontare il prodotto, a meno che non sia diversamente indicato nelle istruzioni di installazione o manutenzione.

7.2 Metodo di calibrazione dello span




A Precauzione

Non toccare il trimmer di calibrazione dello span a meno che non si esegua la calibrazione.

- 1. Eseguire l'azzeramento a pressione atmosferica.
- 2. Applicare la pressione nominale massima e calibrare lo span confrontandolo con un manometro standard.
- 3 Se, al ritorno alla pressione atmosferica, il valore visualizzato del manometro compatto è "0" allora la calibrazione è completa.

Se il valore visualizzato non è "0", ricalibrare ripetendo i passi 1 e 2.

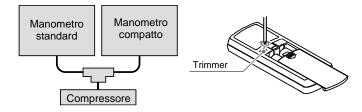

7.3 Sostituire le batterie

Quando si abbassa la tensione della batteria l'intero LCD lampeggia. Quando l'LCD lampeggia sostituire le batterie. Usare 2 batterie a secco AA.

A Precauzione

- Per sostituire le batterie spegnere l'alimentazione e sostituirle entro 30 secondi circa.
- Se l'operazione non è completata entro 30 secondi, si visualizza "Err".
- In tal caso eseguire di nuovo l'azzeramento.
- Qualora il display vada fuori controllo, togliere le batterie per almeno un minuto e poi eseguire un'altra volta l'azzeramento. Successivamente inserire le batterie e accendere l'alimentazione.

8 Limitazioni d'uso

8.1 Limitazione di garanzia ed esonero da responsabilità/requisiti di conformità

Consultare le Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC.

9 Smaltimento del prodotto

Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Controllare le normative e le linee guida locali per smaltire correttamente questo prodotto, al fine di ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

10 Contatti

Visitare www.smcworld.com o www.smc.eu per il distributore/importatore

SMC Corporation

URL: https://www.smcworld.com (Global) https://www.smc.eu (Europe) SMC Corporation, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del fabbricante. © 2021 SMC Corporation Tutti i diritti riservati. Template DKP50047-F-085M