No.SFOD-OMT0006-B



Gebrauchsanweisung

PRODUKTNAME

EtherNet/IP Direkteingangstyp Schrittmotor-Controller (Servo 24 VDC)

Modell / Serie / Produktnummer

JXC91



SMC Corporation

Inhalt

1. Sicherheitsvorschriften	4
2. Überblick über das Produkt	6
2.1 Merkmale	6
2.2. Bestellschlüssel	7
2.3 Produktkonfiguration	8
2.4 Inbetriebnahme	9
(1) Verpackungsinhalt prüfen	9
(2) Montage des Controllers	9
(3) Einstellen des Controllers	9
(4) Einstellen der SPS	9
(5) Verdrahtung und Anschluss	9
(6) Spannungsversorgung	10
(7) Einstellparameter	10
(8) Einstellen der Betriebsparameter	11
(9) Probebetrieb	11
3. Technische Daten	12
3.1 Technische Daten	12
3.2 Bauteile	13
3.3 Außenabmessungen	14
(1) Schraubenmontage (JXC917-□)	14
(2) DIN-Schienenmontage (JXC918-□)	15
3.4 Montage	16
(1) Montage	16
(2) Erdung	16
(3) Montageposition	17
4. Grundeinstellung	18
4.1 Einstellen des Schalters (IP-Adresse)	18
4.2 Hardware-Konfiguration	19
4.3 Einstellen des EtherNet/IP [™] mit RSLogix5000 [™]	20
4.4 EtherNet/IP-Objekt	22
5 Externe Anschlüsse	23
5.1 PWR ⁻ Spannungsversorgungsstecker	23
5.2 MOT: Motorstecker ENC: Encoder-Stecker	23
5.3 SI: Sariellar I/O-Stocker	23
(1) Anschluss der Teaching Box	23
(2) Anschluss an PC	24
5.4 P1, P2: Kommunikationsmodul	
6 CN1: Spannungsversorgungsstecker	25
6.1 Tochnische Daten Spannungsversorgungsstecker	25
6.1 Technische Daten spannungsversorgungsstecker	20
6.2 Verdrohtung des Spannungsversergungsstaskers	20
6.5 verdrantung des Spannungsversorgungssteckers	20
(1) vertraintung der Spannungsversorgung $(C24)/(M24)/(01)$	26
(2) Verdrahtung des Stopp-Schalters (FMG)	20 26
(2) Verdrahtung des Stopp-Schalters (ENG)	20 26
6 4 Verdrahtung des Notausschaltkroises	20 97
(1) Beispiel Schaltkreis 1- einzelner Controller	
mit Teaching Box	27
U -	



(2) Stopp (Relaiskontakt (1))28
(3) Abschaltung Motor-Spannungsversorgung
(Relaiskontakt (2))29
7. LED-Display 30
7.1 LED-Display30
7.2 LED- und Controller-Status30
8. Betriebsarten
8.1 Überblick
8.2 Betrieb per Schrittdaten-Eingabe
8.3 Positions-/Geschwindigkeitsüberwachung
8.4 Betrieb per Eingabe numerischer Daten
9. Speicherabbildung
9.1 Speicherzuordnung
(1) Zuordnung des Eingangsbereichs
(2) Zuordnung des Eingangsbereichs der
übergeordneten Vorrichtung
(3) Zuordnung des Ausgangsbereichs
(4) Von übergeordneten Vorrichtungen zum Controller
(Details)
10. Einstellungen und Dateneingabe 41
10.1 Schrittdaten41
10.2 Grundparameter44
10.3 Parameter Rückkehr zur Referenzposition46
11. Vorgänge 47
11.1 Rückkehr zur Referenzposition47
11.2 Positionierbetrieb47
11.3 Schubbetrieb48
(1) Schubbetrieb erfolgreich durchgeführt
(2) Schubbetrieb nicht erfolgreich (Leerschub)48
(3) Bewegung des Werkstücks nach Abschluss des
Schubvorgangs48
11.4 Controller-Eingangssignal-Ansprechzeit49
11.5 Methoden für eine Unterbrechung des Betriebs49
12. Betriebsbeispiele 50
12.1 Positionierbetrieb50
12.2 Schubbetrieb51
13. Hinweise zur Bedienung 52
13.1 Überblick über den Betrieb52
13.2 Vorgehensweise beim Betrieb per Schrittdaten-
Eingabe52
[1] Spannungsversorgung ON und Rückkehr zur
Referenzposition52
[2] Positionierbetrieb53
[3] Schubbetrieb
[4] MALIEN (MULU)
[5] Zuruckseizen (Kesel)
[7] Bereich-Ausaana
13.3 Vorgehensweise beim Betrieb per Eingabe numerischer
Daten



14. Optionen	58
14.1 Antriebskabel [max. 5 m]	.58
14.2 Antriebskabel [8 bis 20 m]	.58
14.3 Antriebskabel für Ausführung mit Motorbremse	
[max. 5 m]	59
14.4 Antriebskabel für Ausführung mit Motorbremse	
[8 bis 20 m]	.59
14.5 Controller-Einstellset	.60
14.6 Adapterkabel	.60
14.7 Spannungsversorgungsstecker	.60
14.8 Teaching Box	.61
15. Alarm für Motorsteuerung	62
15.1 Remote-I/O-Signalausgabe für Alarmgruppe	.62
15.2 Alarme und Gegenmaßnahmen	.63
16 Vorsichtsmaßnahmen bei Verdrahtung	
und Kabeln	68
17 Elektrische Antriehe/Allgemeine	
Sicherheitshinweise	69
17.1 Konstruktion und Auswahl	.69
17.2 Montage	.70
17.3. Vorsichtsmaßnahmen	71
17.4 Betriebsumgebung	.72
17.5 Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung	.73
17.6 Vorsichtsmaßnahmen für Antriebe mit Motorbremse	.73
18. Controller und Peripheriegeräte/	
Vorsichtsmaßnahmen	74
18.1 Konstruktion und Auswahl	.74
18.2 Vorsichtsmaßnahmen	.75
18.3 Montage	.76
18.4 Verdrahtung	.76
18.5 Spannungsversorgung	.77
18.6 Erdung	.77
18.7 Wartung	.77
19. Fehlersuche	78
20 Verarbeitung gesendeter/empfangener	-
Daten	83
21. Definitionen und Terminologie	84
	-



JXC91/Controller 1. Sicherheitsvorschriften

Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen. In den Sicherheitshinweisen wird die Gewichtung der potenziellen Gefahren durch die Warnhinweise "Achtung", "Warnung" oder "Gefahr" bezeichnet. Diese wichtigen Sicherheitshinweise müssen zusammen mit internationalen Sicherheitsstandards (ISO / IEC) *¹⁾ und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden. *1) ISO 4414: Fluidtechnik -- Ausführungsrichtlinien Pneumatik

ISO 4413: Fluidtechnik — Ausführungsrichtlinien Hydraulik

IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen -- Elektrische Ausrüstung von Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen) IEC 10218-1992: Industrieroboter - Sicherheitsanforderungen

ACHTUNG verweist auf eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte bis Achtung mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird. WARNUNG verweist auf eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die schwere Warnung Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird. GEFAHR verweist auf eine Gefährdung mit hohem Risiko, die schwere Verletzungen Gefahr oder den Tod zur Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.



(1) Verantwortlich für die Kompatibilität bzw. Eignung des Produkts ist die Person, die das System erstellt oder dessen technische Daten festlegt.

Da das hier beschriebene Produkt unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt wird, darf die Entscheidung über dessen Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifischen Anförderungen überprüft wird. Die Erfüllung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewährleistung der Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die Systemkompatibilität festgestellt hat. Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation ständig die Eignung aller

Produktdaten überprüfen und dabei im Zuge der Systemkonfiguration alle Möglichkeiten eines Geräteausfalls ausreichend berücksichtigen.

(2) Maschinen und Anlagen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal betrieben werden. Das hier beschriebene Produkt kann bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein. Aufbau-, Betriebs- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen, einschließlich der Produkte von SMC, dürfen nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Bedienungspersonal vorgenommen werden.

(3) Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.

- 1. Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn alle Maßnahmen überprüft wurden, die ein Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen Objekts verhindern.
- 2. Vor dem Ausbau des Produkts müssen vorher alle oben genannten Sicherheitsmaßnahmen ausgeführt und die Stromversorgung abgetrennt werden. Außerdem müssen die speziellen Vorsichtsmaßnahmen für alle entsprechenden Teile sorgfältig gelesen und verstanden worden sein.
- 3. Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Maßnahmen zu treffen, um unvorhergesehene Bewegungen des Produkts oder Fehlfunktionen zu verhindern.
- (4) Bitte wenden Sie sich an SMC und treffen Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen, wenn das Produkt unter einer der folgenden Bedingungen eingesetzt werden soll:
 - 1. Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen außerhalb der angegebenen Spezifikation oder Nutzung des Produktes im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
 - 2. Beim Einbau in Maschinen und Anlagen, die in Verbindung mit Kernenergie, Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffen, Kraftfahrzeugen, militärischen Einrichtungen, Verbrennungsanlagen, medizinischen Geräten oder Freizeitgeräten eingesetzt werden oder mit Lebensmitteln und Getränken, Notausschaltkreisen, Kupplungs- und Bremsschaltkreisen in Stanz- und Pressanwendungen, Sicherheitsausrüstungen oder anderen Anwendungen, die nicht für die in diesem Katalog aufgeführten Standardspezifikationen geeignet sind, in Kontakt kommen.
 - 3. Anwendungen, bei denen die Möglichkeit von Schäden an Personen, Sachen oder Tieren besteht und die eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen.
 - 4. Verwendung in Verriegelungssystemen, die ein doppeltes Verriegelungssystem mit mechanischer Schutzfunktion zum Schutz vor Ausfällen und eine regelmäßige Funktionsprüfung erfordern. Führen Sie außerdem regelmäßige Instandhaltungsinspektionen durch und überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion.





JXC91/Controller 1. Sicherheitsvorschriften

Achtung

Das Produkt wurde für die Verwendung in der herstellenden Industrie konzipiert.

Das hier beschriebene Produkt wurde für die friedliche Nutzung in Fertigungsunternehmen entwickelt. Wenn Sie das Produkt in anderen Wirtschaftszweigen verwenden möchten, müssen Sie SMC vorher informieren und bei Bedarf entsprechende Spezifikationen aushändigen oder einen gesonderten Vertrag unterzeichnen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die nächste SMC-Vertriebsniederlassung.

Gewährleistung und Haftungsausschluss/ Einhaltung von Vorschriften

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zu "Gewährleistung und Haftungsausschluss" und zur "Einhaltung von Vorschriften".

Lesen Sie diese Punkte durch und erklären Sie Ihr Einverständnis, bevor Sie das Produkt verwenden.

Gewährleistung und Haftungsausschluss

 (1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Betriebsjahr, gilt jedoch maximal bis zu 18 Monate nach Auslieferung dieses Produkts. *³⁾
 Das Produkt kann zudem eine bestimmte Haltbarkeit oder Reichweite aufweisen oder bestimmte Ersatzteile benötigen.

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer nächstgelegenen Vertriebsniederlassung.

(2) Wenn innerhalb der Gewährleistungszeit ein Fehler oder Funktionsausfall auftritt, der eindeutig von uns zu verantworten ist, stellen wir Ihnen ein Ersatzprodukt oder die entsprechenden Ersatzteile zur Verfügung.

Diese Gewährleistung gilt nur für unser Produkt, nicht jedoch für andere Schäden, die durch den Ausfall dieses Produkts verursacht werden.

- (3) Lesen Sie vor der Verwendung von SMC-Produkten die Gewährleistungs- und Haftungsausschlussbedingungen sorgfältig durch, die in den jeweiligen spezifischen Produktkatalogen zu finden sind.
 - *3) Diese 1-Jahres-Garantie gilt nicht f
 ür Vakuumsauger.
 Vakuumsauger sind Verschlei
 ßteile, f
 ür die eine Garantie von 1 Jahr ab der Auslieferung gilt.
 Diese Garantie wird auch nicht wirksam, wenn ein Produkt innerhalb der Garantiezeit durch die Verwendung eines Vakuumsaugers verschlei
 ßt oder aufgrund einer Zersetzung des Gummimaterials ausf
 ällt.

Einhaltung von Vorschriften

- 1. Die Verwendung von SMC-Produkten in Fertigungsmaschinen von Herstellern von Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist strengstens untersagt.
- 2. Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem Land in ein anderes hat nach den an der Transaktion beteiligten Ländern geltenden Sicherheitsvorschriften und -normen zu erfolgen. Vor dem internationalen Versand eines jeglichen SMC-Produktes ist sicherzustellen, dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export bekannt sind und befolgt werden.



2. Überblick über das Produkt

2.1 Merkmale

Merkmale des Controllers.

•Kompatibel mit EtherNet/IP

Der EtherNet/IP-Betrieb ist über den Anschluss an EtherNet/IP möglich. Daten können geschrieben und abgefragt werden.

Antriebssteuerung

Durch Steuerung des Schrittmotors (Servo 24 VDC) ist das Positionieren und der Betrieb mit einer spezifischen Geschwindigkeit und einer spezifischen Kraft möglich.

•Betrieb mit spezifischer Kraft

Steuerung der Schubkraft und der Betätigungskraft des Antriebs.

Getrennte Spannungsversorgung

Getrennter Spannungsversorgungseingang für Motor-Spannungsversorgung und Steuerungs-Spannungsversorgung. Selbst wenn die Spannungsversorgung für den Motor ausgeschaltet ist, geht die Information über die Encoderposition nicht verloren, während die Steuerungs-Spannungsversorgung eingeschaltet ist und die serielle Kommunikation verfügbar ist.

•Rückkehr zur Referenzposition

Die Rückkehr zur Referenzposition ist über ein Signal aus EtherNet/IP möglich.

Alarm-Erfassungsfunktion

Störungen werden automatisch erfasst. Die Alarme werden per EtherNet/IP- und serieller Kommunikation ausgegeben.

Die Alarmhistorie kann im Speicher des Controllers gespeichert werden.

 Positionier- / Schubbetrieb im Schrittdaten- und numerischen Betriebsmodus möglich Der Antrieb kann über gespeicherte Schrittdaten und numerische Betriebsanweisungen über die

EtherNet/IP-Kommunikation betrieben werden.

Im Schrittdaten-Betriebsmodus wird der Betrieb durch Manipulation des für den Eingangs-/Ausgangsanschluss relevanten Speichers befohlen, wie z. B. DRIVE-Signal und INP-Signal. Der Antrieb verhält sich entsprechend dem Schrittdaten-Betriebsmuster der spezifizierten Schrittdaten.

Im numerischen Betriebsmodus wird der Betrieb durch Spezifikation der relevanten numerischen Daten ausgeführt.

Bereichsausgang

Der Speicher, der der aktivierten EtherNet-Bereichsausgangs-Klemme des Controllers entspricht, wird aktiviert, wenn die Antriebsposition innerhalb des als "Area 1" und "Area 2" spezifizierten Bereichs in den Schrittdaten liegt.

Dateneingabe-Methode

Per EtherNet/IP-Kommunikation, ACT-Controller-Software oder Teaching Box ist es möglich, den Status zu überwachen, Alarme zurückzusetzen und Schrittdaten einzustellen. Die ACT-Controller-Software oder Teaching Box können außerdem zum Einstellen der Parameter und für den Probebetrieb verwendet werden.

• "Easy Mode" und "Normal Mode"

Die Controller-Software und die Teaching Box können in zwei Modi betrieben werden. Im "Easy Mode" ist für den Betrieb nur das Einstellen von Geschwindigkeit, Position usw. erforderlich. Im "Normal Mode" hingegen ist eine detaillierte Einstellung möglich.

Achtung

Bitte beachten Sie bei der Inbetriebnahme des Geräts oder bei Störungen die Bedienungsanleitung des Antriebs und der Teaching Box sowie die vorliegende Bedienungsanleitung. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung so auf, dass jederzeit Einsicht genommen werden kann.



2.2. Bestellschlüssel

Der Bestellvorgang wird unten erläutert.





Achtung

Siehe Serie LECPMJ für das <Geschwindigkeits-Nutzlast-Diagramm> des Antriebs. Beim Einschalten des Antriebsmotors muss der Controller einen hohen Einschaltstrom zuführen. Bitte sehen Sie eine Spannungsversorgung mit einer Stromleistung vor, die mindestens dem 1,5-fachen des vom Antriebsmotor benötigten Einschaltstroms entspricht.



2.3 Produktkonfiguration

Es folgt ein Beispiel für den Aufbau des Controllers.



- *1. Diese Positionen sind enthalten, wenn mit der Bestell-Nr. für ein Antriebsset bestellt wird.
- *2. Die letzte Version der Controller-Software muss verwendet werden.

Ein Software-Upgrade kann von der SMC-Website heruntergeladen werden. http://www.smcworld.com/

<u>//</u>Warnung

Siehe <u>5. Externe Anschlüsse (S.23)</u> für die Verdrahtung. Siehe <u>16. Vorsichtsmaßnahmen bei Verdrahtung und Kabeln (S.68)</u> bei der Handhabung der Drähte und Kabel.

Das Kommunikationskabel muss mit einem USB-Kabel über einen Umsetzer an den PC angeschlossen werden. Die Teaching Box darf nicht an einen PC angeschlossen werden. Für den Anschluss des Controllers kein LAN-Kabel verwenden, da ansonsten der PC beschädigt wird.



2.4 Inbetriebnahme

Den Antrieb bei der erstmaligen Nutzung wie unten beschrieben installieren, verdrahten, einstellen und betreiben.

(1) Verpackungsinhalt prüfen

Den Inhalt aus der Verpackung nehmen und die Bezeichnung auf dem Schild prüfen, um den Controller und die Anzahl der Zubehörteile zu identifizieren.

Produktname	Anzahl
Controller (JXC91□-□)	1 St.
Spannungsversorgungsstecker (JXC-CPW)	1 St.
Antrieb ^{*1}	1 St.

*1. Diese Positionen sind enthalten, wenn mit der Bestell-Nr. für ein Antriebsset bestellt wird.

Controller

Spannungsversorgungsstecker (JXC-CPW)





[Optionen]

- •Teaching Box (Bestell-Nr.: LEC-T1-3*G*)
- Controller-Einstellset (Bestell-Nr.: LEC-W2)
- (Controller-Software, Kommunikationskabel, USB-Kabel und Umsetzungseinheit sind inbegriffen)
- •Adapterkabel (Bestell-Nr.: P5062-5)

Bei fehlenden oder beschädigten Teilen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vertriebshändler in Verbindung.

(2) Montage des Controllers

Siehe Abschnitt 3.4 Montage (S.16) für die Montageanleitung des Controllers.

(3) Einstellen des Controllers

Die Adresse muss mithilfe des Drehschalters des Controllers eingestellt werden. Siehe <u>4.1 Einstellen des Schalters (IP-Adresse) (S.18)</u>

(4) Einstellen der SPS

Stellen Sie den SPS-Parameter als Master-Station ein.

(5) Verdrahtung und Anschluss

Die Kabel an den Controller anschließen. Siehe <u>5. Externe Anschlüsse (S.23)</u> für die Verdrahtung der Stecker.





(6) Spannungsversorgung

Eine Versorgungsspannung von 24 VDC zuführen. Unter normalen Bedingungen und wenn Spannung zugeführt wird leuchtet die LED auf der Vorderseite des Controllers wie in der Tabelle unten dargestellt.

Pos.	LED-Status	Status
PWR	grüne LED leuchtet	Spannungsversorgung
ALM	OFF	kein Alarm

Siehe 7. LED-Display (S.30) für eine Beschreibung der LEDs.

Wenn die rote [ALM] LED auf der Vorderseite des Controllers (JXC) leuchtet, wurde ein Alarm ausgelöst.

Achtung

Wenn ein Alarm erzeugt wird

Prüfen Sie den entsprechenden EtherNet/IP-Speicher oder schließen Sie einen PC oder eine Teaching Box an den seriellen SI-I/O-Stecker an, um den Inhalt des Alarms zu prüfen. Beheben Sie anschließend die Fehlerursache, siehe hierzu 15. Alarm für Motorsteuerung (S.62).

* Siehe Anleitungen der Controller-Software oder Teaching Box für Einzelheiten zum Alarm.

(7) Einstellparameter

Die Controller-Parameter müssen eingestellt werden.

Der Status der LEDs auf der Vorderseite des Controllers ist wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, wenn die SPS und die Parameter korrekt eingestellt wurden und die EtherNet/IP-Kommunikation hergestellt ist.

Pos.	LED-Status	Status
PWR	grüne LED leuchtet	Spannungsversorgung
ALM	OFF	kein Alarm
MS	grüne LED leuchtet	normaler Betrieb
NS	grüne LED leuchtet	EtherNet/IP-Kommunikation wurde hergestellt.

Siehe <u>7 LED-Display (S.30)</u> für eine Beschreibung der LEDs.

Die Kommunikation zwischen der SPS und dem Controller ist nicht hergestellt, wenn die LED[NS] auf der Vorderseite des Controllers (JXC) ausgeschaltet ist, die grüne LED blinkt oder die rote LED blinkt bzw. eingeschaltet ist.

Achtung

Die Kommunikation zwischen SPS und Controller wurde nicht hergestellt.

Siehe 19. Fehlersuche (S.78)

Prüfen Sie, ob die Kommunikationsgeschwindigkeit der SPS und des Controllers sowie die Informationen des Host-Computers korrekt eingestellt sind.



(8) Einstellen der Betriebsparameter

Das Betriebsmuster (Schrittdaten, Grundparameter und Parameter der Rückkehr zur Referenzposition) mithilfe eines PCs (Controller-Software) oder der Teaching Box definieren, um die Zielposition, Geschwindigkeit usw. festzulegen.





Siehe Anleitungen der Controller-Software oder Teaching Box für Einzelheiten zum Einstellen des Betriebsmusters.

(9) Probebetrieb

Siehe <u>9. Speicherabbildung (S.32)</u> für die Zuordnung des Speichers.

Eingangssignale aus der SPS zur Prüfung des Betriebs. Siehe <u>**13. Betriebsanleitung (S.52)**</u> für den Betrieb.



3.1 Technische Daten

Grundspezifikationen des Produkts.

Position	Technische Daten		
kompatibler Motor	Schrittmotor (Servo 24 VDC)		
Spezifikation der Spannungsversorgung	Versorgungsspar	וnung: 24 VDC ± 10 %	
Stromverbrauch	max. 130 mA (Controller) Beachten Sie die technischen Daten in Bezug auf die Gesamt-Leistungsaufnahme des anzuschließenden Antriebs.		
kompatibler Encoder	inkrementale A/B	-Phase (800 Impuls/Rotation)	
Speicher	EEPROM		
	LED	Details	
	L/A1	Verb/Akt 1	
	L/A2	Verb/Akt 2	
LED-Display	PWR	Spannungsversorgung	
	ALM	Alarmstatus	
	MS	Controller-Status	
	NS	Kommunikationsstatus	
Verriegelung	mit Entriegelungsklemme		
Kabellänge	Antriebskabel: max. 20 m		
Kühlmethode	luftgekühlt		
Betriebstemperaturbereich:	0 °C bis 40 °C (kein Gefrieren)		
Luftfeuchtigkeitsbereich	max. 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)		
Isolationswiderstand	zwischen externen Klemmen und Gehäuse 50 M Ω (500 VDC)		
Gewicht	210 g (Schraubenmontage) 230 g (DIN-Schienenmontage)		

[EtherNet/IP-Kommunikationsausführung]

Position	Technische Daten
Protokoll	EtherNet/IP [™] (Konformitätsprüfung Version CT-12)
Kommunikationsgeschwindigk eit	10/100 Mbps (automatische Verbindungsherstellung)
Kommunikationskabel	Standard-Ethernet-Kabel (CAT5 oder höher, 100BASE-TX)
Kommunikation	Vollduplex/Halbduplex (automatische Verbindungsherstellung)
Setup-Datei	EDS-Datei (steht zum Download auf der SMC-Website bereit)
belegter Bereich	Eingang 36 By/Ausgang 36 Byte
Einstellungsbereich IP-Adresse	Einstellung durch Drehschalter: 192.168.1.1 bis 254 über DHCP-Server: arbiträre Adresse
Händler-ID	7h (SMC Corporation)
Produkttyp	2Bh (generisches Gerät)
Produkt-ID	D1h



3.2 Bauteile

Es folgt eine Beschreibung der Bauteile des Controllers.





Pos.	Display	Name	Details
1	-	Display	Diese LEDs zeigen zeigt den Status des Controllers an.
2	P1, P2	EtherNet/IP-Kommunika- tionsstecker	Anschluss Ethernet-Kabel.
3	IP-Adresse	IP-Adresse	Schalter zur Einstellung der IP-Adresse der EtherNet/IP-Kommunikation (0 bis 255) mit X1, X10 und X100.
4	SI	Serieller I/O-Stecker (8-polig)	Stecker für den Anschluss der Teaching Box (LEC-T1) oder der Controller-Software (LEC-W2).
5	ENC	Encoder-Stecker (16-polig)	Für den Anschluss en des Antriskskakel
6	MOT	Motor-Antriebsstecker (6-polig)	Fur den Anschluss an das Anthebskabel.
	PWR	Spannungsversorgungs- stecker (5-polig)	Anschluss der Controller-Spannungsversorgung (24 VDC) an den Spannungsversorgungsstecker. Steuerspannung (+), Stoppsignal (+), Motorspannung (+), Entriegelung (+), COM-Spannung (-)
8	-	verwendbarer Antrieb Typenschild mit Modell-Nr.	Bezeichnung des verwendbaren Antriebs
9	-	Controller-Typenschild	Typenschild mit Angabe der Bestell-Nr. des Controllers.
10	-	MAC-Adresse	Die EtherNet/IP-MAC-Adresse wird angezeigt.
11	-	FE	Funktionserde (Bei der Controller-Montage das Erdungskabel anschließen und die Schrauben festziehen)



3.3 Außenabmessungen

Die Außenansicht des Produkts ist wie folgt:

(1) Schraubenmontage (JXC917-□)





(2) DIN-Schienenmontage (JXC918-...)







3.4 Montage

(1) Montage

Der Controller kann direkt mit Schrauben oder mithilfe der DIN-Schiene montiert werden. Einzelheiten zu den Montageoptionen des Controllers werden nachfolgend gezeigt.

[1] Schraubenmontage (JXC917-D) [2] DIN-Schienenmontage (JXC918-D)



(2) Erdung

Das Erdungskabel mit Crimpverbinder zwischen die M4-Schraube und die erschütterungsfeste Unterlegscheibe platzieren und die Schraube wie nachfolgend dargestellt festziehen.



AchtungDie M4-Schraube, Kabel mit Crimpverbinder und erschütterungsfeste Unterlegscheibe sind vom
Benutzer bereitzustellen.
Der Controller muss geerdet werden, um elektromagnetische Störsignale zu reduzieren.





(3) Montageposition

Die Größe und der Schalttafel und die Installation so auswählen, dass die Umgebungstemperatur des Controllers max. 40 °C beträgt.

Den Controller vertikal an der Wand montieren. Dabei auf der Ober- und Unterseite des Controllers einen Freiraum von min. 30 bzw. 50 mm vorsehen (siehe unten).

Sehen Sie einen Abstand von min. 60 mm zwischen der Vorderseite des Controllers und der Abdeckung des Schaltschranks vor, um den Zugang zu den Steckern zu ermöglichen.

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz zwischen den Controllern vorhanden ist, damit die Betriebstemperatur der Controller innerhalb des spezifizierten Bereichs bleibt.

Den Controller nicht in der Nähe starker Vibrationsquellen (z. B. großer elektromagnetischer Schütz oder Leistungsschalter) in derselben Schalttalfel einbauen. oder den Controller von diesen fern halten.



Achtung 🕂

Eine verzogene oder unebene Montagefläche des Controllers kann eine übermäßige Krafteinwirkung auf das Gehäuse und somit Fehler zur Folge haben. Das Produkt auf einer flachen Oberfläche montieren.



4. Grundeinstellung

4.1 Einstellen des Schalters (IP-Adresse)

Schalten Sie beim Einstellen der Schalter die Spannungsversorgung ab. Den Drehschalter mit einem Feinschraubendreher verstellen.



IP-Adresse 192.168.1. ***

***	Einstellung		
<u> </u>	x1	x10	x100
dezentrale Steuerung (DHCP) *1	0	0	0
1	1	0	0
2	2	0	0
: *2	:	:	:
254	4	5	2
DHCP-Modus *3	5	5	2
	6	5	2
nicht verwendet	:	:	:
	9	9	9

Die werkseitige Einstellung ist 0.0.1.

*1: Fernsteuerung

Ansprechmodus für die nachstehenden Befehle des BOOTP/DHCP-Servers von Rockwell Automation. <u>DHCP freischalten (Markierung 1 unten)</u>

Informationen, wie z. B. die IP-Adresse, können vom BOOTP/DHCP-Server empfangen werden. Wird in diesem Status wieder Spannung zugeführt, versucht der Controller erneut die Informationen einschließlich der IP-Adresse zu empfangen.

BOOTP/DHCP ausschalten (Markierung 2 unten)

Informationen, wie z. B. die IP-Adresse, können nicht vom BOOTP/DHCP-Server empfangen werden. Die vorherige Einstellung kann beibehalten werden, wenn in diesem Status Spannung zugeführt wird.

воотр/рн	P Serve	ar 2.3			
jike <u>T</u> ools <u>H</u> el	p				
Request History Clear Histor	y Ad	d to Relation List			
(hr.nin:sec)	Туре	Ethernet Address (NAC)	IP Address	Hostnene	
132759	DHOP	003011-0601-EE	192,168,1,1		
Palation List		2	1		
New Del	nte En	able BOOTP Enable DHCP	Disable BOOTP/0	DHCP	
Ethernet Addr	ess (NAC) Einste	Type IP Address	Hostname	Description	
	EIIIste	and ing the second second			
Status					Entries
(Disable DHCP)	Command	successful			1 of 256



*2: Manuelle Einstellung der IP-Adresse

Die IP-Adresse wird in dem Bereich von 192.168.1.1 bis 192.168.1.254 eingestellt.

*3: DHCP-Modus

Empfang der IP-Adresse aus dem DHCP-Server. Die erhaltene IP-Adresse geht verloren, wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wird.

Fernsteuerungsmodus

Wenn die IP-Adresse des Controllers nicht bekannt ist, wechseln Sie in den DHCP-Modus und ordnen Sie die korrekte IP-Adresse zu. Wenn der DHCP-Server die korrekte Adresse zugeordnet hat, schalten Sie die Spannungsversorgung ab und schalten Sie die Einheit wieder in den Fernsteuerungsmodus zurück.

Beim Einschalten wird der JXC91 dann mit der Adresse aktiviert, die im DHCP-Modus eingestellt wurde.

4.2 Hardware-Konfiguration

EDS-Dateien und Icons

Die EDS-Datei wird benötigt, um den Controller zu konfigurieren. Auch die Icons sind nötig, um das Display-Icon des Controllers im Konfigurator anzeigen zu können. Die EDS- und Icon-Dateien können unter der nachstehend genannten URL heruntergeladen werden.

•URL:http://www.smcworld.com Informative Dokumente \rightarrow Bedienungsanleitung --> jxc91_v10.zip •Inhalt von jxc91_v10.zip EDS-Datei jxc91_v10.eds Icon xc91_1.ico



4.3 Einstellen des EtherNet/IP[™] mit RSLogix5000[™]

Die Vorgehensweise für den Anschluss des JXC91 an das EtherNet/IP[™] -Modul (Master) von Rockwell Automation wird im Folgenden beschrieben.

Siehe Gebrauchsanweisung der Software RSLogix5000[™] für Details zum Betrieb.

* Diese Abbildung zeigt das Display der Software von Rockwell Automation, RSLogix5000[™].

•Wählen Sie [EtherNet/IPTM-Modul] im Ordner [I/O-Konfiguration] und wählen Sie Anschluss [Neues Modul].



•Der Bildschirm [Modul wählen] wird angezeigt. Wählen Sie [ETHERNET-MODUL Generisches Ethernet-Modul] und im Anschluss [Erstellen].





•Der Bildschirm [Moduleigenschaften] wird angezeigt. Stellen Sie die einzelnen Positionen ein.

- (1) Name: Geben Sie den gewünschten Namen der Einheit ein.
- (2) Comm Format (Kommunikationsformat): Wählen Sie das Datenformat für die Anschlussparameter.
- (3) IP Address (IP-Adresse): Geben Sie die IP-Adresse des JXC91 ein.
- (4) Assembly Instance (Assembly-Instanz): Stellen Sie diese Position wie folgt ein.

Position	Dezimalzahl
Comm Format	"Data-SINT"
Eingang	100
Ausgang	150
Konfiguration	105

(5) Size (Größe): Stellen Sie diese Position wie folgt ein.

Position	Dezimalzahl
Comm Format	"Data-SINT"
Eingang	36 [Bytes]
Ausgang	36 [Bytes]
Konfiguration	0 [Bytes]

RSLogix 5000 - EIP [1756-L61 20.11]e Inne Taole Window Help
Eile Edit View Search Losic Communica Diffine View Runnica No Forces No Edits Redundancy Controller Organizer	ions Iools Window Heb 55 ▲ ▲ ▲ ▲ E IV IV Q Q H Horted HF
Controller EIP Controller Fault Handler Controller Fault Handler Controller Fault Handler Somer-Up Handler Somer-U	Enter Search Tart Type: ETHERINET-MODULE Generic Ethernet Module Catalor Number Etheric AlemBiadley (1) Catalor Number Parce FINIT Catalor Number Parce FINIT Description: (2) Connection Parameters EthERNET-B Description: (2) EthERNET-B Comm Commat: Deta: - SINT Origuation: 105 ETHERNET-P ETHERNET-B OIP Address: EV260-SENI- (2) Sites: EV260-SENI- (1) (2) EV260-SENI- (3) Sites: EV260-SENI- (3) Sites: EV260-SENI- (3) Sites: EV260-SENI- (3) Sites: EV260-SENI- (1) (2) EV260-SENI- (3) Sites: EV260-SENI- (2) (2) EV260-SENI- (3) Sites: EV260-SENI- (2) (3) EV260-SENI- (4) (4) EV260-SENI- (5) (6) EV260-SENI- (7) (7)
Construction C	231 of 231 Module Types Found Add to Favorite Clase on Create Close Help



4.4 EtherNet/IP-Objekt

Der Controller unterstützt die nachfolgend genannten Objektklassen.

Instanz	Attribut	Zugriff	Größe	Name	Wert (Wort)
1	100	Get/Set	32	Schrittdaten	Bewegungsart
		*1		Nr. 0	Geschwindigkeit
					Zielposition (untere Ziffern)
					Zielposition (obere Ziffern)
					Beschleunigung
					Verzögerung
					Schubkraft (Schub-Sollwert)
					Trigger LV
					Schubgeschwindigkeit
					Schubkraft für das Positionieren
					AREA 1 (Bereich; untere Ziffern)
					AREA 1 (Bereich; obere Ziffern)
					AREA 2 (Bereich; untere Ziffern)
					AREA 2 (Bereich; obere Ziffern)
					Positionierbreite (untere Ziffern)
					Positionierbreite (obere Ziffern)
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
64	100	Get/Set	32	Schrittdaten	Bewegungsart
		*1		Nr.63	Geschwindigkeit
					Zielposition (untere Ziffern)
					Zielposition (obere Ziffern)
					Beschleunigung
					Verzögerung
					Schubkraft (Schub-Sollwert)
					Trigger LV
					Schubgeschwindigkeit
					Schubkraft für das Positionieren
					AREA 1 (Bereich; untere Ziffern)
					AREA 1 (Bereich; obere Ziffern)
					AREA 2 (Bereich; untere Ziffern)
					AREA 2 (Bereich; obere Ziffern)
					Positionierbreite (untere Ziffern)
					Positionierbreite (obere Ziffern)

■SMC-Schrittdatenobjekt (Klasse: 67h)

*1 Der Servicecode von "Get Attribute Single" ist "Eh". Der Servicecode von "Set Attribute Single" ist "10h".



5. Externe Anschlüsse

Das Beispiel der Standardverdrahtung des Controllers wird für jeden einzelnen Stecker dargestellt.

5.1 PWR: Spannungsversorgungsstecker



* Siehe 6. CN1: Spannungsversorgungsstecker (S.25) für die Verdrahtung.



5.2 MOT: Motorstecker, ENC: Encoder-Stecker

Den Controller und den Antrieb mit dem Antriebskabel anschließen (LE-CP-)





5.3 SI: Serieller I/O-Stecker

(1) Anschluss der Teaching Box







5.4 P1, P2: Kommunikationsmodul



* Das Kabel kann sowohl an P1 als auch an P2 angeschlossen werden. Beachten Sie die Topologie der EtherNet/IP-Kommunikation für Details.



6. CN1: Spannungsversorgungsstecker

6.1 Technische Daten Spannungsversorgungsstecker

Die technischen Daten des im Lieferumfang des Controllers enthaltenen Spannungsversorgungssteckers werden nachfolgend beschrieben.

Spannungsversorgungs- stecker	Stift- Nr.	Klemme	Funktion	Beschreibung der Funktion
	1	C24V	Spannungsversorgung (+)	positive Steuerungsspannung.
LK RLS OV	2	M24V	Motorspannung (+)	positive Spannung für die Spannungszufuhr des Antriebsmotors über den Controller.
	3	EMG	Stopp (+)	positive Spannung für Stopp-Signal
	4	0V	gemeinsame Masse (-)	gemeinsame Masse (-) für M24V, C24V, EMG und LK RLS.
	5	-	NC	nicht anwendbar
	6	LK RLS	Entriegelung (+)	positive Spannung für Entriegelung der Motorbremse.

Entspricht Phoenix Contact: DFMC1, 5/3-ST-LR

6.2 Technische Daten elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss muss vom Nutzer bereitgestellt werden und die folgenden Spezifikationen erfüllen:

Position	Technische Daten		
verwendbare Kabelgröße	Einzelleitung, Litzendraht → AWG20 (0,5 mm ²) * Die Nenn-Temperatur der Isolierschicht muss min. 60 °C betragen. Der Außen-Ø darf max. 2,5 mm betragen.		
abisolierte Drahtllänge	max. Ø 2,5 mm 8 mm		

Achtung

Nicht mehrere Drähte an einer Klemme anschließen.

Nach Abschluss der Verdrahtung des Spannungsversorgungssteckers, diesen an den PWR-Stecker des Controllers anschließen.

* Siehe 6.3 Verdrahtung des Spannungsversorgungssteckers (S.26) für die Verdrahtung.



6.3 Verdrahtung des Spannungsversorgungssteckers

Den Spannungsversorgungsstecker an die 24 VDC-Spannungsversorgung des Controllers anschließen (siehe Schritte (1) (2) und (3)). Im Anschluss den Spannungsversorgungsstecker in den PWR-Stecker des Controllers einführen.

(1) Verdrahtung der Spannungsversorgung (C24V, M24V, 0V)

Das Plus der 24 VDC-Controller-Spannungsversorgung an die C24V- und M24V-Klemme anschließen und das Minus der o. g. Spannungsversorgung an die 0V-Klemme anschließen.



 Öffnen/Schließen-Hebel
 Den Öffnen/Schließen-Hebel mit einem speziellen
 Schraubendreher drücken und das Kabel in den
 Kabeleingang einführen.
 Spezieller Schraubendreher (Empfehlung) Phoenix Contact

(Produkt-Nr. SZS0.4 x 2.0)

(2) Verdrahtung des Stopp-Schalters (EMG)

Der Stopp-Schalter wird vom Benutzer installiert und dient dazu, den Antrieb unter anormalen Bedingungen zu stoppen.

Siehe 6.4 Verdrahtung des Notausschaltkreises (S.27) für die Verdrahtung.

(3) Verdrahtung der Entriegelung (LK RLS)

Installieren Sie einen Entriegelungsschalter für die Einstellung oder Wiederherstellung bei einem Not-Aus des Verriegelungsstellelements.

* Der Schalter (24 VDC, Kontaktbelastbarkeit min. 0,5 A) wird kundenseitig bereitgestellt. Eine Klemme des Entriegelungsschalters muss an die 24 VDC-Spannungsversorgung angeschlossen werden und die andere an die LK RLS-Klemme. Bei Aktivierung dieses Schalters wird die Entriegelung der Motorbremse erzwungen.



Achtung

(1) Die Controller-Spannungsversorgung darf nicht einschaltstrombegrenzt sein.

(2) Es ist nicht nötig, die LK RLS-Klemme anzuschließen, wenn der Antrieb nicht über einen Verriegelungsmechanismus verfügt.

(3) Die LK RLS-Klemme wird nur zur Einstellung und für das Zurücksetzen im Notfall verwendet. Während des normalen Betriebs darf sie nicht bestromt werden.



6.4 Verdrahtung des Notausschaltkreises

Der Antriebsbetrieb wird gestoppt, wenn der externe Not-Aus-Schalter oder der Not-Aus-Schalter der Teaching Box aktiviert wird.

(1) Beispiel Schaltkreis 1- einzelner Controller mit Teaching Box

Wenn der Controller erkennt, dass die Teaching Box angeschlossen ist, wird die Ausschaltung der Teaching Box aktiviert.





Der Stopp-Schalter der Teaching Box ist nur für den Controller wirksam, an den sie angeschlossen ist.



(2) Stopp (Relaiskontakt (1))

Wenn das System, in dem der Controller installiert ist, über einen Not-Aus-Schaltkreis für das gesamte System verfügt, oder wenn das System mehrere Controller mit individueller Spannungsversorgung hat, sind Relaiskontakte zwischen der 24 VDC-Spannungsversorgung des Controllers und der EMG-Klemme des Spannungsversorgungssteckers erforderlich.

(Schaltkreisbeispiel)



 Achtung

 Wenn der Befehl zum Abschalten eingeht, stoppt der Controller mit max. Verzögerung und der Motor wird ausgeschaltet.



(3) Abschaltung Motor-Spannungsversorgung (Relaiskontakt (2))

Wenn ein Schaltkreis zur externen Abschaltung der Motor-Spannungsversorgung erforderlich ist, dann ist ein Relaiskontakt zwischen der 24 VDC-Spannungsversorgung des Controllers und der M 24 V- und EMG-Klemme des Spannungsversorgungssteckers nötig.

(Schaltkreisbeispiel)



⚠Warnung
(1) Ein Relaiskontakt zwischen der 24 VDC-Spannungsversorgung des Controllers und der M24V-
und EMG-Klemme des Spannungsversorgungssteckers ist erforderlich. Das Schalten sollte nur im
Stillstand erfolgen. Ansonsten kann der Antrieb eine unerwartete Bewegung ausführen, was zu
einem Defekt des Controllers aufgrund von unkontrollierter regenerativer Energie führen kann.
(2) Nicht die Rückkehr zur Referenzposition (SETUP-Eingang ein) durchführen, wenn die Motorantriebs-
Spannungsversorgung (M24V) nicht angeschlossen ist.
Der Controller kann die korrekte Ausgangsposition nicht finden, wenn der Befehl zur Rückkehr zur
Ausgangsposition bei unterbrochener Motorantriebs-Spannungsversorgung (M24V) eingeht.
(3) Der LK RLS-Klemme keine Spannung zuführen, wenn die Motorantriebs-Spannungsversorgung
(M24V) unterbrochen ist.



7. LED-Display

7.1 LED-Display

LED	Details					
PWR	Der Spannungs-	OFF	Spannung wird nicht zugeführt			
	versorgungsstatus wird angezeigt.	grüne LED leuchtet	Spannung wird zugeführt			
	Bedingung des	OFF	Normalbetrieb			
ALIVI	Controller-Alarms	rote LED leuchtet	Alarm wird erzeugt			
		OFF	Die Controller-Betriebsspannung wird nicht zugeführt.			
	Bedingung des	grüne LED leuchtet	normaler Betrieb			
MS	Controllers	grüne LED blinkt	Einstellungsfehler			
		rote LED blinkt	korrigierbarer Fehler			
		rote LED leuchtet	nicht korrigierbarer Fehler			
	Zeigt den Kommunikationssta tus des EtherNet/IP.	OFF	Die Controller-Betriebsspannung wird nicht zugeführt oder die IP-Adresse wurde nicht eingestellt.			
		grüne LED leuchtet	EtherNet/IP-Kommunikation wurde hergestellt.			
NS		grüne LED blinkt	EtherNet/IP-Kommunikation wurde nicht hergestellt.			
		rote LED blinkt	EtherNet/IP-Verbindungszeitüberschreitung			
		rote LED leuchtet	IP dupliziert			
		OFF	BUS-IN-Seite (P1): keine Verbindung, keine Aktivität			
L/A1	Link/Act	grüne LED leuchtet	BUS-IN-Seite (P1): Verbindung, keine Aktivität			
		grüne LED blinkt	BUS-IN-Seite (P1): Verbindung, Aktivität			
		OFF	BUS-OUT-Seite (P2): keine Verbindung, Aktivität			
L/A2	Link/Act	grüne LED leuchtet	BUS-OUT-Seite (P2): Verbindung, keine Aktivität			
		grüne LED blinkt	BUS-OUT-Seite (P2): Verbindung, Aktivität			

Für nähere Angaben zum LED-Status siehe nachstehende Tabelle.

7.2 LED- und Controller-Status

Nähere Angaben zum LED- und Controller-Status finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Controllor Statua		LED-Bezeichnung			
	Controller-Status	PWR	ALM	MS	NS
Bei normaler Funktion der EtherNet/IP-Kommunikation		-	-	grüne LED leuchtet	grüne LED leuchtet
	Controller-Alarm erzeugt	LED leuchtet nicht	rote LED leuchtet	-	-
Motor- Controller	Controller-Systemfehler erzeugt	grüne LED leuchtet	rote LED leuchtet	-	-
	Controller-EEPROM wird beschrieben	grüne LED blinkt	-	_	-

-: Das LED-Display ist instabil

Achtung

Beim Schreiben von Daten auf das EEPROM (blinkende PWR LED (grün)) darf weder die Eingangs-Spannungsversorgung des Controllers abgeschaltet noch das Kabel gelöst/angeschlossen werden. *Es besteht die Möglichkeit fehlerhafter / korrupter Daten (Schrittdaten, Parameter)



8. Betriebsarten

8.1 Überblick

Für dieses Produkt gibt es zwei Betriebsarten. In der ersten Betriebsart erfolgt der Betrieb per Schrittdaten-Eingabe ("Betrieb per Schritt-Nr."). Bei Verwendung dieser Betriebsart können die im Produkt gespeicherten Schrittdaten durch Ausgabe spezifischer Befehle über das Netz ausgeführt werden. In der zweiten Betriebsart erfolgt der Betrieb über die Eingabe numerischer Daten ("Betrieb per numerischem Befehl"). Bei Verwendung dieser Betriebsart werden die numerischen Daten (z. B. Position, Geschwindigkeit usw.) basierend auf den bereits eingestellten Schrittdaten geändert.

8.2 Betrieb per Schrittdaten-Eingabe

In dieser Betriebsart werden die Speicherbits, die den Eingangs-/Ausgangsanschluss-Signalen entsprechen (z. B. DRIVE, INP), unter Verwendung eines Masters (SPS) im EtherNet/IP-Netz gelesen/geschrieben.

Wenn ein Betrieb auf voreingestellten Schrittdaten basiert, wählen Sie die Schrittdaten-Nr. aus den Ausgabedatenbits der EtherNet/IP-Kommunikation und aktivieren Sie das DRIVE-Signal. Siehe 13.2 Vorgehensweise beim Betrieb per Schrittdaten-Eingabe (S.52).

8.3 Positions-/Geschwindigkeitsüberwachung

Liest die aktuelle Position und die aktuelle Geschwindigkeit zu Überwachungszwecken aus. Siehe 9. Speicherabbildung (S.32) für die aktuelle Position und Geschwindigkeit.

8.4 Betrieb per Eingabe numerischer Daten

Wenn numerische Daten in Verbindung mit der Geschwindigkeit, Position usw. des Antriebs gesendet werden, führt der Antrieb diese Daten aus, sofern diese innerhalb des zulässigen Wertebereichs liegen. Bei dem Controller der Serie JXC91 können alle Schrittdaten-Elemente (Betriebsart, Geschwindigkeit, Position, Beschleunigung, Verzögerung, Schubkraft, Schaltpunkt, Schubgeschwindigkeit, Positionierschub, Bereich 1, Bereich 2, Positionierbreite) durch numerische Werte befohlen werden. Bevor der Antrieb Schrittdaten oder numerische Daten ausführen kann, müssen vorbereitende Maßnahmen getroffen werden (z. B. Servo einschalten und Rückkehr zur Referenzposition).

Siehe 13.3 Vorgehensweise beim Betrieb per Eingabe numerischer Daten (S.57).



9.1 Speicherzuordnung

(1) Zuordnung des Eingangsbereichs

•Zuordnung des Eingangsbereichs der übergeordneten Vorrichtung

Offset (Word)	Eingangsdaten
0	Eingangsanschluss, dem die Signale zugeordnet werden
1	Controller-Informationsflag
2	aktuelle Position (untere Ziffern)
3	aktuelle Position (obere Ziffern)
4	aktuelle Geschwindigkeit
5	aktuelle Schubkraft
6	Zielposition (untere Ziffern)
7	Zielposition (obere Ziffern)
8	Alarm 1, 2
9	Alarm 3, 4
10	Reserve
11	Reserve
12	Reserve
13	Reserve
14	Reserve
15	Reserve
16	Reserve
17	Reserve



(2) Zuordnung des Eingangsbereichs der übergeordneten Vorrichtung

•Word0:	Signale,	die dem	Eingang	gsanschluss	zugeordnet	t sind
- · · ·						

Word	Bit	Signalbezeichnung	Bezeichnung					
	0	Ουτο	Wenn bei Betriebsstart der DRIVE-Eingang ausgeschaltet wird, dann wird die von dem DRIVE-Signal ausgeführte					
	1	OUT1	Schrittdaten-Nr. über eine Kombination von OUT0 bis OUT5 (Binärzahl) aufgefrischt/aktualisiert.					
	2	OUT2	OUT5OUT4OUT3OUT2OUT1OUT0OFFOFFOFFOFFONON					
	3	OUT3						
0	4	OUT4	 Wenn RESET eingeschaltet wird, werden diese Signale ausgeschaltet. Bei einem Alarm geben diese Signale die Alarmgruppe aus. Während des Schubbetriebs schalten sich diese Signale aus, wenn der Antrieb die definierte Schubbreite überfährt. 					
	5	OUT5						
	6	-	-					
	7	-	-					
	8	BUSY[Dieses Signal ist während der Antriebsbewegung eingeschaltet (während des Positionierbetriebs usw.). Achtung Während des Schubbetriebs ohne Bewegung (keine Bewegung aber der Antrieb erzeugt die Schubkraft) ist BUSY ausgeschaltet.					
	9	SVRE	Wenn der Servomotor ausgeschaltet ist, ist SVRE ausgeschaltet. Wenn der Servomotor eingeschaltet ist, ist SVRE eingeschaltet.					
	10	SETON	Wenn der Antrieb sich im Status SETON befindet (Bestimmung der Positionsinformation), schaltet sich dieses Signal ein. Wenn der Positionsstatus nicht bestimmt wird, schaltet sich dieses Signal aus.					



Wort	Bit	Signalbezeichnung	Bezeichnung
			 Die Bedingung, in der der INP-Ausgang eingeschaltet ist, hängt von der Antriebsaktion ab. - Zurück zur Referenzposition Schaltet sich am Ursprung innerhalb von ± "werkseitige In-Position" im Grundparameter ein. - Während des Positionierbetriebs Schaltet sich ein, wenn die aktuelle Position innerhalb von "Schrittdaten-Position ± Positionierbereich" liegt. - Während des Schubbetriebs Schaltet sich ein, wenn die Schubkraft den in den Schrittdaten als "Trigger LV" eingestellten Wert überschreitet.
			Achtung
	0	INP	Nach Abschluss des Schubbetriebs bleibt das INP-Ausgangssignal selbst bei einer automatischen Umschaltung in den Energiesparmodus eingeschaltet. Wenn die Bewegung erneut aus dem gestoppten Schubvorgang startet, wird der Schubvorgang mit der normalen Schubkraft wiederholt.
0			 Beispiel: Die Kraft in den Schrittdaten beträgt 100 % "Trigger LV" in den Schrittdaten beträgt 80 %, Der Energiesparmodus des Antriebs ist auf 40 % eingestellt.(*1) *1 Die Energiespar-Einstellungen sind je nach Antriebsmodell unterschiedlich. Siehe Bedienungsanleitung des jeweiligen Antriebs für weitere Informationen.
			Schubkraft (%) 100 80 40 Energiesparmodus Zeit
	12	AREA	Wenn der Antrieb in den Ausgangsbereich zwischen Area2 und Area1 in den Schrittdaten gelangt, schaltet sich dieses Signal ein. Der Einstellbereich des AREA-Ausgangs ist je nach den aktiven Schrittdaten unterschiedlich.
	13 WAREA	WAREA	Wenn sich der Antrieb innerhalb des Ausgangsbereichs von "W Bereich-Ausgangssignal 1 und W Bereich-Ausgangssignal 2" in den Grundparametern befindet, schaltet sich dieses Signal ein.
	14	ESTOP	Während der Aktivierung des Stopp-Schalters der Teaching Box ist dieses Signal eingeschaltet. Im normalen Betrieb ist es ausgeschaltet. Die Synchronisierung erfolgt zum Eingangs- signal für das EMG-Signal am Controllerstecker PWR.
	15	ALARM	Dieser Alarm wird erzeugt, wenn Probleme mit dem Antrieb oder dessen Steuerstatus auftreten. OFF, wenn keine Alarme anstehen. ON, wenn ein Alarm ansteht.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Änderungen des Ausgangssignals in Bezug zum Controller-Status.

Ausgangssignale	BUSY	INP	SVRE	Motor- bremse	SETON	OUT0 bis 5
Controller abgeschaltet [SVOFF] ohne Bewegung	OFF	OFF	OFF	verriegelt	OFF	OFF
Controller eingeschaltet [SVON] ohne Bewegung	OFF	OFF	ON	entrie- gelt	OFF	OFF
während der Rückkehr zur Referenzposition	ON	OFF	ON	entrie- gelt	OFF	OFF
Antrieb an Referenzposition. bei Abschluss von [SETUP]	OFF	ON(*1)	ON	entrie- gelt	ON	OFF
während der Bewegung im Positionier-/Schubbetrieb	ON	OFF	ON	entrie- gelt	ON	ON(*2)
Antrieb angehalten [HOLD].	OFF	OFF	ON	entrie- gelt	ON	ON(*2)
bei Abschluss des Positionierbetriebs	OFF	ON(*4)	ON	entrie- gelt	ON	ON(*2)
Stopp wegen Schubvorgang einer Nutzlast im Schubbetrieb	OFF	ON	ON	entrie- gelt	ON	ON(*2)
Stopp wegen Erfassung einer Nutzlast im Schubbetrieb	OFF	OFF	ON	entrie- gelt	ON	OFF
Servo ist OFF nach Rückkehr zur Referenzposition	OFF	OFF(*4)	OFF	verriegelt	ON	ON(*3)
EMG-Signalstopp aus dem CN1-Stecker nachdem der Antrieb zurück auf der Referenzposition ist	OFF	OFF(*4)	OFF	verriegelt	ON	OFF

*1 Ausgang schaltet sich ein, wenn der Antrieb in den Grundparametern innerhalb des als "werkseitige In Position" definierten Bereichs liegt.

*2 Ausgang wird bei Übertragung von (ON \rightarrow OFF) des DRIVE-Eingangssignals aktualisiert.

*3 Vorheriger Status wird beibehalten.

*4 Ausgang schaltet sich ein, wenn sich der Antrieb in "In position" der Schrittdaten befindet.

•Word1: Controller-Informationsflag

Word	Bit	Signalbezeichnung	Bezeichnung
1	0-3	(nicht verwendet)	-
	4	READY	READY schaltet sich ein, wenn kein Alarm bei Servo ON erzeugt wird. READY-Flag schaltet sich ein.
	5	(nicht verwendet)	-
	6-15	(nicht verwendet)	-

•Word2, 3: Aktuelle Position

Word	Bit	Signalbezeichnung	Bezeichnung
2	0-15	aktuelle Position (untere Ziffern)	Die aktuelle Antriebsposition wird durch ein Vielfaches von 0,01 mm ausgedrückt, wenn numerische Daten gelesen werden können. (*5)
3	0-15	aktuelle Position (obere Ziffern)	Beispiel: 800,00 [mm] (80000 d=13880 h) wird ausgegeben aktuelle Position (untere Ziffern) = 3880 h aktuelle Position (obere Ziffern) = 0001 h

*5 Siehe 20. Verarbeitung gesendeter/empfangener Daten (S.83) für die Verarbeitung der Daten.

•Word4: Aktuelle Geschwindigkeit

Word	Bit	Signalbezeichnung	Bezeichnung
4	0-15	aktuelle Geschwindigkeit	Die aktuelle Geschwindigkeit wird durch ein Vielfaches von 1 mm/s ausgedrückt, wenn numerische Daten gelesen werden können. Beispiel: 300 [mm/s] (300d=012Ch) wird ausgegeben aktuelle Geschwindigkeit = 012Ch


•Word5: aktuelle Schubkraft

Word	Bit	Signalbezeichnung	Bezeichnung		
5	0-15	aktuelle Schubkraft	Die aktuelle Schubkraft wird durch ein Vielfaches von 1 % ausgedrückt, wenn numerische Daten gelesen werden können.		

•Word6, 7: Zielposition

Word	Bit	Signalbezeichnung	Bezeichnung
6	0-15	Zielposition (untere Ziffern)	Die Zielposition des Antriebs wird durch ein Vielfaches von
7	0-15	Zielposition (obere Ziffern)	werden können. (*1)

•Word8, 9: Alarm

Word	Bit	Signalbezeichnung	Bezeichnung			
8	0-7	Alarm 1	Der Alarmcode wird als 3-stellige Dezimalzahl angezeigt, wenn die gelesenen numerischen Daten gültig sind und ein Alarm erzeugt wird. (*1) Der zuletzt erzeugte Alarmcode wird als Alarm 1			
	8-15	Alarm 2	usgegeben. Der Alarm wird durch einen anderen Alarm ktualisiert. Der Code der in der Vergangenheit erzeugten Jarme wird in der Reihenfolge $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ verschoben. Venn die Anzahl erzeugter Alarme den max. Alarmausgang ler einzelnen Modi übersteigt, wird der am weitesten vurückliegende Alarm aus dem Speicher gelöscht.			
	0-7	Alarm 3	Beispiel: Erzeugung eines Alarms in der Reihenfolge (1) \rightarrow (5) Alarm 1 (1) (2) (3) (4) (5)			
9			Alarm 2 0 (1) (2) (3) (4)			
Ū			Alarm 3 0 0 (1) (2) (3)			
	Q 15	Alarm 4	Alarm 4 0 0 0 (1) (2)			
	0-13		* (1) bis (5) in der Tabelle steht für die erzeugten Alarmcodes.			
			Siehe "15.2. Alarme und Fehlersuche (S.63)" für			
*1 Sieh	detaillierte Informationen zu Alarmen.					

*1 Siene <u>20.</u> Verarbeitung gesendeter/emptangener Daten (S.83) für die Verarbeitung der Daten.



(3) Zuordnung des Ausgangsbereichs

Von übergeord	neten Vorrichtungen zum	Controller

Offset (Word)	Ausgangsdaten		
0	Ausgangsanschluss, dem die Signale zugeordnet werden		
1	Steuerung des Flags des Controllers/der numerischen Daten		
2	Bewegungsart/Start-Flag		
3	Geschwindigkeit		
4	Zielposition (untere Ziffern)		
5	Zielposition (obere Ziffern)		
6	Beschleunigung		
7	Verzögerung		
8	Schubkraft (Schub-Sollwert)		
9	Trigger LV		
10	Schubgeschwindigkeit		
11	Schubkraft		
12			
13	AREA I		
14			
15	AREA 2		
16	In Position" Toloranzhoroich		
17			

(4) Von übergeordneten Vorrichtungen zum Controller (Details)

Word	Bit	Signalbezeichnung	Bezeichnung				
	0	INO	Die Schrittdaten-Nr. für den Antriebsbefehl wird über eine				
	1	IN1	Rombination aus INU bis 5 (Binarzani) spezifiziert. Beispiel: Es wurde die Schrittdaten-Nr. 3 zugeordnet.				
	0	IND	IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 IN0				
	2	IN2	OFF OFF OFF OFF ON ON				
0	3	IN3	Achtung				
	4	IN4	Vor dem Betriebsbefehl (DRIVE schaltet sich ein) muss die Schrittdaten-Nr. per Signal definiert werden. Andernfalls ist es möglich, dass der Antrieb mit anderen				
	5	IN5	Schrittdaten betrieben wird als erwartet.				
	6	-	Bitte immer ausgeschaltet lassen.				
	7	-	Bitte immer ausgeschaltet lassen.				



Word	Bit	Signalbezeichnung	Bezeichnung			
	8	HOLD	Wenn der HOLD-Eingang während des Betriebs eingeschaltet ist, wird die Geschwindigkeit mit dem max. Verzögerungswert, der als Grundparameter eingestellt ist, verringert, bis der Antrieb stoppt. Der Hub wird angehalten, so lange HOLD eingeschaltet ist und wenn HOLD ausgeschaltet wird, startet der Antrieb den Verfahrvorgang über den verbleibenden Hub. •Wenn DRIVE oder SETUP eingeschaltet ist Halten (HOLD) oder IN SETUP OFF HOLD OFF Geschwindigkeit			
			 (1) Wenn HOLD eingeschaltet ist, darf SETUP, DRIVE, JOG+/JOG- oder Start-Flag nicht eingeschaltet werden. Der Antrieb kann eine unerwartete Bewegung ausführen. (2) Die Ausgangssignale werden während aktivierter Haltefunktion ungültig. 			
			Das SVON-Signal schaltet den Servomotor ein. Wenn SVON eingeschaltet ist, schaltet sich der Servomotor ein. Wenn SVON ausgeschaltet ist, schaltet sich der Motor aus.			
	9	SVON	 (1) Wenn SVON eingeschaltet ist, bewegt sich der Antrieb möglicherweise 2 bis 3 mm, um die Regelgenauigkeit zu optimieren. (2) Wenn SVON ausgeschaltet ist, DRIVE und SETUP ausschalten. 			
0	10	DRIVE	Wenn DRIVE eingeschaltet wird, scannt das System die Eingänge IN0 bis IN5 und startet den Betrieb des Antriebs. Wenn dieses Signal ausgeschaltet ist, wird die Nummer des aktiven Schrittes über die Signale OUT0 bis OUT5 ausgegeben.			
	11	RESET	Signal zum Zurücksetzen des Alarms und des Betriebs. Nach dem RESET wird die Geschwindigkeit mit dem max. Verzögerungswert, der als Grundparameter eingestellt ist, verringert, bis der Antrieb stoppt. INP und OUT0 bis OUT5 schalten sich aus (wenn der Antrieb jedoch innerhalb des In-Position-Bereichs stoppt, schaltet sich der INP ein).			
	12	SETUP	Wenn SVRE eingeschaltet ist, wird der SETUP-Betrieb (Rückkehr zur Ausgangsposition) durchgeführt. Während des SETUP-Betriebs schaltet sich BUSY ein und nach Abschluss des SETUP-Betriebs schalten sich SETON und INP ein.			
	13	JOG(-)	Handbetrieb in (-)-Richtung. Bewegt sich bei eingeschaltetem Signal. Stoppt bei ausgeschaltetem Signal. Wenn FLGTH (Signal für das Umschalten von Hand- und Tippbetrieb) eingeschaltet ist, erfolgt die Bewegung zur (-)-Seite zum Zeitpunkt des "JOG(-)"-Signals. INP-Ausgang, OUT0 bis 5 sind nach Beginn des Hand-/ Tippbetriebs ausgeschaltet. INP-Ausgang, OUT0 bis 5 werden nach Abschluss des Hand-/Tippbetriebs nicht eingeschaltet.			
	14	JOG(+)	Der Betrieb ist wie bei JOG(-). Einzig und allein "-" wird zu "+"			
	15	FLGTH	Zum Umschalten der Funktion (Hand- und Tippbetrieb) des JOG-Signals "JOG(-)" und "JOG(+)". Der Tippbetrieb startet, wenn dieses Signal eingeschaltet ist und wenn das JOG-Signal eingeschaltet ist. Der Handbetrieb startet, wenn dieses Signal ausgeschaltet ist. Der Wert des Tippbetriebs wird über den Betriebsparameter eingestellt.			



Word	Bit		Signalbezeichnung	Bezeichnung		
	0	den Controller	(nicht verwendet)	_		
	1		Geschwindigkeits- begrenzung	Die Geschwindigkeit wird für alle Betriebsvorgänge begrenzt. Der Wert für die Geschwindigkeitsbegrenzung variiert je nach Antriebsart.		
	2	für	(nicht verwendet)	-		
1	3	Flags	(nicht verwendet)	-		
	4	he Dateneingabe	Bewegungsart			
	5		Geschwindigkeit			
	6		Position			
	7		Beschleunigung			
	8		Verzögerung			
	9		Schubkraft	Wenn der Betrieb per Eingabe numerischer Daten befehlen wird, können die Werte geöndert werden		
	10	erisc	Trigger LV	wenn die Sollwerte aktiviert sind.		
	11	nme	Schubgeschwindigkeit			
	12	ür nı	Stellkraft			
	13	ag fi	AREA 1			
	14	Ë	AREA 2			
	15		In-Position			

•Word1: Steuerung des Flags des Controllers/der numerischen Daten

Word2: Bewegungsart/Start-Flag

Word	Bit	Signalbezeichnung	Bezeichnung		
2	0	Start-Flag	Datenübertragungsflag bei Befehlseingang per Eingabe numerischer Daten. Ausschalten während des Wartens auf die Übermittlung. Einschalten, wenn numerische Daten an den Controller übermittelt werden. *1		
	1-7	(nicht verwendet)	-		
	8-9	Bewegungsart	1: ABS (Absolut) 2: INC (Relativ) *2		
	10-15	(nicht verwendet)	-		

•Word3: Geschwindigkeit

Word	Bit	Signalbezeichnung	Bezeichnung	
			Eingabebereich	kleinste Einheit
3	0-15	Geschwindigkeit	1 ~ Grundparameter "max. Geschwindigkeit"	1 mm/s

Word4, 5: Zielposition

Word	Bit	Signalbezeichnung	Bezeichnung	
word			Eingabebereich	kleinste Einheit
4	0-15	Zielposition (untere Ziffern)	Grundparameter	0.01 mm
5	0-15	Zielposition (obere Ziffern)	"Hub (-)" - "Hub (+)" *3	0,0111111

•Word6: Beschleunigung

Word	ord Bit Signalbozoichnung		Bezeichnung			
		Signalbezeichnung	Eingabebereich	kleinste Einheit		
6	0-15	Beschleunigung	1 ~ Grundparameter "max. Beschleunigung" *1	1 mm/s ²		

*1 Die Daten werden gesendet, während das Start-Flag aktiviert wird. Bei einer Änderung der numerischen Daten bei aktiviertem Start-Flag werden dementsprechend die geänderten Daten gesendet, was einen unerwarteten Betrieb zur Folge haben kann. Warten Sie nach einer Änderung der numerischen Befehlsdaten, bis die SPS die Bearbeitung abgeschlossen hat und aktivieren Sie dann das Start-Flag.

*2 Keine anderen Werte als [1(ABS)] und [2(INC)] eingeben.

*3 Siehe 21. Verarbeitung gesendeter/empfangener Daten (S.83) für die Verarbeitung der Daten.



•Word7: Verzögerung

Word	Bit	Signalbozoichnung	Bezeichnung				
word	Word Bit Signalbezeichnung		Eingabebereich	kleinste Einheit			
7	0-15	Verzögerung	1 ~ Grundparameter "max. Verzögerung" *1	1 mm/s ²			

•Word8: Schubkraft

Word	Dit	Signalbezeichnung	Bezeichnung		
word	DIL		Eingabebereich	kleinste Einheit	
8	0-15	Schubkraft (Schub-Sollwert)	*1	1 %	

•Word9: Trigger LV

Word	Dit	Signalbozoiobnung	Bezeichnung				
word	ы	Signalbezeichnung	Eingabebereich	kleinste Einheit			
9	0-15.	Trigger LV	*1	1 %			

•Word10: Schubgeschwindigkeit

Word	Dit	Signalbazaiabnung	Bezeichnung				
word	ы	Signalbezeichnung	Eingabebereich	kleinste Einheit			
10	0-15	Schubgeschwindigkeit	*1	1 mm/s			

•Word 11: Stellkraft

Word Bit Signal		Signalbozoiobnung	Bezeichnung				
		Signalbezeichnung	Eingabebereich	kleinste Einheit			
11	0-15	Stellkraft	*1	1 %			

•Word12, 13: AREA 1

Word	Dit	Signalbazaiahnung	Bezeichnung				
woru	ы	Signalbezeichnung	Eingabebereich	kleinste Einheit			
12	0-15	AREA 1 (Bereich; untere Ziffern)	Grundparameter	0.01 mm			
13	0-15	AREA 1 (Bereich; obere Ziffern)	"Hub (-)" - "Hub (+)" *1 *2	0,0111111			

•Word14, 15: AREA 2

Word	Rit	Signalbozoichnung	Bezeichnung				
woru	DIL	Signalbezeichnung	Eingabebereich	kleinste Einheit			
14	0-15	AREA 2 (Bereich; untere Ziffern)	Grundparameter	0.01 mm			
15	0-15	AREA 2 (Bereich; obere Ziffern)	"Hub (-)" - "Hub (+)" *1 *2	0,0111111			

•Word16, 17: In-Position

Word	d Dit Cignolhozoiohnung		Bezeichnung			
		Signaibezeichnung	Eingabebereich	kleinste Einheit		
16	0-15	In-Position (untere Ziffern)				
17	0-15	In-Position (obere Ziffern)	*1 *2	0,01 mm		

*1 Je nach Antriebsmodell gelten unterschiedliche Begrenzungen für die Eingabewerte. Siehe Bedienungsanleitung des jeweiligen Antriebs für weitere Informationen.

*2 Siehe 21. Verarbeitung gesendeter/empfangener Daten (S.83) für die Verarbeitung der Daten.



10. Einstellungen und Dateneingabe

Um den Antrieb auf eine bestimmte Position zu verfahren, müssen die Betriebsmuster mithilfe eines PCs (mit der Controller-Software) oder der Teaching Box eingestellt werden. Die über die Software eingegebenen Einstelldaten werden im Controller-Speicher gespeichert.

Die Schrittdaten können über explizite Meldungen per Ethernet/IP eingestellt werden. Siehe <u>4.4</u> EtherNet/IP-Objekt (S.22).

Sowohl die Controller-Software als auch die Teaching Box können in zwei verschiedenen Modi betrieben werden ("Easy Mode" und "Normal Mode").

Der Modus kann in Abstimmung auf den gewünschten Vorgang gewählt werden.

•"Easy Mode"

Zur Inbetriebnahme des Antriebs im "Easy Mode" sind nur einige wenige Einstellungen erforderlich. Diese werden über die Controller-Software und die Teaching Box eingegeben.

* Die Kombination der erforderlichen Einstellungen ist je nach Antriebstyp unterschiedlich. (Auswahl von Datenkombinationen möglich.)

• "Normal Mode"

Im "Normal Mode" ist eine detailliertere Einstellung als im "Easy Mode" möglich (Bedingungen für Antrieb und Controller usw.).

In diesem Modus können drei verschiedene Einstelldaten geändert werden: "Schrittdaten", "Grundparameter" und "Parameter für die Rückkehr zur Referenzposition".

10.1 Schrittdaten

"Schrittdaten" sind Einstelldaten, die die Antriebsbewegung definieren. Mit diesem Controller können insgesamt 64 Schrittdaten (12 Attribute pro Schritt) verarbeitet werden. Die einzelnen Schrittdaten werden wirksam, sobald sie im Controller gespeichert sind.

Pos.	Bewe- gungsart	Gesch- win- digkeit mm/s	Position (mm)	Beschleuni- gung mm/s ²	Verzögerung mm/s ²	Schub- kraft %	Trigger LV %	Schub- geschwin- digkeit [mm/s]	Stell- kraft %	Area 1 (mm)	Area 2 (mm)	In pos (mm)
0	absolut	100	20,00	1 000	1 000	0	0	0	100	18,00	22,50	0,5
1	absolut	50	10,00	1 000	1 000	70	60	5	100	6,0	12,0	1,5
								1				
63	absolut	20	5,00	500	500	0	0	0	100	3,0	8,0	1,2

Beispiel: Schrittdaten auf dem PC-Bildschirm (Controller-Software) [Normal Mode]



Schrittdaten-Details

Bezeichnung							
Controller- Software	Teaching Box (TB)	Bereich	Beschreibung				
Pos.	Schritt-Nr.	0 bis 63	Zahl der S	chrittdaten.			
			Spezifizier	t das Koordin	atens	ystem für die Zielposition.	
			Software	TB	SPS	Details	
Reweaunas-	Reweaunas-	3 verschiedene	leer	deaktivieren	0	Schrittdaten nicht wirksam.	
art	art	(Siehe Tabelle rechts.)	absolut	Absolut	1	Die Zielposition wird im Verhältnis zur absoluten Referenzposition definiert.	
			relativ	Relativ	2	Die Zielposition wird relativ zur aktuellen Position definiert.	
Gesch- windigkeit	Gesch- windigkeit	*1	Die Gesch	windigkeit für (die Be	wegung zur Zielposition. (Einheit: mm/s)	
Position	Position	Grundparameter "Hub (-)" - "Hub (+)"	Die Zielpo	sition (Einheil	t: mm))	
Besch- leunigung	Besch- leunigung	1 ~ Grund- parameter "max. Beschleunigung / Verzögerung"	Dient dem Einstellen der Beschleunigung zum Erreichen der Verfahrgeschwindigkeit. (Einheit: mm/s ²)				
Verzö- gerung	Verzö- gerung	1 ~ Grund- parameter "max. Beschleunigung / Verzögerung"	Dient dem Einstellen der Verzögerung der Verfahrgeschwindigkeit bis zum Anhalten. (Einheit: mm/s ²)				
			Einstellung Positionier Für den So der max. K * Die max. Bedienu	astellung zur Definition des Schubbetriebs oder des sitionierbetriebs. r den Schubbetrieb spezifiziert der Wert die Kraft als Prozentsatz r max. Kraft (Einheit: %). Die max. Kraft ist je nach Antrieb unterschiedlich. Siehe Bedienungsanleitung und Nennkraft des Antriebs.			
			Wert	Bewe- gungsar	t	Details	
Schubkraft	Schubkraft	*1	0	Positionier betrieb	- [- F	Der Antrieb bewegt sich auf die Position, die unter "Position" spezifiziert wurde.	
					Schubbetri	ieb ieb	Der Antrieb bewegt sich auf die Position, die unter "Position" spezifiziert wurde, und führt dann einen Schubvorgang mit einer Kraft aus, die die eingestellte Kraft nicht übersteigt.
Trigger LV	Trigger LV	*1	 Indersteigt. Nur im Schubbetrieb wirksam (bei einem Wert der "Schubkraft" zwischen 1 und 100). Mit dieser Einstellung werden die Bedingungen definiert, bei der der INP-Ausgang eingeschaltet wird. Wenn der Antrieb eine Kraft über diesem Wert erzeugt, schaltet sich INP ein. Dieser Parameter ist auf den Wert der Schubkraft oder niedriger eingestellt. (Einheit: %) Für den Positionierbetrieb wird dieser Wert nicht berücksichtigt. 				



Schub- gesch- windigkeit	Schub- gesch- windigkeit	*1	 Nur im Schubbetrieb wirksam (bei einem Wert der "Schubkraft" zwischen 1 und 100). Definiert die Geschwindigkeit der Bewegung im Schubbetrieb. Bei zu hoher Geschwindigkeit kann der Antrieb oder das Werkstück aufgrund einwirkender Stoßkräfte beschädigt werden. Daher muss ein Wert eingegeben werden, der innerhalb des für den Antrieb zulässigen Bereichs liegt. Siehe Bedienungsanleitung des Antriebs für den geeigneten Geschwindigkeitsbereich. Für den Positionierbetrieb wird dieser Wert nicht berücksichtigt. 				
Stellkraft	Stellkraft	*1	Einstellung zur Definition des max. Drehmoments während des Positionierbetriebs. (Einheit: %) Einen Wert eingeben, der innerhalb des für den Antrieb zulässigen Bereichs liegt. (Einheit: %) Siehe Bedienungsanleitung des Antriebs für den geeigneten Wert.				
Area 1	AREA 1	Grundparameter "Hub (-)" - "Hub (+)"	Einstellung zur Definition der Bedingungen, bei denen das AREA-Ausgangssignal (Bereich) eingeschaltet wird (Einheit: mm). Wenn die aktuelle Position innerhalb des Bereichs zwischen Area1				
Area 2	AREA 2	Grundparameter "Hub (-)" - "Hub (+)"	 wind Greaz negt, wind der Altz-Ausgang eingeschaltet. wenn Area1 > Area2, dann wird der Alarm "Step Data ALM1" aktiviert. (Wenn "Area1" = "Area2" = 0, wird kein Alarm erzeugt, sondern der AREA-Ausgang wird ausgeschaltet.) 				
		n Position *1	Die Funktionen unterschiedlich * Positionierbet * Schubbetrieb	sind im Schubbetrieb und im Positionierbetrieb rieb: Positionierbereich (Einheit: mm) Schubdistanz (Einheit: mm)			
			Bewegungs- art	Details			
In Position	In Position		Positionier- betrieb	Mit dieser Einstellung werden die Bedingungen definiert, bei der der INP-Ausgang eingeschaltet wird. Wenn der Antrieb in den Bereich der Zielposition kommt, wird INP eingeschaltet. (Keine Änderung der werkseitigen Einstellung erforderlich.) Wenn ein Signal vor Abschluss des Positionierbetriebs erforderlich ist, muss dieser Wert größer sein. * Der INP-Ausgang wird eingeschaltet. Zielposition - In Position ≤ Antriebsposition ≤ Zielposition + In Position			
			Schubbe- trieb	Einstellung zur Definition der Schubdistanz des Antriebs während des Schubbetriebs. Wenn der Antrieb diese Schubdistanz überschreitet, wird der Schubbetrieb unterbrochen. Bei Überschreiten der Schubdistanz wird INP nicht eingeschaltet.			

*1 Der Bereich ist je nach Antrieb unterschiedlich. Siehe Bedienungsanleitung des jeweiligen Antriebs für weitere Informationen.



10.2 Grundparameter

"Grundparameter" sind die Daten, mit denen die Betriebsbedingungen des Controllers, des Antriebs usw. definiert werden.

Details der Grundparameter

Aktivierung: "■" = wirksam, sobald sie im Controller gespeichert sind. "○" = wird nach Controller-Neustart wirksam. "-" = Parameter kann nicht geändert werden (fester Wert).

Bezeichnung								
Controller- Software	Teaching Box	Bereich	Beschreibung					
Controller ID	Controller ID	1 bis 32	Einstellung der Parameter der Identifikationsnummer (Achse) der seriellen Kommunikation.	0				
IO pattern	IO pattern	fester Wert	Dies ist der feste Wert für diesen Controller. (* Die Einstellung darf nicht geändert werden.) Der Wert sollte 64 sein (Standard).	-				
Acceleration /deceleration pattern	Acceleration /deceleration pattern	fester Wert	Dies ist der feste Wert für diesen Controller. (* Die Einstellung darf nicht geändert werden.) Definiert den Parameter für die trapezoide Beschleunigung/Verzögerung.	-				
S-motion rate	S-motion rate	fester Wert	Dies ist der feste Wert für diesen Controller. (* Die Einstellung darf nicht geändert werden.)	-				
Stroke (+)	Stroke (+)	*1	Definiert die Grenze auf der positiven (+) Seite der Position. (Einheit: mm) Kein größerer Wert als [Stroke (+)] kann in das Feld "Position" bei der Einstellung der Schrittdaten-Parameter eingegeben werden.	•				
Stroke (-)	Stroke (-)	*1	Definiert die Grenze auf der negativen (-) Seite der Position. (Einheit: mm) Kein kleinerer Wert als [Stroke (-)] kann in das Feld "Position" bei der Einstellung der Schrittdaten-Parameter eingegeben werden.					
Maximum velocity	Maximum velocity	*1	Definiert die max. Grenze der Geschwindigkeit. (Einheit: mm/s) Kein größerer Wert als [Max speed] kann in das Feld "Speed" bei der Einstellung der Schrittdaten-Parameter eingegeben werden.					
Maximum acceleration speed	Maximum acceleration /Deceleration speed	*1	Definiert die max. Grenze der Beschleunigung/Verzögerung (ACC/DEC). (Einheit: mm/s ²) Kein größerer Wert als [Max ACC/DEC] kann in das Feld "Accel" (Beschleunigung) bei der Einstellung der Schrittdaten-Parameter eingegeben werden.					
Default In position	Default In position	*1	Definiert den Bereich zur Aktivierung des INP-Ausgangs, wenn sich der Antrieb nach der Rückkehr zur Referenzposition innerhalb dieses Bereichs befindet. (Einheit: mm)					
ORIG offset	ORIG offset	*1	Definiert die Antriebsposition nach der Rückkehr zur Referenzposition. (Einheit: mm) Das ORIG-Offset ist 0 (mm). M Antrieb Die Position, die der Controller nach der Rückkehr zur Ausgangsposition identifiziert (0 mm). Das ORIG-Offset ist 100 (mm). M Antrieb Die Position, die der Controller nach der Rückkehr M Antrieb Die Position, die der Controller nach der Rückkehr zur Referenzposition M Antrieb Die Position, die der Controller nach der Rückkehr zur Referenzposition identifiziert (100 mm). M Antrieb Die Position, die der Controller nach der Rückkehr zur Referenzposition identifiziert (100 mm). M Antrieb Die Position, die der Controller nach der Rückkehr zur Ausgangsposition identifiziert (100 mm). M Antrieb Die Position, die der Controller nach der Rückkehr zur Ausgangsposition identifiziert (100 mm). M Antrieb Die Position, die der Controller nach der Rückkehr zur Ausgangsposition identifiziert (100 mm). M Antrieb Die Position, die der Controller nach der Rückkehr zur Ausgangsposition identifiziert (100 mm). M Antrieb Die Position, die der Controller nach der Rückkehr zur Ausgangsposition identifiziert (100 mm). M Antrieb Die Position, die der Controller nach der Rückkehr zur Ausgangsposition identifiziert (100 mm).					
Maximum pushing force	Maximum pushing force	*1	Max. Kraft für den Schubbetrieb. (Einheit %)					



Para protect	Para protect	1 bis 2	 Zum Einstellen des Bereichs, innerhalb dessen die Parameter und Schrittdaten geändert werden können. 1. Grundparameter + Schrittdaten (Grundparameter + Parameter Rückkehr zur Referenzposition + Schrittdaten) 2. Grundparameter (Grundparameter + Parameter Rückkehr zur Referenzposition) 	•		
Enable SW	Enable SW	1 bis 2	Definiert den Status der Freigabetaste der Teaching Box. 1. aktiviert 2. deaktiviert	•		
Unit name	Unit name	fester Wert	Zeigt an, ob die Antriebsart mit dem Controller kompatibel ist. (Die Einstellung darf nicht geändert werden.)	-		
W-AREA1	V-AREA1 W-AREA1 "Hub (-)" - "Hub (-)" -		Einstellung zur Definition der Bedingungen, bei denen das WAREA-Ausgangssignal eingeschaltet wird [Einheit: mm] Wenn die aktuelle Position innerhalb des Bereichs zwischen dem W-AREA1 und W-AREA2 liegt, wird der			
W-AREA2	W-AREA2	Grundparameter "Hub (-)" - "Hub (+)"	 WAREA-Ausgang eingeschaltet. Wenn W-AREA1 >W-AREA2, wird der Alarm "Parameter ALM" aktiviert. Es wird jedoch kein Alarm erzeugt, wenn W-AREA1 = W-AREA2 = 0 und der WAREA-Ausgang wird ausgeschaltet. 	-		
ORG Correct	Link Offset	fester Wert	Dies ist der feste Wert für diesen Controller. (* Die Einstellung darf nicht geändert werden.)	-		
Sensor type	Sensor type	fester Wert	Dies ist der feste Wert für diesen Controller. (* Die Einstellung darf nicht geändert werden.)	-		
Option 1	Option 1	fester Wert	Dies ist der feste Wert für diesen Controller. (* Die Einstellung darf nicht geändert werden.)	0		
Undefine No. 11	Undefine No. 11	fester Wert	Dies ist der feste Wert für diesen Controller. (* Die Einstellung darf nicht geändert werden.)	0		
Undefine No. 12	Undefine No. 12	fester Wert	Dies ist der feste Wert für diesen Controller. (* Die Einstellung darf nicht geändert werden.)	-		

*1 Der Bereich ist je nach Antrieb unterschiedlich. Siehe Bedienungsanleitung des jeweiligen Antriebs für weitere Informationen.



10.3 Parameter Rückkehr zur Referenzposition

Der "Parameter Rückkehr zur Referenzposition" bestimmt die Einstelldaten für die Rückkehr zur Referenzposition.

Details Parameter Rückkehr zur Referenzposition

Åktivierung: "∎" = wirksam, sobald sie im Controller gespeichert sind.

"O" = wird nach Controller-Neustart wirksam.

" - " = Parameter kann nicht geändert werden (fester Wert).

Bezeichnung						
Controller- Software	Teaching Box	Bereich	Beschreibung	Schrei- ben		
ORIG direction	ORIG direction	1 bis 2	Zum Einstellen der Richtung der Rückkehr zur Referenzposition. 1. CW 2. CCW			
ORIG mode	Return to origin mode	1 bis 2	Einstellung der Rückkehr zur Referenzposition. 1. Schubbetrieb Referenzposition [Stopp] 2. Endlagenschalter Referenzposition [Sensor]	•		
ORIG limit	ORIG limit	*1	Schubkraft-Stufe, auf der die Referenzposition eingestellt wird.			
ORIG time	ORIG time	fester Wert	Dies ist der feste Wert für diesen Controller. (* Die Einstellung darf nicht geändert werden.)	-		
ORIG speed	ORIG speed	*1	Die zulässige Geschwindigkeit für die Bewegung zur Referenzposition.	-		
ORIG ACC/DEC	ORIG ACC	*1	Die Beschleunigung und Verzögerung während des Verfahrens zur Referenzposition.			
Creep speed	Creep speed	fester Wert	Dies ist der feste Wert für diesen Controller. (* Die Einstellung darf nicht geändert werden.)	-		
ORIG sensor	ORIG sensor 0 bis 2 Einstellung des ORIG-Sensors. 0. Der Referenzposition-Sensor ist nicht wirksam [deaktivie 1. Der Referenzposition-Sensor ist N.O. Ausführung. [N.O]. 2. Der Referenzposition-Sensor ist N.C. Ausführung [N.C.]		 Einstellung des ORIG-Sensors. 0. Der Referenzposition-Sensor ist nicht wirksam [deaktiviert]. 1. Der Referenzposition-Sensor ist N.O. Ausführung. [N.O]. 2. Der Referenzposition-Sensor ist N.C. Ausführung [N.C.] 			
Did not detect sensor when returning to ORIG.	Origin switch direction	fester Wert	ter Wert Dies ist der feste Wert für diesen Controller. (* Die Einstellung darf nicht geändert werden.)			
Undefine No. 21	Undefine No. 21	fester Wert	Dies ist der feste Wert für diesen Controller. (* Die Einstellung darf nicht geändert werden.)	-		

*1 Der Bereich ist je nach Antrieb unterschiedlich. Siehe Bedienungsanleitung des jeweiligen Antriebs für weitere Informationen.



11. Vorgänge

11.1 Rückkehr zur Referenzposition

Nach Eingabe der Einstelldaten muss vor dem Start des Positionier- oder Schubbetriebs die Rückkehr zur Referenzposition durchgeführt werden, um auf diese Weise die Referenzposition zu definieren. (Dadurch wird die Referenzposition bestätigt.)

Rückkehr zur Referenzposition

Der Antrieb bewegt sich bei Einschalten der Spannungsversorgung ausgehend von der Ursprungsposition in die Richtung der Referenzposition (*Richtung ist je nach Antrieb unterschiedlich): Siehe (1) in der Abb. unten.

Wenn der Antrieb das Ende der Verfahrgrenze erreicht, steht er eine kurze Zeit still. Der Controller erkennt die Position als das Ende der Verfahrgrenze des Antriebs. Der Antrieb bewegt sich dann mit niedriger Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung zur Richtung der Rückkehr zur Referenzposition: Siehe (2) in der Abb. unten.

Die Position nach der Verfahrbewegung ist die Referenzposition.

Befehl zur Rückkehr zur Referenzposition –	Verfahrbewegung in die Richtung der
eingestellten Referenzposition \rightarrow Verfahrbev	vegung stoppt $] \rightarrow R$ ückwärtsbewegung $] \rightarrow$
Einstellung der Referenzposition	

Beispiel: Beispiel für die Rückkehr zur Referenzposition



Diese Richtung ist je nach Antrieb unterschiedlich.

11.2 Positionierbetrieb

 Der Schrittdaten-Wert f
ür die "Schubkraft" ist auf 0 eingestellt. Der Antrieb bewegt sich auf die Zielposition, die unter dem Schrittdaten-Wert "Position" spezifiziert wurde.

Positionierbetrieb (Referenz)



•Positionierbetrieb [Geschwindigkeit/Position] (Referenz)





11.3 Schubbetrieb

Der Schubbetrieb ist aktiviert, wenn der Wert "Schubkraft" in den Schrittdaten auf "1" oder höher eingestellt ist.

Wie auch im Positionierbetrieb bewegt sich der Antrieb entsprechend den Schrittdaten-Einstellungen für "Position" und "Geschwindigkeit" und startet bei Erreichen der Zielposition den Schubvorgang. Der Antrieb schiebt die Last mit einer Kraft, die den als max. "Schubkraft" in den Schrittdaten eingestellten Wert nicht überschreitet.

(1) Schubbetrieb erfolgreich durchgeführt.

Während des Schubbetriebs schaltet sich der INP-Ausgang ein, wenn die Schubkraft während des Schubbetriebs über einen bestimmten Zeitraum höher ist, als der in den Schrittdaten als "Trigger LV" spezifizierte Wert. Auch nach Abschluss des Schubbetriebs erzeugt der Antrieb weiterhin die in den Schrittdaten eingestellte Kraft.



(2) Schubbetrieb nicht erfolgreich (Leerschub).

Wenn der Schubvorgang nicht abgeschlossen ist, nachdem der Antrieb den in den Schrittdaten als Zielposition (Startpunkt des Schubvorgangs) definierten Bereich überfährt, wird der Vorgang abgeschlossen. In diesem Fall schaltet sich das INP-Ausgangssignal aus.



(3) Bewegung des Werkstücks nach Abschluss des Schubvorgangs

[1] Das Werkstück wird in Schubrichtung bewegt.

Nach Abschluss des Schubbetriebs und bei kleiner werdender Reaktionskraft des Werkstücks bewegt der Antrieb sich möglicherweise mit einer geringeren Kraft, als der für "Trigger LV" in den Schrittdaten eingestellten.

In diesem Fall schaltet sich das INP-Ausgangssignal aus und der Antrieb bewegt sich entsprechend des Kräftegleichgewichts innerhalb des Positionierbereichs.

Wenn die Schubkraft über einen bestimmten Zeitraum wieder höher ist, als der für "Trigger LV" in den Schrittdaten spezifizierte Wert, wird der INP-Ausgang wieder aktiviert.



[2] Bewegung des Werkstücks in die entgegengesetzte Richtung zur Schubrichtung (Der Antrieb wird zurückgeschoben, da die Reaktionskraft des Werkstücks zu groß ist.) Nach Abschluss des Schubvorgangs kann bei gesteigerter Reaktionskraft des Werkstücks der Antrieb zurückgeschoben werden. In diesem Fall bleibt das INP-Ausgangssignal eingeschaltet und der Antrieb wird wieder auf die Position zurückgeschoben, an der die Reaktionskraft und die Antriebs-Schubkraft ausgeglichen sind (wird zurück in Richtung der Zielposition geschoben). Wenn der Antrieb über die Zielposition hinaus zurückgeschoben wird, wird der Alarm (ORIG ALM) aktiviert.



11.4 Controller-Eingangssignal-Ansprechzeit

Folgende Faktoren führen zu einer verzögerten Ansprechzeit der Controller-Eingangssignale:

- (1) Verzögerte Erfassung des Controller-Eingangssignals
- (2) Verzögerung aufgrund einer Eingangssignal-Analyse
- (3) Verzögerte Befehlsanalyse

Stellen Sie bei einer kontinuierlichen Signaleingabe das Zeitintervall zwischen den Signalen auf einen Wert ein, der dem doppelten der Zeit des Kommunikationszyklus entspricht, da es ansonsten zu einer verzögerten Signalverarbeitung durch die SPS und einer verzögerten Signalerfassung durch den Controller kommen kann.

11.5 Methoden für eine Unterbrechung des Betriebs

Es gibt drei Methoden zur Unterbrechung des Betriebs und zum Stoppen des Antriebs während des Positionier- und Schubbetriebs, die im Folgenden beschrieben werden. Der Status ändert sich nach einem Stopp, daher muss die Methode entsprechend der Anwendung gewählt werden.

•Stopp per EMG-Signal

Wenn das EMG -Signal während des Betriebs ausgeschaltet wird, wird die Antriebsbewegung verzögert wird und der Antrieb stoppt Danach, schaltet sich der Motor aus und die Stopp-Position wird nicht gehalten.

(Bei Antrieben mit Motorbremse die Stopp-Position durch die Motorbremse gehalten.)

•Stopp per RESET-Signal

Wenn das RESET-Signal während des Betriebs eingeschaltet wird, wird die Antriebsbewegung verzögert und der Antrieb stoppt Danach wird die Stopp-Position gehalten. (Der Servo schaltet sich nicht aus.)

•Stopp per HOLD-Signal

Die Antriebsbewegung wird bis zum Antriebsstopp verzögert, wenn das HOLD-Signal während des Betriebs eingeschaltet ist.

(Der Servo schaltet sich nicht aus.)

Achtung

Bei Stoppbefehl per EMG-Signal und RESET-Signal werden alle OUT-Signale ausgeschaltet.



12. Betriebsbeispiele

12.1 Positionierbetrieb

Beispiel: Bewegung des Antriebs von der Referenzposition auf die Position 50 mm mit 100 mm/s. (Befehl für Schritt-Nr. 1)

Im Anschluss den Antrieb von der Position 50 mm auf die Position 100 mm verfahren, indem der Antrieb 5 Mal hintereinander in Schritten von 10 mm mit einer Geschwindigkeit von 50 mm/s bewegt wird. (Schritt-Nr. 2)

[Normal Mode] Schrittdaten-Beispiel

Pos.	Bewegungs- art	Gesch- win- digkeit mm/s	Position mm	Besch- leunigung mm/s ²	Verzögerung mm/s ²	Schub- kraft %	"Kraft- Grenz- wert" Wert %	Schub- gesch- windigkeit mm/s	Stell- kraft %	Area 1 mm	Area 2 mm	In pos mm
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	absolut	100	50,00	1 000	1 000	0	0	0	100	0	0	0,1
2	relativ	50	10,00	1 000	1 000	0	0	0	100	0	0	0,1



*1 "SVRE", "SETON" müssen eingeschaltet sein.



12.2 Schubbetrieb

Beispiel: Bewegung des Antriebs von der Referenzposition auf die Position 100 mm mit 100 mm/s. (Für diesen Vorgang wird die Schrittdaten-Nr. 1 verwendet.)

Ab der Position 100 mm startet der Antrieb den Schubbetrieb mit einer Geschwindigkeit von 10 mm/s und einer Kraft von max. 50 %.

(Die Schubdistanz beträgt max. 5 mm.)

Der Antrieb bewegt sich dann von der Position aus, an der der Schubvorgang abgeschlossen wurde (an der INP eingeschaltet wurde) mit 50 mm/s auf die Position 50 mm. (Für diesen Vorgang wird die Schrittdaten-Nr. 2 verwendet.)

[Normal Mode] Schrittdaten-Beispiel

Pos.	Bewegungs- art	Gesch- win- digkeit mm/s	Position mm	Besch- leunigung mm/s ²	Verzö- gerung mm/s²	Schub- kraft %	"Kraft-Gren zwert" Wert %	Schub- gesch- windigkeit mm/s	Stell- kraft %	Area 1 mm	Area 2 mm	In pos mm
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	absolut	100	100,00	1 000	1 000	50	40	10	100	0	0	5
2	absolut	50	50,00	1 000	1 000	0	0	0	100	0	0	0,1







Flussdiagramm (Beispiel) (1) Wahl/Eingabe Schritt-Nr. 1. ("IN0" schaltet sich ein) (2) "DRIVE"-Eingang einschalten. Start Bewegung auf Position von Schritt-Nr. 1 (3) "INP"-Ausgang schaltet sich aus. "BUSY"-Ausgang schaltet sich ein. (5) "DRIVE"-Eingang schaltet sich aus. (6) Ausgang Schritt-Nr. 1 schaltet sich ein. ("OUT0"-Ausgang schaltet sich ein) Bewegung mit niedriger Geschwindigkeit nach Passieren der "Position" in Schritt-Nr. 1. Werkstück mit der spezifizierten Schubkraft schieben. (7) Der INP-Ausgang schaltet sich ein, wenn die Kraft den Wert des Trigger LV überschreitet. (8) "BUSY-Ausgang schaltet sich aus. Die Bewegung auf die in der Schrittdaten-Nr. eingestellten Position wurde erfolgreich abgeschlossen. (9) Wahl/Eingabe Schritt-Nr. 2. ("IN0" ausschalten, und "IN1" einschalten.) (10) "DRIVE"-Eingang einschalten. Start Bewegung auf Position von Schritt-Nr. 2. (11) "INP"-Ausgang schaltet sich aus. "BUSY"-Ausgang schaltet sich ein. "DRIVE"-Eingang schaltet sich aus. (14) Ausgang Schritt-Nr. 2 schaltet sich ein. ("OUT1"-Ausgang schaltet sich ein) (15) "INP"-Ausgang schaltet sich ein. (16) "BUSY-Ausgang schaltet sich aus.

Die Bewegung auf die in der Schrittdaten-Nr. 2 eingestellten Position ist abgeschlossen.

*1 "SVRE", "SETON" müssen eingeschaltet sein.

13. Hinweise zur Bedienung

13.1 Überblick über den Betrieb

Beschreibt den Betrieb der einzelnen Funktionen aus Abschnitt 8. Betriebsarten (S.31).

13.2 Vorgehensweise beim Betrieb per Schrittdaten-Eingabe

Siehe nachfolgende Angaben zum "Prozess" und zum "Ablaufdiagramm" für Details zur Rückkehr zur Referenzposition, den Betriebsarten und dem Signal-Timing. Siehe 9.1 Speicherzuordnung (S.32) für die Speicherzuordnung der Signale.

[1] Spannungsversorgung ON und Rückkehr zur Referenzposition - Ablaufdiagramm -

- Vorgehensweise -

- (1) Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.
 - Ablaufdiagramm/Rückkehr zur Referenzposition
- (2) "SVON" einschalten.
- (3) "SVRE" schaltet sich ein.
 - * Die Zeit bis zum Einschalten des [SVRE]-Ausgangs ist je nach Antrieb und Anwendungsbereich unterschiedlich.
 - * Der Antrieb mit Motorbremse ist entriegelt.
- (4) "SETUP" einschalten.
- (5) "BUSY" schaltet sich ein. (Antrieb startet den Betrieb.) Nach dem Einschalten von "BUSY" wird "SETUP" ausgeschaltet.
- (6) "SETON" und "INP" schalten sich ein. Die Rückkehr zur Referenzposition ist abgeschlossen, wenn sich "INP" einschaltet.

24 V Spannungsversorgung 0 V ON SVON OFF Eingangs-signal SETUP ON BUSY OFF SVRE Ausgangssignal SETON INP entriegelt Motorbremse wird gehalten Geschwindigkeit 0 mm/s zurück zur Referenzposition Das INP-Signal ist eingeschalet, wenn die aktuelle Position innerhalb des Bereichs "in

position" der Schrittdaten liegt.



[2] Positionierbetrieb

- Vorgehensweise -

(1) Die Schrittdaten-Nr. eingeben. (IN0 bis IN5)

- (2) "DRIVE" einschalten.
 (Keines der ausgegeben OUTund INP-Signale wird berücksichtigt.)
 Spezifizierte Schrittdaten-Nr. scannen (von "IN0" bis "IN5").
- (3) "BUSY" schaltet sich ein.
 (Die Positionierbewegung startet.)
 * Nach Einschalten von "BUSY" wird die Schrittdaten-Nr. ausgegeben, wenn "DRIVE" ausgeschaltet wird (von den Ausgängen OUT0 bis OUT5).
- (4) Wenn "INP" eingeschaltet wird und "BUSY" sich ausschaltet, ist der Positionierbetrieb abgeschlossen.





- Ablaufdiagramm -

[3] Schubbetrieb - Vorgehensweise -

- (1) Die Schrittdaten-Nr. eingeben. (IN0 bis IN5)
- (2) "DRIVE" einschalten.
 ("INP" schaltet sich aus.)
 →Schrittdaten-Nr. scannen (von IN0 bis IN5).
- (3) "BUSY" schaltet sich ein, wenn der Schubvorgang startet.
 - * Nach Einschalten von "BUSY" wird die Schrittdaten-Nr. ausgegeben, wenn "DRIVE" ausgeschaltet wird (von den Ausgängen OUT0 bis OUT5).
- (4) Wenn "INP" eingeschaltet wird und "BUSY" sich ausschaltet, ist der Schubvorgang abgeschlossen.
 (Der Antrieb erzeugt eine Kraft, die größer ist, als der in den Schrittdaten für "TriggerLV" eingestellte Wert.)



[4] HALTEN (HOLD)

- Vorgehensweise -

- (1) Während des Betriebs ("BUSY" ist eingeschaltet), "HOLD" einschalten.
- (2) "BUSY" schaltet sich aus. (Antrieb stoppt.)
- (3) "HOLD" ausschalten.
- (4) "BUSY" schaltet sich ein. (Antrieb startet wieder.)

- Ablaufdiagramm -



[5] Zurücksetzen (Reset) -Vorgehensweise- [Zurücksetzen des Verfahrvorgangs]

- (1) Während des Betriebs (BUSY-Ausgang ist eingeschaltet) RESET wird eingeschaltet.
- (2) BUSY-Ausgang, Ausgang OUT0 bis OUT5 ist ausgeschaltet.
- (3) Die Antriebsbewegung wird bis zum Stopp verzögert (geregelt).

-Vorgehensweise- [Zurücksetzen des Alarms]

(1) Alarm wird erzeugt

ALARM-Ausgang schaltet sich ein. Die Alarmgruppe wird an OUT0 bis OUT3 ausgegeben. Der Alarmcode wird ausgegeben. Für die Prüfung und Details des Speichers siehe 9. Speicherabbildung (S.32) 15.1 Alarmgruppensignale (S.62) 15.3 Alarme und Gegenmaßnahmen (S.63)

signal INP Verzögerung Startpunkt Geschwindigkeit

- Ablaufdiagramm - Zurücksetzen

RESET

OUT0 bis 5

BUSY

Eingangs-

Ausgangs

signal

* INP ist eingeschaltet, wenn die Stopp-Position innerhalb des Bereiches "In Position" liegt.

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

0 mm/s

-Ablaufdiagramm- Zurücksetzen des Alarms



- (2) "RESET" einschalten
- (3) "ALARM" schaltet sich aus, OUT0 bis OUT3 schalten sich aus. (Der Alarm ist deaktiviert.)

[6] Stopp

- Vorgehensweise -

- (1) Während des Betriebs ("BUSY" ist eingeschaltet), "EMG" ausschalten. (Stopp-Befehl)
- (2) "ESTOP" schaltet sich ein.
- (3) "BUSY" schaltet sich aus. (Antrieb stoppt.) "SVRE" schaltet sich aus. * Der Antrieb mit Motorbremse ist verriegelt.
- (4) "EMG" einschalten (Befehl zur Stopp-Entriegelung).
- (5) "ESTOP" schaltet sich aus. "SVRE" schaltet sich ein. * Der Antrieb mit Motorbremse ist entriegelt.

- Ablaufdiagramm -



* Wenn "EMG" ausgeschaltet ist, wird Stopp aktiviert.



[7] Bereich-Ausgang

- Vorgehensweise -

•Betrieb Schrittdaten-Nr. 1 (1) Die Schrittdaten-Nr. eingeben. (IN0 bis IN5)

- (2) "DRIVE" einschalten.
 → Empfang der Schrittdaten-Nr.
 1 (aus Eingang IN0 bis IN5).
- (3) "BUSY" schaltet sich ein.
 (Antrieb startet den Betrieb.) "INP" schaltet sich aus.
 * Nach Einschalten von "BUSY" wird die Schrittdaten-Nr. 1 ("OUT0" bis "OUT5") ausgegeben, wenn "DRIVE" ausgeschaltet wird.
- (4) "AREA" der Schrittdaten-Nr. 1 schaltet sich ein. (auf einem Abstand von 150 mm vom Ursprungspunkt)
- (5) "BUSY" schaltet sich aus.(Antrieb stoppt.)"INP" schaltet sich ein.

•Betrieb Schrittdaten-Nr. 2

- (6) Schrittdaten-Nr. ("IN0" bis "IN5") eingeben.
- (7) "DRIVE" einschalten. \rightarrow Schrittdaten-Nr. 2 ("IN0" bis "IN5") lesen.
- (8) "AREA" schaltet sich aus.
 "BUSY" schaltet sich ein. (Antrieb startet den Betrieb.)
 "INP" schaltet sich aus.
 - * Nach Einschalten von "BUSY" wird die Schrittdaten-Nr. 2 (OUT0 bis OUT5) ausgegeben, wenn "DRIVE" ausgeschaltet wird.

Ablaufdiagramm

- (9) "AREA" der Schrittdaten-Nr. 2 schaltet sich ein. (auf einem Abstand von 170 mm vom Ursprungspunkt)
- (10) "AREA" der Schrittdaten-Nr. 2 schaltet sich aus. (auf einem Abstand von 130 mm vom Ursprungspunkt)
- (11) "BUSY-Ausgang schaltet sich aus. (Antrieb stoppt.) "INP" schaltet sich ein.

Ausgangsposition: 50 mm Betrieb der Schrittdaten-Nr.1: Position: 200 mm AREA1 bis AREA 2: 150 bis 250 mm Betrieb Schrittdaten-Nr. 2: Position: 100 mm AREA 1 bis AREA 2: 130 bis 170 mm ON IN0 bis 5 OFF nehr als das Doppelte signal Kommunika ns-DRIVE kluszeit ON ουτο OFF bis 5 nicht _ BUSY berücksichtigen nicht _ Ausgang berücksichtigen signal _ INP _ _ AREA 0 mm/s Geschwindigkeit 150 mm 200 50 mm 100 mm mm 170 mm 130 mm Wenn die aktuelle Position innerhalb des In-Position Bereichs liegt, ist das INP-Signal eingeschaltet. Betrieb der Betrieb der Schrittdaten-Nr. 1 Schrittdaten-Nr. 2 Ansonsten ist das Signal ausgeschaltet. Wenn sich die aktuelle Position innerhalb von Area1 und Area2 in den Schrittdaten befindet ist das AREA-Signal eingeschaltet. Ansonsten ist das Signal ausgeschaltet.



13.3 Vorgehensweise beim Betrieb per Eingabe numerischer Daten

Beispiel: In den Positionsparameter der spezifizierten Schrittdaten 50,00 [mm] eingeben und den Antrieb starten. Für andere numerisch spezifizierte Parameter (Geschwindigkeit, Beschleunigung/ Verzögerung) außer der Position werden die Werte entsprechend des verwendeten spezifizierten Schrittes eingestellt.

Vor dem Start des Betriebs per Eingabe numerischer Daten sicherstellen, dass der Servo eingeschaltet und die Rückkehr zur Referenzposition abgeschlossen ist.



Ablaufdiagramm/Betrieb per Eingabe numerischer Daten

- 5 000 [0,01 mm]=(00001388) h \rightarrow Word4: Zielposition(L) = (1388)h Word5: Zielposition (H) = (0000)h
- (5) Geben Sie das Flagbit für die numerische Dateneingabe und die numerisch spezifizierten Parameterdaten ein und im Anschluss Word2, bit0: Startflag = ON. Die Daten für den Betriebsbefehl werden mit aktiviertem Startflag übermittelt.
- (6) Während des Antriebsbetriebs wird Word0: BUSY=ON ausgegeben.
- (7) Wenn der Antrieb die Zielposition erreicht hat, wird Word0: INP=ON ausgegeben. (Siehe Abschnitt "INP" (S.34) für die Signal-Einschaltbedingungen) Wenn der Antriebsbetrieb abgeschlossen ist, wird Word0: BUSY=OFF ausgegeben. Der Abschluss des spezifizierten Vorgangs wird bestätigt, wenn sowohl Word0: INP=ON als auch Word0: BUSY=OFF gleichzeitig gelten.



14. Optionen

14. Optionen						
14.1 Antriebskabel [max.	5 m]					
I F-CP	(1)			(2)		
	Signalbezeichnung	Klemmennummer			Kabelfarbe	Klemmennummer
Kabellänge (L)	<u>A</u>	<u> </u>		•	braun	2
	B				rot	1
1 1,5 m	B	A-2 •			gelb	5
3 3 m	COM-A/COM	B-3 ●		•	grün	3
E Em	COM-B/ -	A-3 •		(2)	blau	4
5 511			Abschirmung	(3)	Kabelfarbe	Klemmennummer
	Vcc	B-4 •			braun	12
Antriebskabel-Ausführung	GND	A-4 •			schwarz	13
- Robotikkabel	A	B-5 ●	XXXX	Ē	rot	7
S Standardkabel	B					9
S Standardkaber	В	A-6 •			schwarz	8
			 L		-	3
Antriebsseite				Cont	troller-Se	eite
4			-	(4.4		
	(Ø 8)		(14,	2) ▶ 1	(2) 2
_{A1} (1) _{B1}	(20) /	17	t n		100
	/	/			⊒±≏ ็	
117,	•	2			ں 1ر	(3) 2
A6 B6			(Commence of the second		 ▼	
		I			15	5 16
(30,7)		L		(11))'	
14.2 Antriebskabel [8 bis 2	20 m]			(0)		
LE-CP- 🗆 (1)				(<u>2)</u>	halfarha Kl	ommonnummor
T	A	B-1 •		• b	oraun	2
Kabellänge (L)	Ā	A-1 •		-	rot	1
8 8 m *	B	B-2 •		- <u>•</u> 01	range	6
	B B	A-2			gelb	5
A 10 m *	COM-B/ -	A-3 •		_ ∳ _Ì	blau	4
B 15 m *			Abaabirmuna	(3)		
C 20 m *			Abschimung	Ka	belfarbe Kl	emmennummer
* Fertigung auf Bestellung	GND	A-4			hwarz	12
	Ā	B-5 •		-	rot	7
* Nur die "Austunrung mit Robotikkabei	A	A-5 •		- sc	hwarz	6
kann gewählt werden.	B	B-6			range	9
	В	A-0	·		nwarz	3
Antriebsseite				Cor	ntroller-S	Seite
←				(14	4,2)	(2)
		(Ø 5,5)		. İ ♦		
А1 (1) B1		- 1				
					5	6
						(3)
Ų╧╜⊂ <u>+</u> └──╎		ب »		₽ ~ ₽		(J) 2
A6 B6		(Ø 6.3)				
		, <i>i</i> -,			≣₽ !	
			-		→ 15 1)	10
(30,7)		L		(1	1)	



14.3 Antriebskabel für Ausführung mit Motorbremse [max. 5 m]



14.5 Controller-Einstellse	t
	LEC – <u>W2</u>
	Controller-Einstellset —
6	Inhalt
	 (1) Controller-Software (CD-ROM) (2) Kommunikationskabel (3) Umsetzer (4) USB-Kabel

Umgebungsbedingungen

PC/AT-Umsetzer mit WindowsXP, Windows7 oder Windows 8 mit USB1.1-oder

USB2.0-Anschluss.

* Windows, WindowsXP und Windows7 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Ŵ Achtung

Die letzte Version der Controller-Software muss verwendet werden. Ein Software-Upgrade kann von der SMC-Website heruntergeladen werden. http://www.smcworld.com/

14.6 Adapterkabel

P5062-5 (Kabellänge: 0,3 m)



14.7 Spannungsversorgungsstecker



30	1
① C24V	@ 0V
2 M24V	⑤ N.C.
3 EMG	6 LK RLS

Details	s des	Spann	ungsvei	rsorgun	igss	steckers

	Detail	s des opum	ungoverborgungo			
	Pos.	Klemme	Funktion	Beschreibung der Funktion		
	1	C24V	Spannungs- versorgung (+)	Positive Steuerungsspannung.		
5	2	M24V	Motorspannung (+)	Positive Spannung für die Spannungs- zufuhr des Antriebsmotors über den Controller.		
	3	EMG	Stopp (+)	Positive Spannung für Stopp-Signal		
	4	0V	gemeinsame Spannung (-)	Negative gemeinsame Spannung für M24V, C24V, EMG und LK RLS.		
	5	-	NC			
	6 LK RLS Entriegelung (+)		Entriegelung (+)	Positive Spannung für Entriegelung der Motorbremse.		



14.8 Teaching Box



Abmessungen





15. Alarm für Motorsteuerung

Die Details des Alarms können mithilfe eines PCs (Controller-Software) oder der Teaching Box geprüft werden.

* Siehe Anleitungen der Controller-Software oder Teaching Box für Einzelheiten zum Alarm.

Wenn ein Alarm erzeugt wird, führen Sie zunächst eine Fehlersuche durch und beheben Sie den Fehler, bevor Sie den Alarm deaktivieren. Siehe hierzu Kapitel **"15.2 Alarme und Gegenmaßnahmen" (S.63)**. Es gibt zwei Alarmtypen. Der erste ist die Alarmgruppe B bis D, die durch Eingabe des RESET-Signals zurückgesetzt werden kann. Der zweite ist die Alarmgruppe E, die nur durch einmaliges Abschalten der Spannungsversorgung (24 VDC) zurückgesetzt werden kann.

15.1 Remote-I/O-Signalausgabe für Alarmgruppe

Dieses Produkt gibt ein Signal zur Unterscheidung des Alarmtyps aus, wenn ein Alarm erzeugt wird. Die Alarme werden in 4 Gruppen unterteilt. Wenn ein Alarm erzeugt wird, wird er über OUT0 bis 3 ausgegeben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen der Alarmgruppe und der Remote-I/O-Signalausgabe (OUT0 bis OUT3).

	Remote-I/O-Signalausgabe								
Alarmgruppe	ALARM	OUT0	OUT1	OUT2	OUT3				
Alarmgruppe B	IN	OFF	ON	OFF	OFF				
Alarmgruppe C	IN	OFF	OFF	ON	OFF				
Alarmgruppe D	IN	OFF	OFF	OFF	ON				
Alarmgruppe E	IN	OFF	OFF	OFF	OFF				

Wenn ein Alarm erzeugt wird, wird SVRE oder SETON entsprechend des Alarminhalts ausgegeben (siehe unten).

	Remote-I/O-S	ignalausgabe	Starten eines Testlaufs	
Alarmgruppe	SVRE	SETON		
Alarmgruppe B	keine Änderung	keine Änderung	RESET eingeben	
Alarmgruppe C	keine Änderung	keine Änderung	RESET eingeben	
Alarmgruppe D	OFF	keine Änderung	RESET eingeben, dann SVON.	
Alarmgruppe E	OFF	OFF	Die Steuerungs-Spannungsversorgung ist ausgeschaltet. → Spannungsversorgung wieder einschalten	

- Vorgehensweise für die Wiederaufnahme des Betriebs, wenn die Alarmgruppe D erzeugt wurde -

Prozess 1 Alarmgruppe D wird erzeugt \rightarrow "SVRE" wechselt zu OFF (Servo ist OFF) Prozess 2 RESET eingeben \rightarrow (Alarm wird aufgehoben) \rightarrow nach der Eingabe von SVON schaltet, SVRE auf ON (Servo ist ON)



15.2 Alarme und Gegenmaßnahmen

Bezeich- nung der Controller- Software (Code) *1	Teaching Box- Bezeich- nung	Gru- ppe	Alarm deakti- vieren	Alarminhalt/Gegenmaßnahme
Falscher Wert der Antriebs- daten (01-048)	Schritt- daten ALM1 (Step data ALM1)	В	RESET	<bedingung>Die Schrittdaten sind für folgende Bedingungen nicht korrekt (einstellbarer Bereich) Area1 <area2< li=""> Wenn sowohl Area1 als auch Area2 gleich 0 sind, wird der Alarm nicht aktiviert.) Trigger LV ≤ Schubkraft Min. Geschwindigkeit des Antriebs ≤ Schubgeschwindigkeit ≤ Geschwindigkeit Schubgeschwindigkeit ≤ max. Schubgeschwindigkeit des Antriebs Schubkraft ≥ min. Schubkraft des Antriebs Grundparameter "max. Schubkraft" ≥ min. Schubkraft des Antriebs Grundparameter "max. Schubkraft" ≥ Grenzwert </area2<> <gegenmaßnahme> Einstellung der Schrittdaten und Grundparameter ändem <u>Achtung</u> Siehe Bedienungsanleitung oder Katalog des Antriebs für die max./min. Schubkraft/Geschwindigkeit des Antriebs.</gegenmaßnahme></bedingung>
falscher Para- meterwert (01-049)	Parameter ALM	В	RESET	<interformation of="" seco<="" second="" td="" the=""></interformation>
Die Schritt- daten sind nicht in der Liste registriert. (01-051)	Schritt- daten ALM2 (Step data ALM2)	В	RESET	 <inhalt> Bei einem Vorgang für eine spezifische Schrittdaten-Nr. Ist die angeforderte Schrittdaten-Nr. nicht registriert. (Wenn der Betriebsbefehl per SPS eingeht, wird dieser Alarm je nach Eingangssignal-Intervall und Haltezeit der Signale aktiviert.)</inhalt> <gegenmaßnahme></gegenmaßnahme> (1) Prüfen, ob "Operation" (Betrieb) in den Schrittdaten "Blank (Invalid data)" (leer, ungültiger Wert) ist. Keine anderen Werte als "1(ABS)" und "2(INC)" eingeben. (2) Stellen Sie bei einer kontinuierlichen Signaleingabe das Zeitintervall zwischen den Signalen auf einen Wert ein, der dem doppelten der Zeit des Kommunikationszyklus entspricht, da es ansonsten zu einer verzögerten Signalverarbeitung durch die SPS und einer verzögerten Signalerfassung durch den Controller kommen kann. Siehe <u>13.2[2] Positionierbetrieb (S.53)</u>
Der eingestellte Hub liegt außerhalb der Hubgrenze. (01-052)	Hub- grenze (Stroke limit)	В	RESET	<inhalt> Der Antrieb überfährt die in den Grundparametern "Stroke (+)" und "Stroke (-)" eingestellte Hubgrenze, wenn der angeforderte Vorgang durchgeführt wird. (Inklusive Handbetrieb nach Rückkehr zur Referenzposition) <gegenmaßnahme> Sicherstellen, dass die Grundparameter "Stroke (+)" und "Stroke (-)" mit der in den Schrittdaten eingestellten Verfahrdistanz übereinstimmen. <u>//Achtung</u> Wenn die Betriebsart der Schrittdaten "relative koordinierte Bewegung" ist, notieren Sie die Position des Betriebsstarts und die Verfahrdistanz. Dieser Alarm wird erzeugt, wenn die Position bei Spannungszufuhr außerhalb des Hubbereichs liegt. Bewegen Sie den Schlitten innerhalb des Hubbereichs und führen Sie Spannung zu.</gegenmaßnahme></inhalt>



Alarm _Kommen- tar _058 (01-058)	3А	В	RESET ein- geben	<inhalt> Dieser Alarm wird erzeugt, wenn bei dem Betrieb per Eingabe numerischer Daten der folgende Parameter außerhalb des einstellbaren Bereichs liegt. (einstellbarer Bereich) (1) Area1 < Area2 (Wenn sowohl Area1 als auch Area2 gleich 0 sind, wird der Alarm nicht aktiviert.) (2) Trigger LV ≤ Schubkraft (3) Min. Geschwindigkeit des Antriebs ≤ Schubgeschwindigkeit ≤ Geschwindigkeit (4) Schubgeschwindigkeit ≤ max. Schubgeschwindigkeit des Antriebs (5) Schubkraft ≥ min. Schubkraft des Antriebs (6) Grundparameter "max. Schubkraft" ≥ min. Schubkraft des Antriebs (7) Grundparameter "max. Schubkraft" ≥ Schaltpunkt <gegenmaßnahme>Einstellung der Grundparameter ändern. //Achtung Siehe Gebrauchsanweisung oder Katalog des Antriebs für die max. Schubgeschwindigkeit, min. Schubkraft und min. Geschwindigkeit des Antriebs.</gegenmaßnahme></inhalt>
Alarm _Kommen- tar _061 (01-061)	3D	В	RESET ein- geben	<inhalt> Dieser Alarm wird erzeugt, wenn Schrittdaten mit einer nicht registrierten Schrittdaten-Nr. spezifiziert werden oder wenn die Werte während des Betriebs per Eingabe numerischer Daten im "Movement MOD" außerhalb des Bereichs liegen. (Wenn der Betriebsbefehl nicht per SPS eingeht, wird dieser Alarm je nach Eingangssignal-Intervall und Haltezeit der Signale aktiviert.) <gegenmaßnahmen> (1) Prüfen, ob der "Movement MOD" der Schrittdaten nicht "Leer (deaktiviert)" ist oder andere Werte als [1(ABS)] und [2(INC)] während des Betriebs per Eingabe numerischer Daten eingegeben werden. (2) Eine Prozessverzögerung der SPS oder Scanning-Verzögerung des Controllers kann auftreten. Stellen Sie sicher, dass zwischen den Eingangssignalen ein zeitlicher Abstand von mindestens dem 2-Fachen der Kommunikationszykluszeit besteht.</gegenmaßnahmen></inhalt>
Alarm _Kommen- tar _062 (01-062)	3E	В	RESET ein- geben	Stoke (10:2) Positionerbetrieb (0:00) <inhalt> Der Antrieb überfährt die in den Grundparametern "Stroke (+)" und "Stroke (-)"eingestellte Hubgrenze, wenn der angeforderte Vorgang während des Betriebs per Eingabe numerischer Daten durchgeführt wird. <gegenmaßnahme> Sicherstellen, dass die Grundparameter "Stroke (+)" und "Stroke (-)" mit der in den Schrittdaten eingestellten Verfahrdistanz übereinstimmen. //Achtung Wenn die Betriebsart der Schrittdaten "relative koordinierte Bewegung" ist, notieren Sie die Position des Betriebsstarts und die Verfahrdistanz. Dieser Alarm wird erzeugt, wenn die Position bei Spannungszufuhr außerhalb des Hubbereichs liegt. Bewegen Sie den Schlitten innerhalb des Hubbereichs und führen Sie Spannung zu.</gegenmaßnahme></inhalt>
Die Reaktions- kraft ist im Schub- betrieb außerhalb des Bereichs. Die Position ist instabil. (01-096)	Schub- ALM (Pushing ALM)	С	RESET	<inhalt> Der Antrieb wird im Schubbetrieb aus der Ursprungsposition des Schubbetriebs zurückgeschoben. <gegenmaßnahme> Die Distanz zwischen der Ursprungsposition des Schubbetriebs zum geschobenen Objekt vergrößern. Alternativ kann die Schubkraft erhöht werden.</gegenmaßnahme></inhalt>



Die Rückkehr zur Referenzo- psition wurde	REFEREN			<inhalt> eingeste</inhalt>	Rückkehr zur Referenzpos ellten Zeit abgeschlossen.	ition wird nicht innerhalb der	
der einges- tellten Zeit abgeschlossen. (01-097)	M (ORIG ALM)	С	RESET	<gegenmaßnahme> Sicherstellen, dass keine Behinderungen vorhanden sind, die die Antriebsbewegung einschränken.</gegenmaßnahme>			
Drive ist eingeschaltet wenn SVRE ausgeschaltet	Servo OFF ALM	С	RESET	<inhalt> Schubbe angeford</inhalt>	Die Rückkehr zur Referenz etrieb oder Handbetrieb wird dert.	zposition, der Positionierbetrieb, d bei ausgeschaltetem Servomotor	
ist. (01-098)				<gegen dieser V</gegen 	orgänge mit eingeschaltete	g andern, damit die Anforderung m Motor (SVON-Eingang ON) erfolgt.	
Drive ist eingeschaltet wenn SETON ausgeschaltet	Drive ist eingeschaltet wenn SETON Verfahr-ALM	с	RESET	<inhalt> Rückker</inhalt>	Ein Positionier- oder Schul nr zur Referenzposition abg	obetrieb wird angefordert, bevor die eschlossen ist.	
ist. (01-099)				<gegen Abschlu</gegen 	maßnahme> Die Einstellun ss der Rückkehr zur Refere	g ändern, damit diese Vorgänge nach nzposition angefordert werden.	
			RESET	<inhalt> Der Alarm wird erzeugt, wenn der Rückkehrparameter die nachfolgend genannten Bedingungen 1, 2 erfüllt.</inhalt>			
				F	Parametereinstellung der	Rückkehr zur Referenzposition	
Der Sensor wurde bei der	REFEREN			M	lodus für Rückkehr zur Referenzposition	ORIG-Sensor	
Rückkehr zur Referenz-	Sens	С		1 Sch F	hubbetrieb Referenzposition [Stopp]	•Sensor N.O. Ausführung [N.O]	
position (ORIG) nicht erkannt.	(ORIG Sens ALM))		2 End F	dlagenschalter Referenzposition [Sensor]	 Der Referenzposition-Sensor ist nicht wirksam. [deaktiviert] oder Sensor N.O. Ausführung [N.O] 	
(01-103)				* Ein Alarm wird bei dem o.g. Status erzeugt, wenn der Sensor nicht im Antrieb eingebaut ist.			
				<gegenmaßnahme> Die Sensorinstallation und die Einstellungen des Parameters für die Rückkehr zur Referenzposition prüfen.</gegenmaßnahme>			
Die Ceesh	Über- mäßig hohe Gesch- windigkeit (Over speed)	D	RESET SVON ein- geben	<inhalt> Die Motorgeschwindigkeit überschreitet aufgrund einer extern einwirkenden Kraft o. Ä. die spezifizierte Grenze.</inhalt>			
windigkeit hat den Sollwert				<gegenmaßnahme> Dafür sorgen, dass die Motorgeschwindigkeit die max. Geschwindigkeit des Antriebs nicht übersteigt.</gegenmaßnahme>			
überschritten					<u>^</u> A	chtung	
(01-144)				Siehe I Gesch	Bedienungsanleitung oder I windigkeit des Antriebs.	Katalog des Antriebs für die max.	
	Über- spannung Motor (Over motorVol)	D	RESET SVON ein- geben	<inhalt> des zulä</inhalt>	Die Motor-Versorgungsspa ssigen Bereichs.	nnung ist während [SVON] außerhalb	
				<gegen des Con</gegen 	maßnahme> Sicherstellen, trollers innerhalb der Spezi	dass die Motorspannung (M 24 V) fikationen liegt.	
Die Motor- Versor-				\A/inst.e.	<u></u> A	chtung	
gungs- spannung ist				kann e	s während der Beschleunig	ung/Verzögerung zu einem	
außer-				Spann <inhalt></inhalt>	ungsabfall kommen. Dies h Der Alarm kann je nach Be	at einen Alarm zur Folge.	
Sollwert-				regenerative Spannung ausgelöst werden.			
bereichs. (01-145)				innerhal	b der Spezifikationen lieger		
				<u> </u>		chtung	
				Siehe I Betrieb	Bedienungsanleitung oder I osmethode des Antriebs.	Katalog des Antriebs für die	
Die Controller-Tem peratur über-	Über- mäßig hohe Tempe- ratur (Over Temp)	D	RESET SVON ein- geben	<inhalt> Controlle</inhalt>	Die Temperatur in der Umgers ist zu hoch.	gebung des Leistungsteils des	
schreitet den Sollwertbereich. (01-146)				<gegen die Tem</gegen 	maßnahme> Das System c peratur in der Umgebung d	ptimieren, um sicherzustellen, dass es Controllers angemessen ist.	



				<inhalt> Die Steuerungs-Versorgungsspannung im Controller liegt außerhalb des Sollwertbereichs</inhalt>
Die Controller- Versorgungs- spannung ist außerhalb des	Über- spannung Steue- rung	D	RESET SVON ein- geben	 Gegenmaßnahme> Sicherstellen, dass die Steuerungsspannung (C 24 V) des Controllers innerhalb der Spezifikationen liegt.
				Achtung
				Bei einer gemeinsamen Spannungsversorgung für Steuerung und Motor oder bei Verwendung einer einschaltstrombegrenzten Spannungsversorgung kann während der Beschleunigung/Verzögerung ein Spannungsabfall auftreten, der einen Abfall der Versorgungsspannung zur Folge haben kann.
Sollwert- bereichs.	(Over CrtlVol)			<inhalt> Der Alarm kann je nach Betriebsmethode des Antriebs durch die regenerative Spannung ausgelöst werden.</inhalt>
(01-147)				< Gegenmaßnahme> Sicherstellen, dass die Betriebsbedingungen innerhalb der Spezifikationen liegen.
				Achtung
				Siehe Bedienungsanleitung oder Katalog des Antriebs für die Betriebsmethode des Antriebs.
Die Stromgrenze	Überlast (Over load)	D	RESET SVON ein- geben	<inhalt> Der kumulierte Stromwert am Ausgang übersteigt den spezifizierten Wert.</inhalt>
wurde (überschritten. k (01-148)				<gegenmaßnahme> Sicherstellen, dass keine Behinderungen vorhanden sind, die die Antriebsbewegung einschränken. Sicherstellen, dass die Last, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung innerhalb des für den Antrieb spezifizierten Bereichs liegen.</gegenmaßnahme>
Die Zielposition wurde nicht	Die Zielposition vurde nicht nnerhalb des estgelegten Zeitraums erreicht. 01-149)		RESET D SVON ein- geben	<inhalt> Die eingestellte Position wurde nicht innerhalb des festgelegten Zeitraums erreicht.</inhalt>
festgelegten Zeitraums erreicht. (01-149)		D		<gegenmaßnahme> Sicherstellen, dass keine Behinderungen vorhanden sind, die die Antriebsbewegung einschränken. Sicherstellen, dass die Last, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung innerhalb des für den Antrieb spezifizierten Bereichs liegen.</gegenmaßnahme>
Kommuni- kations- fehler. (01-150)	Steuerun g Befehl ALM (Ctrl Comm ALM)	D	RESET SVON ein- geben	<inhalt> Die Verbindung zu höher geschalteten Geräten (z. B. PC oder Teaching Box) ist unterbrochen. <inhalt> Die Verbindung zu höher geschalteten Geräten (z. B. PC oder Teaching Box) ist unterbrochen. Bei einem Kommunikationsfehler der PC oder der Teaching Box kann der Alarm zurückgesetzt werden, nachdem diese wieder angeschlossen wurden.</inhalt></inhalt>
Encodor	Encoder- Alarm (Encoder ALM)	E	Die Spannungs- versorgung des Controllers aus- und wieder einschalten.	<inhalt> Störung in der Kommunikation mit dem Encoder.</inhalt>
Encoder- Fehler (01-192)				<gegenmaßnahme> Anschluss des Antriebskabels prüfen.</gegenmaßnahme>
Motorphase wird nicht innerhalb der eingestellten Zeit gefunden. (01-193)	Polarität nicht gefunden	E	Die Spannungs- versorgung des Controllers aus- und wieder einschalten.	<inhalt> Motorphase wird nicht innerhalb der eingestellten Zeit gefunden. (Wenn der Motor nach dem Einschalten der Spannungszufuhr zum ersten Mal eingeschaltet wird (SVON eingeschaltet), muss sich der Antrieb zunächst ein wenig bewegen, um die Motorphase zu finden. Wenn diese Motorbewegung jedoch nicht ausgeführt werden kann, wird dieser Alarm aktiviert.)</inhalt>
				<gegenmalsnanme> Sicherstellen, dass keine Beninderungen vorhanden sind, die die Antriebsbewegung einschränken und im Anschluss den Motor einschalten (SVON eingeschaltet).</gegenmalsnanme>
Der	Über		Die Spannungs- versorgung	<inhalt> Der Ausgangsstrom des Stromkreises ist übermäßig hoch.</inhalt>
m hat den Sollwert überschritten. (01-194)	strom (Over current)	E	des Controllers aus- und wieder einschalten.	<gegenmaßnahme> Sicherstellen, dass kein Kurzschluss in den Antriebskabeln, Steckern usw. vorliegt. Prüfen, ob die Kombination aus Antrieb und Controller kompatibel ist.</gegenmaßnahme>



Überlauf des Fehler- zählers (01-196)	Fehler Überlauf (Err overflow)	E	Die Spannungs- versorgung des Controllers aus- und wieder einschalten.	<inhalt> Überlauf des Positions-Fehlerzählers im Controller.</inhalt>
				<gegenmaßnahme> Sicherstellen, dass keine Behinderungen vorhanden sind, die die Antriebsbewegung einschränken. Sicherstellen, dass die Last, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung innerhalb des für den Antrieb spezifizierten Bereichs liegen.</gegenmaßnahme>
Ein Speicher- fehler ist aufgetreten. (01-197)	Speicher -ALM (Memory ALM)	E	Die Spannungs-	<inhalt> Störung des EEPROM.</inhalt>
			versorgung des Controllers aus- und wieder einschalten.	<gegenmaßnahme> Bitte SMC kontaktieren. (Die Anzahl der EEPROM-Schreibvorgänge ist auf ca. 100 000 begrenzt.)</gegenmaßnahme>
CPU-Fehler (01-198)	CPU- Fehler	E	Die Spannungs- versorgung des	<inhalt> Funktionsstörung der CPU. (Möglicher Ausfall der CPU oder der umliegenden Schaltkreise oder Funktionsstörung der CPU aufgrund elektromagnetischer Störsignale.)</inhalt>
			Controllers aus- und wieder einschalten.	<gegenmaßnahme> Wenn der Alarm selbst nach erneuter Spannungszufuhr nicht deaktiviert werden kann, SMC kontaktieren.</gegenmaßnahme>

*1 Wenn ein Alarm erzeugt wird, werden die 3-stellige Zahlen hinter [-] in dieser Tabelle [(Code)] im [Alarmcode] in Byte16-19 im Eingangsbereich der Speicherabbildung gespeichert. Die Zahlen des Alarmcodes in dieser Tabelle werden in Dezimalzahlen angegeben.



16. Vorsichtsmaßnahmen bei Verdrahtung und Kabeln

⚠Warnung

(1) Vor dem Einstellen, der Montage oder Veränderungen an der Verdrahtung stets die Spannungsversorgung des Produkts abschalten.

Andernfalls kann es zu Elektroschock, Fehlfunktionen und Schäden kommen.

- (2) Die Kabel nicht entfernen. Ausschließlich spezifizierte Kabel verwenden.
- (3) Kabel oder Stecker nicht bei anliegender Spannung anschließen oder entfernen.

Achtung

- (1) Stecker sicher anschließen. Auf die korrekte Polarität achten und den Klemmen keine Spannung zuführen, die nicht den in der Gebrauchsanweisung spezifizierten Werten entspricht.
- (2) Stecker sicher anschließen. Die korrekte Verdrahtung und Polarität der Stecker sicherstellen.
- (3) Treffen Sie geeignete Maßnahmen gegen Rauschen. Rauschen in Signalleitungen kann zu Fehlfunktionen führen. Als Gegenmaßnahme die hoch und Niederspannungsleitungen trennen und die Verdrahtung verkürzen usw.
- (4) Drähte und Kabel nicht zusammen mit Netzanschluss- bzw. Hochspannungskabeln verlegen. Andernfalls können Interferenzen und Spannungsspitzen von diesen Kabeln ausgehen, die zu Fehlfunktionen des Produkts führen können. Die Kabel des Produkts getrennt von Netzanschlussund Hochspannungskabeln verlegen.
- (5) Sicherstellen, dass keine Kabel von der Antriebsbewegung beschädigt werden können.
- (6) Für den Betrieb müssen alle Kabel gesichert sein. Die Kabel an der Anschlussstelle in den elektrischen Zylinder nicht über scharfe Kanten biegen.
- (7) Die Kabel nicht biegen, knicken, verdrehen. Die Kabel keiner externen Krafteinwirkung aussetzen. Nicht mit über scharfe Kanten gebogenen Kabeln betreiben. Andernfalls besteht das Risiko von Elektroschock, Kabelbruch, Kontaktfehler und Kontrollverlust über das Produkt.
- (8) Das aus dem Produkt herausragende Motorkabel vor der Verwendung in Position fixieren. Das Motorkabel ist kein Robotikkabel und kann beschädigt werden, wenn es bewegt wird. Daher darf Bereich A (siehe Zeichnung unten) nicht in einer biegsamen Leitung platziert werden.



(9) Wird das Antriebskabel wiederholt gebogen, ein "Robotikkabel" wählen. Kabel nicht in einer biegsamen Leitung mit einem kleineren Radius als dem spezifizierten verlegen (kleinster Biegeradius: 50 mm).

Wenn Standardkabel wiederholt gebogen werden, können Elektroschock, Kabelbruch, Kontaktfehler und Kontrollverlust über das Produkt die Folge sein.



(10) Die korrekte Verdrahtung des Produkts überprüfen. Durch einen Isolationsfehler (Interferenzen mit anderen

Schaltkreisen, unzureichende Isolierung zwischen Anschlussklemmen usw.) kann eine zu hohe Spannung oder ein zu hoher Strom in den Controller gelangen und Schaden verursachen.

(11) Die Geschwindigkeit / Schubkraft können je nach Kabellänge, Last und Montagebedingungen usw. variieren. Bei einer Kabellänge von über 5 m wird die Geschwindigkeit / Schubkraft max. um 10 % pro 5 m reduziert. (Bei einer Kabellänge von 15 m max. 20 % Reduktion.)

Transport

Achtung (1) Das Produkt nicht am Motor oder an den Kabeln halten oder hängen lassen.



17. Elektrische Antriebe/Allgemeine Sicherheitshinweise

17.1 Konstruktion und Auswahl

Warnung

(1) Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung des Produkts.

Eine unsachgemäße Handhabung/Bedienung entgegen den Anweisungen der Gebrauchsanweisung kann Schäden und einen Betriebsausfall des Produkts zur Folge haben. Jegliche Schäden, die auf eine derartige unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

- (2) Es besteht die Gefahr von gefährlichen, abrupten Bewegungen des Produkts, wenn gleitende Teile der Anlage durch externe Kräfte verdreht werden o. Ä. In solchen Fällen besteht Verletzungsgefahr, z. B. durch ein Mitreißen der Hände oder Füße in die Anlage, oder die Anlage selbst kann beschädigt werden. Daher ist die Anlage so zu konzipieren, dass derartigen Risiken vorgebeugt wird.
- (3) Eine Schutzabdeckung wird empfohlen, um die Verletzungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Wenn ein angetriebenes Objekt und bewegliche Teile des Produkts sich nahe beieinander befinden, besteht Verletzungsgefahr. Das System so konstruieren, dass Körperkontakt vermieden wird.
- (4) Ziehen Sie alle feststehenden und angeschlossenen Teile fest, so dass sie sich nicht lösen können. Wenn das Produkt mit hoher Geschwindigkeit betrieben oder an Orten mit starken Vibrationserscheinungen aufgestellt wird, ist sicherzustellen, dass alle Teile fest angezogen bleiben.
- (5) Ziehen Sie einen möglichen Ausfall der Energieversorgung in Betracht. Es sind Maßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen und Anlagenschäden im Falle eines Stromausfalls zu treffen.
- (6) Das Verhalten des gesamten Systems bei einem Not-Aus berücksichtigen. Das System so konzipieren, dass keine Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht, wenn die Anlage durch einen manuellen Not-Aus bzw. infolge anomaler Bedingungen wie Stromausfall durch das Auslösen einer Sicherheitseinrichtung angehalten wird.
- (7) Die einzuleitenden Schritte bei einer Wiederinbetriebnahme nach einem Not-Aus oder einem unvorhergesehenen Stillstand des Systems planen. Das System so konzipieren, dass bei der Wiederinbetriebnahme keine Personen- oder Sachschäden verursacht werden können.
- (8) Demontage und Modifikationen sind untersagt. Zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Modifikationen, einschließlich nachträgliches Bearbeiten, vor. Dies könnte zu Verletzungen und/oder Unfällen führen.
- (9) Das Stopp-Signal, die "EMG"-Klemme des Controllers und den Stopp-Schalter auf der Teaching Box nicht für einen Not-Aus des Systems verwenden. Das Stopp-Signal, die "EMG"-Klemme des Controllers und der Stopp-Schalter auf der Teaching Box dienen der Verzögerung und dem Anhalten des Antriebs. Das System mit einem Not-Aus-Schaltkreis, der die entsprechenden Sicherheitsstandards erfüllt, betreiben.
- (10) Bei Einsatz in einer vertikalen Anwendung muss eine Sicherheitsvorrichtung eingebaut werden.

Die Kolbenstange kann aufgrund des Werkstückgewichts herabfallen. Die Sicherheitsvorrichtung darf den normalen Betrieb der Maschine nicht behindern.

Achtung

- (1) Betreiben Sie das Produkt innerhalb des maximal zulässigen Hubbereichs. Das Produkt wird beschädigt, wenn es mit einem Hub über dem max. Hub betrieben wird. Siehe technische Daten des Produkts.
- (2) Wenn das Produkt wiederholt in Zyklen mit Teilhüben betrieben wird, das Produkt min. alle 1 000 Hübe einmal mit Vollhub betreiben.

Andernfalls kann sich die Schmierung abnutzen.

(3) Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, in denen es übermäßigen externen Kräften oder Stößen ausgesetzt ist.

Das Produkt kann beschädigt werden. Die Komponenten inklusive des Motors sind innerhalb genauer Toleranzgrenzen gefertigt, so dass bereits eine leichte Verformung Funktionsstörungen oder ein Festfahren verursachen kann.

(4) Während des Betriebs ist die Rückkehr zur Referenzposition nicht möglich. Diese Funktion kann während des Positionier- oder Schubbetriebs nicht ausgeführt werden.



(5) Siehe Angaben zu Signalgebern (Best Pneumatics Nr. 2), wenn ein Signalgeber eingebaut ist und verwendet wird.

17.2 Montage

Warnung

- (1) Montage und Betrieb des Produkts dürfen erst erfolgen, nachdem die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchgelesen und ihr Inhalt verstanden wurde. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Einsichtnahmen an einem sicheren Ort auf.
- (2) Ziehen Sie alle Gewinde mit den richtigen Anzugsdrehmomenten fest. Für die Montage des Produkts die Schrauben mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment festziehen (sofern nicht anders angegeben).
- (3) Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Produkt vor. Änderungen an diesem Produkt können die Lebensdauer des Produkts verkürzen und es beschädigen. Dies kann Verletzungen verursachen und andere Anlagen und Maschinenanlagen beschädigen.
- (4) Bei Verwendung einer externen Führung muss die Führungsachse parallel zur Antriebsachse liegen.

Wenn die externe Führung nicht parallel liegt, wird die Gewindespindel beschädigt oder weist starke Verschleißerscheinungen auf.

- (5) Bei Verwendung einer externen Führung, befestigen Sie die beweglichen Teile des Antriebs und die Last derart, dass sich die Last und die Führung während des Hubes nicht behindern. Die gleitenden Teile von Produktrohr oder Kolbenstange dürfen nicht durch Schläge mit anderen Gegenständen zerkratzt oder verbeult werden. Die Komponenten sind innerhalb genauer Toleranzgrenzen gefertigt, so dass bereits eine leichte Verformung Funktionsstörungen verursachen kann.
- (6) Verhindern Sie durch regelmäßiges Auftragen von Schmierfett, dass drehende Teile (Stifte usw.) blockieren.
- (7) Das Produkt erst dann verwenden, wenn sichergestellt wurde, dass es korrekt funktioniert. Nach Montage- oder Reparaturarbeiten die Spannungsversorgung anschließen und mithilfe geeigneter Funktionskontrollen die korrekte Montage überprüfen.
- (8) Kragträger

Wird ein Antrieb mit hoher Geschwindigkeit betrieben, während er an einer Seite fixiert und an der anderen Seite frei ist (Ausführung mit Flansch, Fuß, Gabelgelenk, Direktmontage), kann die am Hubende verursachte Vibration die Einwirkung eines Biegemoments auf den Antrieb verursachen, was möglicherweise Schäden hervorruft. In einem solchen Fall ein Abstützelement verwenden, um die Vibration des Antriebsgehäuses zu unterdrücken oder die Geschwindigkeit verringern, damit der Antrieb nicht vibriert. Ebenfalls ein Abstützelement installieren, wenn das Antriebsgehäuse bewegt oder wenn ein Langhub-Antrieb mit einem fixierten Ende horizontal installiert wird.

(9) Bei der Montage des Antriebs oder dem Werkstückanbau keine hohen Stoß- oder Momentkräfte anwenden.

Eine externe Kraft, die das zulässige Moment überschreitet, kann Teile der Führungseinheit lockern, den Gleitwiderstand erhöhen usw.

(10) Sehen Sie ausreichend Freiraum für Wartungsarbeiten vor.

Lassen Sie genügend Freiraum für Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten.



17.3. Vorsichtsmaßnahmen

Marnung

(1) Während des Betriebs den Motor nicht berühren.

Die Oberfläche des Motors kann sich je nach Betriebsbedingungen auf eine Temperatur zwischen 90 °C und 100 °C erhitzen. Dieser Temperaturanstieg kann auch alleine durch den spannungsgeladenen Zustand verursacht werden. Berühren Sie den Motor nicht, wenn dieser in Betrieb ist, da dies Verbrennungen verursachen kann.

- (2) Die Spannungsversorgung sofort unterbrechen, wenn am Produkt abnormale Hitze, Rauch oder Feuer usw. auftritt.
- (3) Halten Sie den Betrieb sofort an, wenn abnormale Betriebsgeräusche oder Vibrationen auftreten. Wenn es zu abnormalen Betriebsgeräuschen oder Vibrationen kommt, ist das Produkt möglicherweise nicht korrekt montiert. Wird das Produkt nicht zu Wartungszwecken angehalten, kann das Produkt schwer beschädigt werden.
- (4) Den rotierenden Bereich bzw. bewegliche Teile des Motors während des Antriebs nicht berühren.
- (5) Schalten Sie vor der Durchführung von Einbau-, Einstell-, Inspektions- oder Wartungsarbeiten am Produkt, Controller und an angeschlossenen Anlagen unbedingt die jeweiligen Spannungsversorgungen ab. Verriegeln Sie anschließend den Schalter, so dass nur die mit den Arbeiten beschäftigte Person die Spannungsversorgung wieder herstellen kann oder installieren Sie einen Schutzkontaktstecker o.Ä.
- (6) Bei der Antriebsausführung mit Servomotor (24 VDC) erfolgt der "Motorphasen-Erfassungsschritt" durch Eingabe des Servo-On-Signals, direkt nachdem der Controller eingeschaltet wird. Beim "Motorphasen-Erfassungsschritt" wird der Tisch/Kolben um maximal den Abstand einer Gewindesteigung bewegt. (Der Motor dreht sich in umgekehrte Richtung, wenn der Schlitten auf ein Hindernis wie z. B. die End-Dämpfscheibe trifft.) Den "Motorphasen-Erfassungsschritt" bei der Installation und Verwendung dieses Antriebs berücksichtigen.

Achtung

- (1) Die für die Verwendung gelieferte Kombination von Controller und Antrieb nicht ändern. Die Produktparameter werden werkseitig eingestellt. Bei einer Kombination der Endstufe mit einem anderen Antrieb kann es zu einem Ausfall kommen.
- (2) Überprüfen Sie das Produkt vor dem Betrieb auf folgende Punkte.
 - a) Schäden an der Spannungsversorgungs- und Signalleitung
 - b) Überprüfen der Versorgungs- und Signalleitungen auf lose Anschlüsse
 - c) Lose Montage von Antrieb/Zylinder und Controller/Endstufe
 - d) Fehlfunktion
 - e) Not-Aus des gesamten Systems
- (3) Wenn mehrere Personen an der Arbeit beteiligt sind, vor Beginn derselben die Vorgehensweise, Zeichen, Maßnahmen im Notfall und den Betriebsstart nach Durchführung dieser Maßnahmen festlegen. Außerdem muss eine Person bestimmt werden, die die Arbeiten überwacht und nicht an der Ausführung derselben beteiligt ist.
- (4) Die tatsächliche Geschwindigkeit des Produkts kann durch die Nutzlast geändert werden. Bei der Produktauswahl die Kataloganweisungen in Bezug auf die Modellauswahl und die technischen Daten beachten.
- (5) Während der Rückkehr zur Referenzposition keine Last, Stoßeinwirkungen oder Widerstand zusätzlich zur transportierten Last zulassen. Bei der Rückkehr zur Ausgangsposition durch Schubkraft, verursacht eine zusätzliche Kraft die Verschiebung der Ursprungsposition, da sie auf dem erfassten Motordrehmoment beruht.
- (6) Das Typenschild darf nicht abgenommen werden.
- (7) Einen Betriebstest bei langsamer Geschwindigkeit durchführen. Den Betrieb mit der festgelegten Geschwindigkeit starten, nachdem sichergestellt wurde, dass keine Störungen vorliegen.

[Erdung]

Warnung

- (1) Den Antrieb korrekt erden.
- (2) Die Erdung muss über einen separaten Erdungsanschluss erfolgen. Eine separate Erdung der Klasse D verwenden. (Erdungswiderstand maximal 100 Ω)
- (3) Die Erdungskabellänge so kurz wie möglich halten.

[Entpacken]

(1) Vergewissern Sie sich, dass das erhaltene Produkt mit der Bestellung übereinstimmt. Wenn ein anderes als das bestellte Produkt installiert wird, kann dies Verletzungen oder Schäden zur Folge haben.


17.4 Betriebsumgebung

Warnung

(1) Nicht in den folgenden Umgebungen verwenden:

- 1. Orte mit hohem Schwebstoffanteil.
- 2. Orte, an denen die Umgebungstemperatur außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs liegt (siehe technische Daten).
- 3. Orte, an denen die Luftfeuchtigkeit außerhalb des angegebenen Bereichs für die Luftfeuchtigkeit liegt (siehe technische Daten).
- 4. Orte, an denen ätzende Gase, brennbare Gase, Salzwasser, Wasser und Dampf vorhanden sind.
- 5. Orte, an denen starke Magnet- oder Stromfelder entstehen.
- 6. Orte, an denen direkte Vibrations- oder Stoßkräfte auf das Produkt wirken.
- 7. Staubige Bereiche oder Bereiche, die Wasserspritzern oder Öltropfen ausgesetzt sind.
- 8. Bereiche, die direkter Sonneneinstrahlung (UV-Strahlen) ausgesetzt sind.
- 9. Umgebungen auf einer Höhe von 1 000 über NN oder höher. Die Wärmestrahlung und die Prüfspannung nehmen ab.

Wenden Sie sich für Details an SMC.

(2) Nicht in Umgebungen einsetzen, in denen das Produkt direkt dem Kontakt mit Flüssigkeiten wie Schneidflüssigkeit ausgesetzt ist.

Eine Kontamination des Produkts durch Schneidöl, Kühlmittel oder Ölnebel kann einen Produktausfall oder einen erhöhten Gleitwiderstand zur Folge haben.

- (3) Eine Schutzabdeckung installieren, wenn das Produkt in einer Umgebung verwendet wird, die Fremdkörpern, wie Staub, Schneidspänen und Schweißspritzern ausgesetzt ist. Spiel oder ein erhöhter Gleitwiderstand kann die Folge sein.
- (4) Wenn das Produkt im direkten Sonnenlicht eingesetzt wird, sollte dieses abgeblockt werden.
- (5) Schirmen Sie das Produkt ab, wenn eine Wärmequelle in der Nähe ist. Benachbarte Hitzequellen könnten einen Temperaturanstieg des Produkts bewirken, und der Betriebstemperaturbereich könnte überschritten werden. Eine Schutzabdeckung o. Ä. vorsehen.
- (6) Schmieröl kann sich aufgrund der äußeren Umgebung und der Betriebsbedingungen verringern, wodurch sich die Schmierleistung verschlechtert, was die Lebensdauer des Produkts verkürzt.

[Lagerung]

Warnung

- (1) Das Produkt nicht an Orten lagern, an denen es in direkten Kontakt mit Regen oder Wassertropfen kommt. Das Produkt nicht an Orten lagern, an denen es schädlichen Gasen oder Flüssigkeiten ausgesetzt ist.
- (2) Das Produkt an einem vor direkter Sonneneinstrahlung abgeschirmten Ort lagern, an dem Temperatur und Luftfeuchtigkeit im vorgegebenen Bereich liegen (-10 °C bis 60 °C und bis max. 85 %. Keine Kondensation, kein Gefrieren)
- (3) Das Produkt während der Lagerung keinen Vibrations- oder Stoßeinwirkungen aussetzen.



17.5 Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung

AWarnung

- (1) Dieses Produkt darf nicht auseinandergebaut oder repariert werden. Brandgefahr und Gefahr von Elektroschock.
- (2) Überprüfen Sie die Spannung vor einer Änderung oder Überprüfung der Verdrahtung zunächst mindestens 5 Minuten nach Abschalten der Spannungsversorgung mithilfe eines Multimeters. Es besteht Elektroschockgefahr.

Achtung

- (1) Die Wartungsarbeiten müssen den Angaben der Gebrauchsanweisung entsprechen. Eine unsachgemäße Handhabung kann Verletzungen und Schäden oder Fehlfunktionen der Geräte und Ausrüstungen verursachen.
- (2) Entfernen des Produkts Wenn Geräte gewartet werden, überprüfen, ob vorher Maßnahmen getroffen wurden, die ein Herabfallen von Werkstücken oder unkontrollierte Anlagenbewegungen verhindern. Anschließend die Spannungsversorgung des Systems unterbrechen. Überprüfen Sie bei der Wiederinbetriebnahme, ob das Gerät normal funktioniert und sich die Antriebe in der korrekten Position befinden.

[Schmierung]

Achtung

(1) Das Produkt wird bei der Herstellung lebensdauergeschmiert und erfordert keine Schmierung im Zuge der Wartungsarbeiten.

Bitte SMC kontaktieren, wenn Schmiermittel aufgetragen werden soll.

17.6 Vorsichtsmaßnahmen für Antriebe mit Motorbremse

Warnung

(1) Die Motorbremse nicht als Sicherheitsverriegelung oder eine Steuerung verwenden, die eine Verriegelungskraft erfordert.

Die Motorbremse des Produkts ist konzipiert, um das Herunterfallen von Werkstücken zu verhindern. (2) Verwenden Sie bei Anwendungen mit vertikaler Montage das Produkt mit Motorbremse.

- Wenn das Produkt nicht mit einer Motorbremse ausgestattet ist, bewegt es sich und das Werkstück fällt herunter, wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wird. Wenn kein Antrieb mit Motorbremse verwendet wird ist die Ausrüstung als Vorsichtsmaßnahme entsprechend auszulegen.
- (3) "Maßnahmen zum Schutz gegen das Herunterfallen von Werkstücken" bedeutet, dass verhindert wird, dass das Werkstück aufgrund seines Eigengewichts herunterfällt, wenn der Betrieb des Produkt angehalten und die Spannungsversorgung unterbrochen wird.
- (4) Das Produkt bei aktivierter Motorbremse weder Stoßbelastungen noch starken Vibrationen aussetzen.

Wenn externe Stoßbelastungen oder starke Vibrationen auf das Produkt einwirken, verliert die Motorbremse an Haltekraft, was den Gleitteil der Motorbremse beschädigen und die Lebensdauer verkürzen kann. Das Gleiche geschieht, wenn die Motorbremse, verursacht durch eine Kraft, die über der Haltekraft des Produkts liegt, verrutscht, da dies den Verschleiß der Motorbremse beschleunigt.

(5) Keine Flüssigkeiten, Öl oder Schmierfett auf die Motorbremse und die umliegenden Bereiche auftragen.

Werden Flüssigkeiten, Öl oder Schmierfett auf den Gleitteil der Motorbremse aufgetragen, wird die Haltekraft stark verringert.

- (6) "Maßnahmen zum Schutz gegen das Herunterfallen von Werkstücken" treffen. Vor Montage-, Einstellungs- und Wartungsarbeiten am Produkt sicherstellen, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Wenn die Bremse bei vertikal montierten Produkten gelöst wird, kann das Werkstück aufgrund seines Eigengewichts herunterfallen.
- (7) Wenn der Antrieb manuell betrieben wird (wenn das SVRE-Ausgangssignal ausgeschaltet ist), der [LK RLS]-Klemme des Spannungsversorgungssteckers 24 VDC zuführen. Wird das Produkt mit aktivierter Motorbremse betrieben, wird der Verschleiß der Gleitfläche der Motorbremse beschleunigt. Dies verringert die Haltekraft und die Lebensdauer des Verriegelungsmechanismus.
- (8) Der [LK RLS]-Klemme nicht kontinuierlich 24 VDC zuführen. Nur während des normalen Betriebs der [LK RLS]-Klemme (Entriegelung der Motorbremse) eine Spannung von 24 VDC zuführen. Wenn der [LK RLS]-Klemme kontinuierlich Spannung zugeführt wird, wird die Motorbremse gelöst und Werkstücke können bei Stopp (EMG) herabfallen. /Siehe Gebrauchsanweisung des Controllers (Serie LEC) für nähere Details zur Verdrahtung.



18. Controller und Peripheriegeräte/Vorsichtsmaßnahmen

18.1 Konstruktion und Auswahl

Warnung

(1) Die angegebene Versorgungsspannung beachten.

Fehlfunktionen und Schäden am Controller können die Folge sein. Ist die zugeführte Spannung niedriger als die spezifizierte Spannung, wird die Last möglicherweise aufgrund eines internen Spannungsabfalls nicht bewegt. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Betriebsspannung.

- (2) Das Produkt nicht außerhalb der angegebenen Betriebsbereichsgrenzen betreiben. Brand, Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Antriebs können die Folge sein. Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Spezifikationen.
- (3) Installieren Sie einen Not-Aus-Schaltkreis. Bitte installieren Sie den Notausschalter außerhalb des Gehäuses, damit der Anlagenbetrieb unverzüglich unterbrochen und die Spannungsversorgung abgeschaltet werden kann.
- (4) Um möglicherweise durch einen Ausfall verursachte Schäden und Fehlfunktionen dieses Produkts zu vermeiden, ist es sinnvoll, vor dem Einsatz ein Sicherheitssystem (Systembackup) vorzusehen, wie z.B. Multiplexing der Bauteile und Anlage, ausfallsicheres System usw.
- (5) Wird bei unerwartet hoher Wärme- oder Rauchentwicklung bzw. Feuerfangen usw. des Produkts ein Brand oder die Gefahr von Personenschäden befürchtet, ist sofort die Spannungszufuhr für das Produkt und das System abzuschalten.
- (6) Die Anzahl der Schreibvorgänge im EEPROM des Controllers der Serie JXC91 ist auf 1 000 000 begrenzt.

Wird diese Grenze überschritten, ist ein korrektes und zuverlässiges Schreiben nicht mehr möglich.



18.2 Vorsichtsmaßnahmen

⚠Warnung

- (1) Das Innere des Controllers und den Controller-Stecker nicht berühren. Dies kann zu Elektroschock oder Schäden am Controller führen.
- (2) Das Produkt nicht mit nassen Händen in Betrieb nehmen oder einstellen. Es besteht die Gefahr eines Elektroschocks.
- (3) Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder ein Bauteil fehlt. Elektroschock, Brand und Verletzungen können die Folge sein.
- (4) Ausschließlich die spezifizierte Kombination von Controller und elektrischem Antrieb verwenden. Andernfalls können Antrieb oder Controller beschädigt werden.
- (5) Achten Sie darauf, nicht von dem Werkstück erfasst oder geschlagen zu werden, während sich der Antrieb bewegt.
 - Es besteht Verletzungsgefahr.
- (6) Die Spannungsversorgung für das Produkt erst einschalten, wenn sichergestellt ist, dass das Werkstück sicher in dem Bereich bewegt werden kann. Die Bewegung des Werkstücks kann einen Unfall verursachen.
- (7) Das Produkt im bestromten Zustand und über einen gewissen Zeitraum nach dem Ausschalten der Spannungsversorgung nicht berühren, da es heiß ist. Die hohen Temperaturen können Verbrennungen verursachen.
- (8) Überprüfen Sie vor Installations-, Verdrahtungs- und Wartungsarbeiten die Spannung frühestens fünf Minuten nach dem Abschalten der Spannungsversorgung mithilfe eines Multimeters. Elektroschock, Brand und Verletzungen können die Folge sein.
- (9) Das Produkt nicht in Umgebungen verwenden, in denen sie Staub, Metallstaub, Metallspänen bzw. Wasser-, Öl- oder Chemikalienspritzern ausgesetzt sein könnten. Es kann zu einem Ausfall oder Funktionsstörungen kommen.
- (10) Das Produkt nicht im Wirkungsbereich von Magnetfeldern einsetzen. Andernfalls kann es zum Ausfall des Geräts oder zu Fehlfunktionen kommen.
- (11) Die Produkte nicht in Umgebungen verwenden, in denen brennbare, explosive oder korrodierende Gase, Flüssigkeiten oder sonstige Substanzen vorhanden sind. Dies kann zu Bränden, Explosionen oder Korrosion führen.
- (12) Strahlungswärme vermeiden, die von starken Wärmequellen wie direkter
- Sonneneinstrahlung oder Öfen ausgeht.

Dies kann einen Produktausfall des Controllers oder der Peripheriegeräte verursachen.

- (13) Das Produkt nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturschwankungen verwenden. Dies kann einen Produktausfall des Controllers oder der Peripheriegeräte verursachen.
- (14) Nicht an einem Ort einsetzen, an dem Spannungsspitzen erzeugt werden. Wenn sich Geräte, die Spannungsspitzen erzeugen (z. B. elektromagnetische Heber, Hochfrequenzinduktionsöfen, Motoren usw.) in der Nähe des Produktes befinden, kann dessen interner Schaltkreis beschädigt oder zerstört werden. Keine Erzeuger von Spannungsspitzen verwenden und auf ordnungsgemäße Verdrahtung achten.
- (15) Das Produkt nicht an einem Ort installieren, an dem es Vibrationen oder Stößen ausgesetzt ist. Andernfalls kann es zum Ausfall des Geräts oder zu Fehlfunktionen kommen.
- (16) Bei Verwendung des Produkts mit einem Relais oder Elektromagnetventil müssen diese mit einer integrierten Funkenlöschung ausgestattet sein.



18.3 Montage

▲Warnung

- (1) Den Controller und die Peripheriegeräte auf feuerfestem Material installieren. Bei einer direkten Installation auf bzw. in der Nähe von entzündlichem Material kann ein Brand entstehen.
- (2) Das Produkt nicht an einem Ort installieren, an dem es Vibrations- und Stoßkräften ausgesetzt ist. Es kann zum Produktausfall und Funktionsstörungen kommen.
- (3) Mit den geeigneten Maßnahmen sicherstellen, dass die Betriebstemperatur des Controllers und der Peripheriegeräte innerhalb der Spezifikationen liegen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Brand des Controllers und der Peripheriegeräte kommen.
- (4) Den Controller und die Peripheriegeräte nicht mit einem großen elektromagnetischen Schütz oder sicherungslosen Schalter, der Vibrationen erzeugt, auf derselben Fläche montieren. Auf verschiedenen Flächen montieren oder den Controller und die Peripheriegeräte fern von solchen Vibrationsquellen halten.
- (5) Den Controller und die Peripheriegeräte auf einer ebenen Fläche installieren. Eine verzogene oder unebene Montagefläche kann eine übermäßige Krafteinwirkung auf das Gehäuse usw. Bewirken und somit Probleme verursachen.

18.4 Verdrahtung

⚠Warnung

- (1) Das Kabel nicht beschädigen, keine schweren Gegenstände darauf abstellen und nicht quetschen. Anschlusskabel keinen wiederholten Biege- bzw. Zugbelastungen aussetzen. Es besteht Elektroschock- und Brandgefahr und das Risiko eines Kabelbruchs.
- (2) Auf eine korrekte Verdrahtung achten. Eine fehlerhafte Verdrahtung kann je nach Schweregrad den Controller oder die Peripheriegeräte beschädigen.
- (3) Keine Verdrahtung vornehmen, solange Spannung anliegt. Der Controller oder die Peripheriegeräte können beschädigt werden und Fehlfunktionen können die Folge sein.
- (4) Das Produkt nicht an den Kabeln festhalten. Dies kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.
- (5) Drähte und Kabel nicht zusammen mit Netzanschluss- bzw. Hochspannungskabeln verlegen. Andernfalls kann Rauschen oder induzierte Spannungsspitzen von den Netzanschluss- oder Hochspannungsleitungen auf die Drähte des Controllers oder die Peripheriegeräte übertragen werden und Fehlfunktionen verursachen.

Die Kabel des Produkts getrennt von Netzanschluss- und Hochspannungskabeln verlegen.

(6) Die Isolierung der Verdrahtung überprüfen.

Durch einen Isolationsfehler (Interferenzen mit anderen Schaltkreisen, unzureichende Isolierung zwischen Anschlussklemmen usw.) kann eine zu hohe Spannung oder ein zu hoher Strom in den Controller gelangen und Schaden verursachen.



18.5 Spannungsversorgung

Achtung

- (1) Verwenden Sie zwischen den Leitungen sowie zwischen Spannungszufuhr und Masse eine Spannungsversorgung mit geringem Rauschen.
 - Bei starkem Rauschen verwenden Sie einen Isoliertransformator.
- (2) Die Spannungsversorgungen f
 ür Controller und I/O-Signal m
 üssen getrennt sein und es darf keine einschaltstrombegrenzte Spannungsversorgung f
 ür sie verwendet werden. Wird eine einschaltstrombegrenzte Spannungsversorgung verwendet, kann es w
 ährend der Beschleunigung oder Verz
 ögerung des Antriebs zu einem Spannungsabfall kommen.
- (3) Treffen Sie deshalb geeignete Vorkehrungen, um Blitzschlägen vorzubeugen. Erden Sie den Überspannungsableiter getrennt von Controller und Peripheriegeräten.

18.6 Erdung

Warnung

- (1) Der Controller ist zu erden, um die Störfestigkeit zu gewährleisten. Andernfalls besteht Elektroschock- oder Brandgefahr.
- (2) Verwenden Sie einen separaten Erdungsanschluss. Erdung der Klasse D verwenden. (Erdungswiderstand maximal 100 Ω)
- (3) Der Erdungspunkt sollte so nah wie möglich am Controller liegen, um die Kabellänge so kurz wie möglich zu halten.
- (4) Für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass der Erdungsanschluss Störungen verursacht, kann sie entfernt werden.

18.7 Wartung

Warnung

- (1) Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch. Vergewissern Sie sich, dass sich Kabel und Schrauben nicht gelöst haben. Lose Schrauben oder Kabel können zu Funktionsstörungen führen.
- (2) Führen Sie nach Beendigung der Wartungsarbeiten einen geeigneten Funktionstest durch. Bei einem nicht einwandfreien Betrieb (wenn der Antrieb sich nicht bewegt usw.), den Betrieb des Systems stoppen.

Andernfalls kann es zu einer unerwarteten Funktionsstörung kommen und die Sicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden.

Zur Bestätigung der Sicherheit einen Not-Aus-Befehl eingeben.

- (3) Den Controller und die Peripheriegeräte nicht demontieren, modifizieren oder reparieren.
- (4) Das Innere des Controllers fern von leitfähigen oder entzündlichen Stoffen halten. Brand oder Explosion können die Folge sein.
- (5) Den Isolationswiderstand und die Prüfspannung an diesem Produkt nicht prüfen.
- (6) Sehen Sie ausreichend Freiraum für Wartungsarbeiten vor. Sehen Sie den Aufbau so vor, dass ausreichender Platz für Wartungsarbeiten vorhanden ist.



19. Fehlersuche

Treten Fehler bei diesem Produkt auf, dient folgende Tabelle zur Ermittlung der Fehlerursache. Wenn keine der genannten Ursachen gefunden wird und der normale Betrieb durch Austauschen eines Teils wieder aufgenommen werden kann, ist davon auszugehen, dass der Fehler im Produkt liegt. Das Produkt kann u. U. durch die Betriebsbedingungen (Anwendung) beschädigt werden. Bitte setzen Sie sich mit SMC in Verbindung, um geeignete Maßnahmen zu besprechen.





Problem- Nr.	Problem	mögliche Ursache	Suchmethode und Identifizierung möglicher Ursachen	Gegenmaßnahmen
1	LED leuchtet nicht.	Spannungsversorgungs-Fehler	Prüfen, ob PWR (grün) des Controllers sich ausschaltet, wenn Spannung zugeführt wird, SVON ON befohlen wird oder der Antrieb in Betrieb ist.	Eine geeignete Spannung und Netzleistung unter Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung des Antriebs und des angeschlossenen Controllers verwenden. → <u>3. Technische Daten (S.12)</u> → <u>5. Externe Anschlüsse (S.23)</u>
		fehlerhafte Verdrahtung	Den Spannungsversorgungs- stecker auf fehlerhafte Verdrahtung, beschädigte Drähte und Kurzschluss prüfen.	Die Verdrahtung unter Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung des Controllers vornehmen. → <u>5. Externe Anschlüsse (S.23)</u> → <u>6. CN1: Spannungsversorgungs- stecker (S.25)</u>
		MS: grüne LED blinkt	 (1) Einstellfehler (2) Stopp des SPS-Betriebs oder Kommunikation im Ruhezustand (Idle). 	(1) Die Konfiguration korrekt einstellen.(2) Die SPS in den RUN-Status schalten.
		[MS] rote LED blinkt	korrigierbarer Fehler	Die Konfiguration korrekt einstellen. Siehe <u>Hardware-Konfiguration (S.19)</u> für Details.
		[MS] rote LED ist eingeschaltet	nicht korrigierbarer Fehler	Das Produkt nicht mehr verwenden. Setzen Sie sich mit Ihrem Vertriebshändler in Verbindung.
		NS: OFF	IP-Adresse nicht eingestellt	Die IP-Adresse korrekt einstellen.
2	MS oder NS ist eingeschaltet oder blinkt	NS: grüne LED blinkt	Es ist keine Kommunikation hergestellt.	 Überprüfen Sie Folgendes und führen Sie anschließend einen Neustart durch. Die Signalleitung aus der SPS ist korrekt angeschlossen. Die Kommunikationsgeschwindigkeit der SPS ist angemessen. Verdrahten Sie die Kommunikationsleitung nicht in der Nähe von Störguellen.
		NS: rote LED blinkt	Kommunikations-Timeout	 Überprüfen Sie Folgendes und führen Sie anschließend einen Neustart durch. Die Signalleitung aus der SPS ist korrekt angeschlossen. Die Kommunikationsgeschwindigkeit der SPS ist angemessen. Verdrahten Sie die Kommunikationsleitung nicht in der Nähe von Störquellen.
		NS: rote LED ist eingeschaltet	Die IP-Adresse wurde dupliziert.	Setzen Sie die IP-Adresse zurück, die noch nicht verwendet wurde.
3	ALM leuchtet	Alarm wird erzeugt	Wenn dies der Fall ist, die Alarmart in dieser Anleitung prüfen.	Siehe Gebrauchsanweisung des Controllers und treffen Sie entsprechende Maßnahmen. \rightarrow <u>15. Alarm für Motorsteuerung</u> (<u>S.62).</u>



4	Kommunikation- sfehler (LEC-W2)	USB-Treiber nicht installiert	Prüfen, ob der USB-Treiber der Umsetzungseinheit installiert ist.	Den USB-Treiber der Kommunikationseinheit installieren. Die Installation des USB-Treibers startet, wenn die Kommunikationseinheit an den PC angeschlossen wird. Der Installationsvorgang wird in "Installationsvorgang der LEC-W2-Einstellsoftware" beschrieben.
		falsche COM-Anschluss- Einstellung	Sicherstellen, dass der korrekte COM-Anschluss für den ACT-Controller eingestellt ist.	Der COM-Anschluss, der dem Controller zugeordnet ist, ist je nach verwendetem PC unterschiedlich. Die Nummer des COM-Anschlusses mit dem an den PC angeschlossenen Controller prüfen. Die COM-Anschlussnummer kann mit dem Gerätemanager des PCs überprüft werden. Details zur Prüfung und Einstellung des COM-Anschlusses finden Sie in der "Installationsanleitung der LEC-W2-Einstellsoftware".
		Anschluss- fehler	Anschlussstatus prüfen.	Sicherstellen, dass Motor-Controller (JXC) = Kommunikationskabel = Kommunikationseinheit = USB-Kabel = PC angeschlossen ist. Die Kommunikation ist beispielsweise nicht möglich, wenn ein Stecker beschädigt ist. Sicherstellen, dass die Spannungsversorgung des Motor-Controllers (JXC) eingeschaltet ist. Die Kommunikation kann bei ausgeschalteter Spannungsversorgung nicht hergestellt werden. Bei Anschluss anderer Geräte als dem Motor-Controller (JXC) (SPS und Messgeräte) an den PC, diese vor der Prüfung entfernen. (Es besteht die Möglichkeit, dass die Kommunikation mit anderen Geräten zu Interferenzen im PC führt.)
5	Kein Betrieb möglich.	Entriegelungs- fehler	Wenn der Entriegelungsschalter ein- oder ausgeschaltet wird, ertönt ein Entriegelungsgeräusch.	 Wenn kein Geräusch der Entriegelung zu hören ist, ist die Entriegelung möglicherweise beschädigt. → Wenn das Problem fortbesteht, bitte SMC kontaktieren.
		Störung der externen Ausrüstung	Prüfen, ob die an den Controller angeschlossene SPS korrekt funktioniert. Einen separaten Testlauf des Controllers durchführen.	Siehe Gebrauchsanweisung des Controllers und treffen Sie entsprechende Maßnahmen. → 9.1 Speicherzuordnung (S.32)
		ungeeignete Spezifikation	Prüfen, ob die Controller-Spezifikationen, die Spannungsversorgung und die Kombination aus Antrieb und Controller korrekt sind.	Gegenmaßnahmen gemäß dieser Anleitung treffen. → <u>3. Technische Daten (S.12)</u>



		fehlerhafte Verdrahtung	Ist die Verdrahtung korrekt angeschlossen? Siehe Gebrauchsanweisung des Controllers zur Prüfung der Verdrahtung und stellen Sie sicher, dass keine beschädigten Drähte oder Kurzschlüsse vorliegen.	Verdrahtung so korrigieren, dass der Eingang/Ausgang der einzelnen Signale korrekt ist. → <u>5. Externe Anschlüsse (S.23)</u> → <u>9.1 Speicherzuordnung (S.32)</u> Siehe Gebrauchsanweisung des
		Elektromagnetische Störsignale	Die Erdung korrekt vornehmen. Kabel nicht bündeln.	Controllers und treffen Sie entsprechende Maßnahmen. → <u>3.4 Montage (S.16)</u>
		falsche Parameter	Prüfen, ob die Parameterwerte korrekt sind. Sicherstellen, dass die Kabel nicht gebündelt sind.	Gegenmaßnahmen gemäß dieser Anleitung treffen. → <u>10. Einstellungen und Dateneingabe</u> (<u>S.41)</u>
	Der Betrieb stoppt zeitweise.	Spannungsabfall	Liegt ein zeitweiser Spannungsabfall in der Spannungsversorgung vor? (Bei einem zeitweisen Spannungsabfall in der Spannungsversorgung schaltet sich die EMG-Klemme des CN1-Spannungsversorgungssteckers aus und der Antrieb stoppt. Dieser Stopp wird jedoch deaktiviert, sobald die Spannungsversorgung wieder korrekt hergestellt ist.)	Es besteht die Möglichkeit eines zeitweisen Spannungsabfalls, wenn die Netzleistung nicht ausreichend ist oder die Spannungsversorgung einschaltstrombegrenzt ist. Die Spannungsversorgung bei Bedarf austauschen. \rightarrow <u>3. Technische Daten (S.12)</u>
		Fehler im Schubbetrieb.	Prüfen, ob der INP-Ausgang sich im Schubbetrieb einschaltet. (Wenn das INP-Ausgangssignal den Abschluss des Schubbetriebs erkennt, kann die SPS den Abschluss des Verfahrvorgangs nicht bestätigen.)	Vor dem Einschalten des Energiesparmodus das INP-Ausgangssignal prüfen. → <u>9.1 Speicherzuordnung (S.32)</u>
5		Ungeeignete Spezifikation	Prüfen, ob die Controller-Spezifikationen, die Spannungsversorgung und die Kombination aus Antrieb und Controller korrekt sind.	Gegenmaßnahmen gemäß dieser Anleitung treffen. → <u>3. Technische Daten (S.12)</u>
		Signal-Timing	Das Timing des Signals aus der SPS in den Controller prüfen.	Zwischen Eingangssignalen ein Intervall von min. 15 ms (Empfehlung: 30 ms) einhalten und den Signalstatus min. 15 ms (Empfehlung: 30 ms) lang aufrechterhalten, da es ansonsten zu einer verzögerten Signalverarbeitung durch die SPS und einer verzögerten Signalerfassung durch den Controller kommen kann. → <u>11.4 Controller-Eingangssignal-</u> <u>Ansprechzeit (S.49)</u>
	Der Antrieb	falsche Referenzposition	Im Schubbetrieb, die Rückkehr zur Referenzposition mehrmals wiederholen, um zu prüfen, ob der Antrieb korrekt in die Referenzposition zurückkehrt. Die Rückkehr zur Referenzposition wiederholt durchführen, um die Referenzposition zu prüfen.	Maßnahmen treffen, um den korrekten Antriebsbetrieb wieder herzustellen (z. B. Fremdkörper entfernen, die die Antriebsbewegung behindern).
	bewegt sich nicht auf die korrekte Position.	falsche Parameter	Prüfen, ob die Parameter-Werte und das Programm korrekt sind. Die max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung und max. Verzögerung des Antriebs prüfen.	Die Parameter ändern und den Betrieb prüfen. → <u>10. Einstellungen und Dateneingabe</u> (S.41)
		Spezifikation nicht geeignet	Prüfen, ob die Controller-Spezifikationen, die Spannungsversorgung und die Kombination aus Antrieb und Controller korrekt sind.	Gegenmaßnahmen gemäß dieser Anleitung treffen. → <u>3. Technische Daten (S.12)</u>



5	Der Antrieb bewegt sich nicht korrekt.	fehlerhafte Verdrahtung	Ist die Verdrahtung korrekt angeschlossen? Siehe Gebrauchsanweisung des Controllers zur Prüfung der Verdrahtung und stellen Sie sicher, dass keine beschädigten Drähte oder Kurzschlüsse vorliegen.	Verdrahtung so korrigieren, dass der Eingang/Ausgang der einzelnen Signale korrekt ist. → <u>5. Externe Anschlüsse (S.23)</u> → <u>9.1 Speicherzuordnung (S.32)</u>
		Spezifikation nicht geeignet	Prüfen, ob die Controller-Spezifikationen, die Spannungsversorgung und die Kombination aus Antrieb und Controller korrekt sind.	Gegenmaßnahmen gemäß dieser Anleitung treffen. → <u>3. Technische Daten (S.12)</u>
		Signal-Timing	Das Timing des Signals aus der SPS in den Controller prüfen.	Zwischen Eingangssignalen ein Intervall von min. 15 ms (Empfehlung: 30 ms) einhalten und den Signalstatus min. 15 ms (Empfehlung: 30 ms) lang aufrechterhalten, da es ansonsten zu einer verzögerten Signalverarbeitung durch die SPS und einer verzögerten Signalerfassung durch den Controller kommen kann. → <u>11.4 Controller-Eingangssignal-</u> Ansprechzeit (S.49)
		Die Daten wurden nicht korrekt gespeichert.	Prüfen, ob die Daten (Schrittdaten, Parameter) korrekt geschrieben werden. Die Controller-Eingangsspannungsversorgung nicht abschalten und das Kabel nicht entfernen, während die Daten geschrieben werden (LED blinkt grün).	Die korrekten Daten (Schrittdaten, Parameter) erneut eingeben und den Betrieb testen. \rightarrow <u>3.2 Bauteile (S.13)</u> \rightarrow <u>10. Einstellungen und Dateneingabe</u> <u>(S.41)</u>
	Die Geschwindigkeit wurde nicht erreicht	falsche Parameter	Prüfen, ob die Parameterwerte korrekt sind. Die max. Geschwindigkeit und max. Beschleunigung des Antriebs prüfen.	Die Parameterwerte ändern und den Betrieb testen. \rightarrow <u>10. Einstellungen und Dateneingabe (S.41)</u>
		Betriebsmuster nicht geeignet.	Prüfen, ob eine trapezoidale Beschleunigung/Verzögerung für den Antriebsbetrieb programmiert ist. Bei einem derartigen Betrieb wird der Antrieb möglicherweise verlangsamt, bevor er die max. Geschwindigkeit erreicht.	Die Einstellung ändern, um die Verfahrdistanz zu verlängern oder die Beschleunigung zu steigern. → <u>10. Einstellungen und Dateneingabe (S.41)</u>
		Spezifikation nicht geeignet	Prüfen, ob die Controller-Spezifikationen, die Spannungsversorgung und die Kombination aus Antrieb und Controller korrekt sind.	Gegenmaßnahmen gemäß dieser Anleitung treffen. → <u>3. Technische Daten (S.12)</u>
		Spannungs- abfall	Liegt ein zeitweiser Spannungsabfall in der Spannungsversorgung vor? (Bei einem zeitweisen Spannungsabfall in der Spannungsversorgung schaltet sich die EMG-Klemme des CN1-Spannungsversorgungssteckers aus und der Antrieb stoppt. Dieser Stopp wird jedoch deaktiviert, sobald die Spannungsversorgung wieder korrekt hergestellt ist.)	Es besteht die Möglichkeit eines zeitweisen Spannungsabfalls, wenn die Netzleistung nicht ausreichend ist oder die Spannungsversorgung einschaltstrombegrenzt ist. Die Spannungsversorgung bei Bedarf austauschen. \rightarrow 3. Technische Daten (S.12)



20. Verarbeitung gesendeter/empfangener Daten

Es gibt zwei Datentypen: 1-Byte-Daten, 1-Wort-Daten und 2-Wort-Daten.

Die Verarbeitung von 1-Byte-Daten, 2-Wort-Daten und negativen Daten wird nachfolgend beschrieben.

(1) 1-Byte-Daten

Es folgen Beispiele für 1-Byte-Daten mit Alarm-Code.

Beispiel: Eingabedaten "Alarm 1": Beim Lesen der Alarmcodedaten von Word8.

Beispiel: Wenn der Alarm in der Reihenfolge "Schrittdaten-ALM2" und "Servo OFF ALM" erzeugt wurde.

Der Alarmcode von "Alarm 1" stimmt mit dem unteren 8 Bits von Word8 überein.

Beim Lesen der Daten von Word8 wird <u>33 62 h</u> in hexadezimal ausgedrückten Daten empfangen.

Somit ist "Alarm 1" 62 h und der Alarminhalt ist "Servo OFF ALM".

Die Lesedaten werden unten dargestellt.

	Alarm 2			Alarm 1	(am weitesten zu	rückliegend)
Word8		33h			62h	
	Bit15		Bit8	Bit7	Bit)

(2) 2-Wort-Daten

Es folgt ein Beispiel für 2-Wort-Daten mit der Zielposition.

Beispiel: Ausgabedaten "Zielposition": Bei Eingabe von 700,00 mm Daten an Word4 bis Word5. Die "Zielposition" wird in Schritten von 0,01 mm angegeben.

Der Wert, mit dem 700,00 mm ausgedrückt wird, ist 70000 in Dezimalzahlen und 00011170h in Hexadezimalzahlen.

Das Senden der Daten 0001 1170 h wird nachfolgend dargestellt.

		Zielposition	
Word4 Word5		1170h	
		0001h	
	Bit15		Bit0

(3) Negativwert-Daten

Es folgt ein Beispiel für Negativwert-Daten.

Das Beispiel stellt 2-Wort-Negativwert-Daten dar.

Beispiel: Ausgabedaten "Zielposition": Bei Eingabe von -700,00 mm (negativer Wert) Daten an Wort4 bis Wort5.

Die "Zielposition" wird in Schritten von 0,01 mm angegeben.

Negative Werte werden über das Zweierkomplement kodiert.

Der Wert, mit dem -700,00 mm ausgedrückt wird, ist -70000 in Dezimalzahlen und 00011170h in Hexadezimalzahlen.

Das Senden der Daten FFFE EE90 h wird nachfolgend dargestellt.

		Zielposition	
Word4		EE90h	
Word5		FFFEh	
	Bit15		Bit0



21. Definitionen und Terminologie

Begriff		Definition		
С	Kommunikationsgeschwindigk	Datenübertragungsgeschwindigkeit eines Netzwerks (z. B. Feldbus-Netzwerk). Die Geschwindigkeit wird von übergeordneten Vorrichtungen bestimmt (SPS usw.). Die Einheit ist Bit pro Sekunde (bps).		
	Zykluszeit der Kommunikation	Hierbei handelt es sich um den Zyklus zum Senden der Daten von den Master- zu den Slave-Einheiten (Controller JXC91).		
D	DLR	Geräteebene-Ring Führt eine schnelle Umschaltung zu einer redundanten Kommunikationsroute aus, wenn innerhalb eines Ringnetzwerks ein Problem auftritt.		
	Ethernet	Die gängigste LAN-Technologie, die durch die Norm IEEE802.3 standardisiert wurde.		
E	EDS	Ermöglicht die Konfiguration eines Geräts für ein EtherNet/IP-Netzwerk mithilfe der SPS-Software. Die Datei beschreibt den Datenaustausch, die Geräteinformationen und die unterstützten EtherNet/IP-Merkmale.		
F	Feldbus	Ein industrielles Kommunikationssystem, das mithilfe eines definierten Protokolls Daten zwischen den Geräten in einem Netzwerk übermittelt. In einem typischen Automatisierungssystem dient ein Feldbusnetzwerk dem Austausch von Daten zwischen einem SPS-Master und den Antrieben/Sensoren.		
I	IP-Adresse	Eine eindeutige Adresse, die das Gerät in einem Netzwerk identifiziert. Diese Adresse wird auch logische Adresse genannt, während die MAC-Adresse auch physische Adresse genannt wird.		
М	MAC-Adresse	Hierbei handelt es sich um eine physische Adresse, die eindeutig einem Hardwaregerät in einem Netzwerk zugeordnet ist. Diese Adresse wird vor Auslieferung permanent in das Gerät geschrieben.		
Р	SPS	Die Abkürzung steht für "speicherprogrammierbare Steuerung", ein digitaler Computer für die Automatisierung von elektromechanischen Prozessen.		
Т	Topologie	Anschlusskonfiguration des Feldbus-Netzwerks. Drückt aus, wie die einzelnen Klemmen und Steuerungskomponenten angeschlossen sind. Typisch sind Stern-, Linear- und Ring-Topologien.		

Handelsmarke

Die Unternehmens-, System- und Produktbezeichnung, die in diesem Dokument beschrieben werden, sind eingetragene Handelsmarken der einzelnen Unternehmen. TM und (R) werden in diesem Dokument nicht angegeben.



Änderungsstand

A: Inhalte wurden hinzugefügt.B: Der Inhalt wurde an verschiedenen Stellen geändert.[August 2016]

SMC Corporation

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021 JAPAN Tel: +81 3 5207 8249 Fax: +81 3 5298 5362 URL http://www.smcworld.com

Hinweis: Die Angaben können ohne vorherige Ankündigung, und ohne dass daraus eine Verpflichtung für den Hersteller entsteht, geändert werden.

© 2016 SMC Corporation Alle Rechte vorbehalten

